「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」委託環境監測服務

# 施工階段環境監測成果報告書

# 第十一期

(期間:114年7月至114年9月)

開發單位:交通部高速公路局第一新建工程分局執行監測單位:清華科技檢驗股份有限公司提送日期:中華民國 114年 10月

工程名稱:「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」委託環境監測服務

契約編號:111F020C001

公司名稱:清華科技檢驗股份有限公司

#### 內容名稱:

清華科技檢驗股份有限公司執行交通部高速公路局第一新建工程分局委辦之「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」委託環境監測服務,本施工期間環境監測成果報告書(第十一期)已完成並經綜合評估者簽認。

綜合評估者: 陳宗源

簽章: 陳宗源 原陳

# 國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程委託環境監測服務之施工階段環境監測成果報告書(第十一期)

# 審查意見回覆說明

|    | 審查意見                     | 回覆說明             |
|----|--------------------------|------------------|
| 交通 | <b>通部高速公路局第一新建工程分局</b>   |                  |
| 1. | 第 55、57 頁,「中豐北路一段 418 號」 | 已修正如 P.55。       |
|    | L · 監測結果與表 2-6 記錄數值不一    |                  |
|    | 值。                       |                  |
| 2. | 第61頁,圖2-2之Leq趨勢圖無本       | 已修正如 P.61、圖 2-2。 |
|    | 期「中豐北路一段 418 號」監測結       |                  |
|    | 果。                       |                  |

# 目錄

| 目 | 錄               | 1   |
|---|-----------------|-----|
| 表 | .目錄             | 4   |
| 圖 | 目錄              | 5   |
| 前 | ·吉              | 7   |
|   | 1. 依據           | 7   |
|   | 2. 監測執行期間       | 7   |
|   | 3. 執行監測單位       | 7   |
| 第 | 1章 監測內容概述       | 9   |
|   | 1.1 工程進度        | 9   |
|   | 1.2 監測情形概述      | 10  |
|   | 1.3 監測計畫概述      | 14  |
|   | 1.4 監測位址        | 18  |
|   | 1.5 品管/品保作業措施概要 | 20  |
|   | 1. 現場採樣之品保/品管   | 20  |
|   | 2. 分析工作之品保/品管   | 29  |
|   | 3. 儀器維修校正項目及頻率  | 32  |
|   | 4. 分析項目之檢測方法    | 36  |
|   | 5. 數據處理原則       | 38  |
|   | 1.6 生態調查方法      | 40  |
|   | 1. 陸域調查         | 40  |
|   | 2. 水域調查         | 41  |
| 第 | 2章 監測結果數據分析     | .45 |
|   | 2.1 氣象及空氣品質     | 45  |
|   | 1. TSP          | 47  |

|   | 2. PM <sub>10</sub>   | . 47 |
|---|---|------|
|   | 3. PM <sub>2.5</sub>  | . 47 |
|   | 4. NO <sub>X</sub> (NO <sub>X</sub> \ NO <sub>2</sub> \ NO) | . 47 |
|   | 5. SO <sub>2</sub>  | . 47 |
|   | 6. CO   | . 47 |
|   | 7. O <sub>3</sub>   | . 47 |
| 2 | .2 噪音與振動  | . 54 |
|   | 1. 噪音   | . 55 |
|   | 2. 振動   | . 56 |
| 2 | .3 營建噪音與振動  | 65   |
|   | 1. 營建噪音   | . 66 |
|   | 2. 營建振動   | . 66 |
| 2 | .4 工區放流水  | . 73 |
|   | 1. 水溫   | . 74 |
|   | 2. pH 值   | . 74 |
|   | 3. 懸浮固體 (SS)  | . 74 |
|   | 4. 化學需氧量 (COD)  | . 74 |
|   | 5. 氨氮   | . 74 |
|   | 6. 溶氧量 (DO)   | . 74 |
|   | 7. 生化需氧量 (BOD)  | . 74 |
|   | 8. 油脂   | . 74 |
|   | 9. 真色色度   | . 74 |
|   | 10. 自由有效餘氣  | . 74 |
| 2 | .5 河川水質   | . 83 |
|   | 1. 水溫   | . 83 |
|   | 2. pH 值   |      |
|   | 3. 懸浮固體 (SS)  |      |
|   | 4. 化學需氧量 (COD)  |      |
|   |   |      |

| 5. 氨氮           | 84  |
|-----------------|-----|
| 6. 溶氧量 (DO)     | 84  |
| 7. 生化需氧量 (BOD)  | 84  |
| 8. 油脂           | 84  |
| 2.6 交通量         | 90  |
| 1. 流量           | 92  |
| 2. 車種組成         | 92  |
| 3. 服務水準         | 92  |
| 2.7 生態          | 98  |
| 1. 陸域生態         | 98  |
| 2. 水域生態         | 103 |
| 第 3 章 檢討與建議     | 113 |
| 3.1 監測結果檢討與因應對策 | 113 |
| 1. 監測結果綜合檢討、分析  | 113 |
| 2. 監測結果異常現象因應對策 | 118 |
| 3.2 建議事項        | 120 |
| 冬考文獻            | 123 |

## 附錄

附錄一 檢測執行單位之認證資料

附錄二 採樣與分析方法

附錄三 品保/品管查核紀錄

附錄四 原始數據

附錄五 生態報告

附錄六 監測照片

# 表目錄

| 表 | 1- | 1工程進度表                             | 10  |
|---|----|------------------------------------|-----|
| 表 | 1- | 2 監測結果摘要表                          | 10  |
| 表 | 1- | 3本計畫施工階段環境監測計畫表                    | 14  |
| 表 | 1- | 4 空氣檢測樣品保存規定                       | 27  |
| 表 | 1- | 5 水質樣品保存規定                         | 28  |
| 表 | 1- | 6水質檢測類之品管要求                        | 32  |
| 表 | 1- | 7 儀器設備校正及維護保養表                     | 33  |
| 表 | 1- | 8 指標魚類與水質污染等級對照表                   | 41  |
| 表 | 2- | 1 空氣品質標準                           | 46  |
| 表 | 2- | 2 空氣品質監測成果表                        | 48  |
| 表 | 2- | 3 道路交通噪音環境音量標準                     | 54  |
| 表 | 2- | 4一般地區音量標準                          | 55  |
| 表 | 2- | 5日本振動規制法之振動基準                      | 55  |
| 表 | 2- | 6 噪音監測成果表                          | 57  |
| 表 | 2- | 7 振動監測成果表                          | 59  |
| 表 | 2- | 8 營建工程噪音管制標準                       | 65  |
| 表 | 2- | 9 營建工程振動建議值                        | 66  |
| 表 | 2- | 10 營建噪音監測成果表                       | 67  |
| 表 | 2- | 11 營建振動監測成果表                       | 69  |
| 表 | 2- | 12 晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、石油化學業、   | •   |
|   |    | 化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製造     |     |
|   |    | 業、發電廠及海水淡化廠以外之事業放流水水質項目及限值。        | 73  |
| 表 | 2- | 13 工區放流水水質監測成果表                    | 75  |
| 表 | 2- | 14 陸域地面水體(河川、湖泊)水質標準               | 83  |
| 表 | 2- | 15 環境部老街溪(公園橋上游(原為青埔橋)) 地面水質測站近年監測 | 成   |
|   |    | 果                                  |     |
| 表 | 2- | 16 河川水質監測成果表                       | 86  |
| 表 | 2- | 17 快車道之車道寬及橫向淨距調整因素 FW1            | 91  |
| 表 | 2- | 18 一般區段快車道(汽車道)之服務水準劃分標準           | 91  |
| 表 | 2- | 19 交通流量調查監測成果表                     | 93  |
| 表 | 2- | 20 本期陸域生態調查結果與歷次比較                 | .01 |
| 表 | 3- | 1 監測之異常狀況及處理情形1                    | 18  |

# 圖目錄

| 啚 | 1- | - 1 中豐交流道方案路線示意圖     | 9   |
|---|----|----------------------|-----|
| 昌 | 1- | - 2 本計畫各監測項目及位置示意圖   | 18  |
| 昌 | 1- | - 3 本計畫陸域生態環境監測測站位置圖 | 19  |
| 昌 | 1- | - 4 樣品採樣檢驗作業流程       | 21  |
| 圖 | 1- | - 5 監測儀器架設流程         | 25  |
| 昌 | 2- | - 1 空氣品質監測結果趨勢圖      | 49  |
| 昌 | 2- | - 2 噪音監測結果趨勢圖        | 61  |
| 昌 | 2- | - 3 振動結果趨勢圖          | 63  |
| 昌 | 2- | - 4 營建噪音結果趨勢圖        | 71  |
| 昌 | 2- | - 5 營建振動結果趨勢圖        | 72  |
| 昌 | 2- | - 6 工區放流水水質結果趨勢圖     | 79  |
| 昌 | 2- | - 7 河川水質結果趨勢圖        | 87  |
| 昌 | 2- | - 8 本期交通逐時變化圖        | 97  |
| 昌 | 2- | - 9 鳥類調查趨勢圖          | 99  |
| 昌 | 2- | - 10 蝶類調查趨勢圖         | 101 |
| 昌 | 2- | - 11 魚類調查趨勢圖         | 105 |
| 昌 | 2- | - 12 蜻蜓調查趨勢圖         | 107 |
| 昌 | 2- | - 13 底棲動物調查趨勢圖       | 109 |
| 昌 | 2- | - 14 浮游性植物調查趨勢圖      | 110 |
| 晑 | 2- | - 15 附著性藻類調查趨勢圖      | 112 |

# 前言

#### 1. 依據

「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第5次環境影響差異分析報告(中豐交流道新建工程變更)」,案經行政院環境部110年5月25日環署綜字第1101066315號(環境影響評估審查委員會第396次會議審核修正通過),交通部高速公路局第一新建工程分局(以下簡稱高公局一工分局)為求確實掌握國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程(以下簡稱本工程)在施工過程中對周遭環境之影響程度,並及時發覺任何未曾預期之不良影響,以立即採取因應及改善措施,乃委託清華科技檢驗股份有限公司(以下簡稱本公司)負責執行「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程委託環境監測服務」(以下簡稱本計畫)。

#### 2. 監測執行期間

本計畫自 111 年 1 月至 115 年 6 月止,總計工期約 1200 日曆天,其中包括施工前半年、施工期間及營運後一年,監測內容包括空氣品質、噪音振動、營建噪音及振動、工區放流水、河川水質、交通量、陸域生態及水域生態等項目。本期監測工作於 114 年 7 月至 114 年 9 月執行施工階段之環境監測工作。

## 3. 執行監測單位

本計畫環境監測作業,由清華科技檢驗股份有限公司(環境部國環檢證字第 060 號環境檢驗測定機構)負責執行及彙整相關環境監測資料。行政院環境部環境檢驗測定機構許可證如附錄一所示。生態調查委由白振宇老師團隊執行調查。

# 第1章 監測內容概述

## 1.1 工程進度

國道1號五股至楊梅拓寬工程已於102年全線通車,因「公路容量增加」及「分離中長程及短程車流」而獲得全面性的服務水準提升。惟考量桃園航空城計畫及A21轉運站之設置,屆時中壢地區及航空城高鐵站區所衍生之強烈運輸需求,將對國道1號內壢、中壢等交流道造成強大交通壓力,該路段高速公路平面道路交通再度惡化將可預期。為提高該路段交通運作效率及服務水準,促進地區發展,爰辦理工程可行性研究,確認增設中豐交流道確有其必要性,並經行政院於108年6月24日核復同意辦理。變更後中豐交流道方案路線如圖1-1所示。

目前本工程截至114年9月30日相關工作進度統計如表1-1所示。



圖 1-1 中豐交流道方案路線示意圖

表 1-1 工程進度表

| 工程項目    | 預計進度(%) | 實際進度(%) |
|---------|---------|---------|
| 交流道新建工程 | 80.69   | 83.57   |

## 1.2 監測情形概述

施工階段第十季(114年4月至114年6月)監測結果摘要說明如表 1-2。

表 1-2 監測結果摘要表

| 監測 | 監測項目   | 監測結果摘要      | 因應對策     |
|----|--|-------------|----------|
| 類別 |  |             |          |
| 空氣 | TSP  | 本期調查結果,各測項測 | 持續進行監測,掌 |
| 品質 | $PM_{10}$  | 值均符合空氣品質標準。 | 握測值變化趨勢。 |
|    | $PM_{2.5}$   |             |          |
|    | NO <sub>X</sub> (含 NO、NO <sub>2</sub> )                          |             |          |
|    | $SO_2$   |             |          |
|    | CO   |             |          |
|    | $O_3$  |             |          |
|    | 風向風速、溫濕度   |             |          |
| 噪音 | 噪音:L <sub>X</sub> 、L <sub>eq</sub> 、                             | 噪音:         | 持續監測觀察及掌 |
| 振動 | L <sub>max</sub> 、L <sub>日</sub> 、L <sub>晚</sub> 、L <sub>夜</sub> | 各時段均符合環境音量法 | 握測值變化趨勢。 |
|    | 振動:Lv <sub>10</sub> 、  | 規標準。        |          |
|    | $Lv_{\text{max}} \cdot Lv_{10} = \cdot Lv_{10}$                  |             |          |
|    | 夜  | 振動:         |          |
|    |  | 各時間均符合振動基準。 |          |

表 1-2 監測結果摘要表(續 1)

| 監測  | 監測項目                                       | 監測結果摘要                                | 因應對策         |
|-----|--|---------------------------------------|--------------|
| 類別  |  | <u></u>                               | 1 /1 / A     |
| · 一 | ·<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 營建噪音:符合營建工程                           | 持續進行監測,掌     |
| 噪音  | Leq Lmax                                   | 噪音管制標準。                               | 握測值變化趨勢。     |
| 及振  | 一 <sup>cq</sup>                            | ************************************* | 在"对应文10元元"   |
| 動   | Lv <sub>max</sub>                          | 振動建議值。                                |              |
| 工區  | 水溫   | 工區1:符合營建工地放                           | 持續進行監測,掌     |
| 放流  | pH 值                                       | 流水水質標準。                               | 握測值變化趨勢。     |
| 水   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 工區 2:符合營建工地放                          |              |
|     | 化學需氧量                                      | 流水水質標準。                               |              |
|     | 氨氮   | 工區 3:符合營建工地放                          |              |
|     | 溶氧量  | 流水水質標準。                               |              |
|     | 生化需氧量                                      | 放流水標準依晶圓製造及                           |              |
|     | 油脂   | 半導體製造業、光電材料                           |              |
|     | 真色色度                                       | 及元件製造業、石油化學                           |              |
|     | 自由有效餘氯                                     | 業、化工業、金屬基本工                           |              |
|     |  | 業、金屬表面處理業、電                           |              |
|     |  | 鍍業、印刷電路板製造                            |              |
|     |  | 業、發電廠及海水淡化廠                           |              |
|     |  | 以外之事業營建工地放流                           |              |
|     |  | 水水質項目及限值。                             |              |
| 河川  | 水溫   | 本期調查結果,氨氮                             | BOD 及氨氮超標,   |
| 水質  | pH 值                                       | (上、下游:6.25 mg/L、                      | 屬於河段環境狀      |
|     | 懸浮固體                                       | 6.09 mg/L)未符合標準未                      | 態,附近環境部老     |
|     | 化學需氧量                                      | 符合標準,其餘測項測值                           | 街溪(公園橋上游     |
|     | 氨氮   | 均符合丙類水體水質標                            | (原為青埔橋)) 測   |
|     | 溶氧量  | 準。                                    | 站近年及環差       |
|     | 生化需氧量                                      |                                       | (109/03)補充調查 |
|     | 油脂   |                                       | 皆有超標情形。      |
|     |  |                                       | 可說明本次河川水     |
|     |  |                                       | 質超標與本案開發     |
|     |  |                                       | 行為並無直接關      |
|     |  |                                       | 係,將持續監測觀     |
|     |  |                                       | 察及掌控監測結      |
|     |  |                                       | 果。           |

表 1-2 監測結果摘要表(續 2)

| 監測 | 監測項目  | 監測結果摘要                  | 因應對策    |
|----|-------|-------------------------|---------|
| 類別 |       |                         |         |
| 交通 | 流量    | 本期中豐北路平日上午時段往南          | 持續進行監測, |
| 量  | 車種組成  | 最大尖峰流量發生時間為7時至          | 掌握長期變化趨 |
|    | 服務水準  | 8 時,交通量為 745 PCU/hr, 往  | 勢。      |
|    |       | 北方向最大尖峰流量發生時間為          |         |
|    |       | 7時至8時,交通量為1678          |         |
|    |       | PCU/hr。;平日下午往南最大尖       |         |
|    |       | 峰流量發生時間為 17 時至 18       |         |
|    |       | 時,交通量為 1741 PCU/hr,往    |         |
|    |       | 北方向最大尖峰流量發生時間為          |         |
|    |       | 17 時至 18 時,交通量為 902     |         |
|    |       | PCU/hr。                 |         |
|    |       | 本期平日尖峰時段車種組成皆以          |         |
|    |       | 小型車為主,其次為機車。            |         |
| 生態 | 鳥類及蝶類 | 鳥類:                     | 持續進行監測, |
| 環境 | 之種類及數 | 21 科 35 種 337 隻次,區內共 12 | 掌握長期變化趨 |
|    | 量     | 種 29 隻次,區外共 35 種 308 隻  | 勢       |
|    |       | 次                       |         |
|    |       | 蝶類:                     |         |
|    |       | 5科26種123隻次,區內共5種        |         |
|    |       | 7隻次,區外共26種116隻次         |         |

表 1-2 監測結果摘要表(續 3)

| 監測 | 監測項目   | 監測結果摘要              | 因應對策 |
|----|--------|---------------------|------|
| 類別 |        |                     |      |
| 生態 | 魚類、蜻   | 魚類:                 | 持續進行 |
| 環境 | 蜓、底棲動  | WB1(老街溪上游,對照區)5種77尾 | 監測,掌 |
|    | 物(蝦蟹螺貝 | 次。                  | 握長期變 |
|    | 類)、浮游性 | WB2(老街溪中游,影響區)4種69尾 | 化趨勢。 |
|    | 植物及附著  | 次。                  |      |
|    | 性藻類之種  | WB3(老街溪下游,影響區)4種80尾 |      |
|    | 類及數量   | 次。                  |      |
|    |        | 蜻蜓:                 |      |
|    |        | WB1 共 5 種 36 隻次;    |      |
|    |        | WB2 共 5 種 49 隻次;    |      |
|    |        | WB3 共 6 種 37 隻次。    |      |
|    |        | 底棲動物:               |      |
|    |        | WB1 共 6 種 84 隻次;    |      |
|    |        | WB2 共 6 種 91 隻次;    |      |
|    |        | WB3 共 5 種 113 隻次。   |      |
|    |        | 浮游性植物:              |      |
|    |        | WB1 共 5 門 22 種;     |      |
|    |        | WB2 共 5 門 19 種;     |      |
|    |        | WB3 共 5 門 21 種。     |      |
|    |        | 附著性藻類:              |      |
|    |        | WB1 共 5 門 27 種;     |      |
|    |        | WB2 共 5 門 28 種;     |      |
|    |        | WB3 共 4 門 29 種。     |      |

## 1.3 監測計畫概述

本計畫本期(114年7月至114年9月)施工階段環境監測之監測地點、 頻率、內容及相關位置詳如表 1-3。

表 1-3 本計畫施工階段環境監測計畫表

|    |                    |          |      |               |   | 1              |
|----|--------------------|----------|------|---------------|---|----------------|
| 監測 | 監測項                | 監測地點     | 監測   | <br>  監測方法    | 執行監                                     | 執行監測           |
| 類別 | 目                  | 血例地高     | 頻率   | 血例ガム          | 測單位                                     | 時間             |
| 空氣 | TSP                | 中豐北路     | 每季1  | NIEA A102.13A | 清華科                                     |                |
| 品質 | $PM_{10}$          | 東南側聚     | 次    | NIEA A206.11C | 技檢驗                                     |                |
|    | PM <sub>2.5</sub>  | 落        | (連續  | NIEA A205.11C | 股份有                                     |                |
|    | NO <sub>X</sub> (含 | (桃園市中    | 24 小 | NIEA A417.12C | 限公司                                     |                |
|    | NO 、               |          | 時)   |               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1140010        |
|    | NO <sub>2</sub> )  | 路 769 號  | 1)   |               |   | 114.08.18      |
|    | $SO_2$             | 台灣中油     |      | NIEA A416.13C |   | ~<br>114 00 10 |
|    | CO                 | 宏昇站)     |      | NIEA A421.13C |   | 114.08.19      |
|    | $O_3$              | 公开始      |      | NIEA A420.12C |   |                |
|    | 風向風                |          |      | 風標測定法、風       |   |                |
|    | 速、溫                |          |      | 杯測定法、溫度       |   |                |
|    | 濕度                 |          |      | 計法、溼度計法       |   |                |
| 噪音 | L <sub>X</sub>     | 1.中豐北    | 每雨   | NIEA P201.96C |   |                |
| 振動 | $L_{eq}$           | 路一段      | 個月   |               |   |                |
|    | L <sub>max</sub>   | 418 號    | 平日1  |               |   |                |
|    | L                  | 2.中豐北    | 次    |               |   |                |
|    | L<br>晚             | 路 320 巷  | (連續  |               |   |                |
|    | L <sub>夜</sub>     | 民宅       | 24 小 |               |   |                |
|    | $Lv_{10}$          | (職人棒壘    | 時)   | NIEA P204.90C |   | 114.08.18      |
|    | Lv <sub>max</sub>  | 練習場旁)    | 44)  |               |   | ~              |
|    | Lv <sub>10</sub> B |          |      |               |   | 114.08.19      |
|    | Lv <sub>10</sub> 夜 | 3.中豐北    |      |               |   |                |
|    |                    | 路一段      |      |               |   |                |
|    |                    | 399 巷 67 |      |               |   |                |
|    |                    | 號        |      |               |   |                |
|    |                    | (雄獅文具    |      |               |   |                |
|    |                    | 行)       |      |               |   |                |

表 1-3 本計畫施工階段環境監測計畫表(續 1)

| 監測       | 監測               |      | 監測  |                      | 執行監 | 執行監測      |
|----------|------------------|------|-----|----------------------|-----|-----------|
| 類別       | 項目               | 監測地點 | 頻率  | 監測方法                 | 測單位 | 時間        |
| <u> </u> | L <sub>X</sub>   | 營建工地 | 毎月2 | NIEA P201.96C        | 清華科 | 114.07.01 |
| 噪音       | $L_{\text{eq}}$  | 周界外1 | 次   | 111L/11/201.90C      | 技檢驗 | 114.07.17 |
|          | L <sub>max</sub> |      |     |                      |     | 114.08.07 |
| 及振       | Lv <sub>10</sub> | m處   | (連續 | NIEA P204.90C        | 股份有 | 114.08.18 |
| 動        | Lvmax            |      | 2分鐘 | 1,121112011900       | 限公司 | 114.09.04 |
|          | _ · max          |      | 以上) |                      |     | 114.09.16 |
| 工區       | 水溫               | 每工區1 | 毎月1 | NIEA W217.51A        | 清華科 |           |
| 放流       | pH 值             | 站,共3 | 次   | NIEA W424.53A        | 技檢驗 |           |
| 水        | 懸浮               | 站    |     | NIEA W210.58A        | 股份有 |           |
| `        | 固體               |      |     | 7,12217 ,, 210,6 011 | 限公司 |           |
|          | 化學               |      |     | NIEA W517.53B        | 122 |           |
|          | 需氧               |      |     | TAILIT WS17.33B      |     |           |
|          | 而判<br>量          |      |     |                      |     |           |
|          |                  |      |     | NIEA WAAO COD        |     |           |
|          | 氨氮               |      |     | NIEA W448.52B        |     | 114.07.01 |
|          | 溶氧               |      |     | NIEA W455.52C        |     | `         |
|          | 量                |      |     |                      |     | 114.07.24 |
|          | 生化               |      |     | NIEA W510.55B        |     | 114.08.07 |
|          | 需氧               |      |     |                      |     | 114.09.04 |
|          | 量                |      |     |                      |     |           |
|          | 油脂               |      |     | NIEA W505.54B        |     |           |
|          | 真色               | 1    |     | NIEA W223.52B        |     |           |
|          | 色度               |      |     |                      |     |           |
|          | 自由               | 1    |     | NIEA W408.51A        |     |           |
|          | 有效               |      |     | 1,1211 (1,100,0111   |     |           |
|          | 除氯               |      |     |                      |     |           |
|          | 跃乳               |      |     |                      |     |           |

表 1-3 本計畫施工階段環境監測計畫表(續 2)

|    |      |               |      |               | 11 4 | 11 1 1 . 1     |
|----|------|---------------|------|---------------|------|----------------|
| 監測 | 監測   | 監測地點          | 監測   |               | 執行監  | 執行監測           |
| 類別 | 項目   | THE 1/12 CIME | 頻率   | 亚(7/17/12     | 測單位  | 時間             |
| 河川 | 水溫   | 1.老街溪         | 每季1  | NIEA W217.51A | 清華科  |                |
| 水質 | pH 值 | 上游            | 次    | NIEA W424.53A | 技檢驗  |                |
|    | 懸浮   | (中壢區環         |      | NIEA W210.58A | 股份有  |                |
|    | 固體   | 北路老街          |      |               | 限公司  |                |
|    | 化學   | 溪橋下)          |      | NIEA W517.53B |      |                |
|    | 需氧   | 2.老街溪         |      |               |      |                |
|    | 量    | 下游            |      |               |      | 114.00.20      |
|    | 氨氮   | (中壢區中         |      | NIEA W448.52B |      | 114.09.30      |
|    | 溶氧   | 豐北路一          |      | NIEA W455.52C |      |                |
|    | 量    | 段 399 巷       |      |               |      |                |
|    | 生化   | 側)            |      | NIEA W510.55B |      |                |
|    | 需氧   |               |      |               |      |                |
|    | 量    |               |      |               |      |                |
|    | 油脂   |               |      | NIEA W505.54B |      |                |
| 交通 | 流    | 中豐交流          | 每季   | 交通流量          | 清華科  |                |
| 量  | 量、   | 道之連絡          | 平日1  |               | 技檢驗  |                |
|    | 車種   | 道中豐北          | 次    |               | 股份有  |                |
|    | 組    | 路             | (連續  |               | 限公司  |                |
|    | 成、   | (中壢區中         | 24 小 |               |      | 114.08.18      |
|    | 服務   | 豐北路一          | 時)   |               |      | ~<br>114.08.19 |
|    | 水準   | 段與 A2         |      |               |      | 114.00.19      |
|    |      | 環北站北          |      |               |      |                |
|    |      | 站停車場          |      |               |      |                |
|    |      | 出口處)          |      |               |      |                |

表 1-3 本計畫施工階段環境監測計畫表(續 3)

| 監測 | 監測  | K- mill mi | 監測 | The value of  | 執行監 | 執行監測      |
|----|-----|------------|----|---------------|-----|-----------|
| 類別 | 項目  | 監測地點       | 頻率 | 監測方法          | 測單位 | 時間        |
| 生態 | 鳥類  | 中豐交流       | 1次 | 動物生態評估技       | 白振宇 |           |
| 環境 | 及蝶  | 道及匝道       |    | 術規範           | 老師團 |           |
|    | 類之  | 周邊 1 km    |    |               | 隊   |           |
|    | 種類  | 範圍         |    |               |     | 114.08.24 |
|    | 及數  | (中壢區中      |    |               |     | ~         |
|    | 量   | 豐北路一       |    |               |     | 114.08.26 |
|    |     | 段 322 號    |    |               |     |           |
|    |     | 民宅為中       |    |               |     |           |
|    |     | 心)         |    |               |     |           |
|    | 魚   | 1.老街溪      |    | NIEA E505.50C | 白振宇 |           |
|    | 類、  | 上游         |    | NIEA E801.31C | 老師團 |           |
|    | 蜻   | (中壢區環      |    |               | 隊   |           |
|    | 蜓、  | 北路老街       |    |               |     |           |
|    | 底棲  | 溪橋下,       |    |               |     |           |
|    | 動物  | WB1)       |    |               |     |           |
|    | (蝦蟹 | 2.老街溪      |    |               |     |           |
|    | 螺貝  | 中游         |    |               |     |           |
|    | 類)、 | (中壢區中      |    |               |     | 114.08.24 |
|    | 浮游  | 豐北路一       |    |               |     | ~         |
|    | 性植  | 段 399 巷    |    |               |     | 114.08.25 |
|    | 物及  | 與國道1       |    |               |     |           |
|    | 附著  | 號橋下,       |    |               |     |           |
|    | 性藻  | WB2)       |    |               |     |           |
|    | 類之  | 3.老街溪      |    |               |     |           |
|    | 種類  | 下游         |    |               |     |           |
|    | 及數  | (中壢區中      |    |               |     |           |
|    | 量   | 豐北路一       |    |               |     |           |
|    |     | 段 399 巷    |    |               |     |           |
|    |     | 側, WB3)    |    |               |     |           |

## 1.4 監測位址

本計畫施工階段各監測點位如圖 1-2~圖 1-3。



圖 1-2本計畫各監測項目及位置示意圖

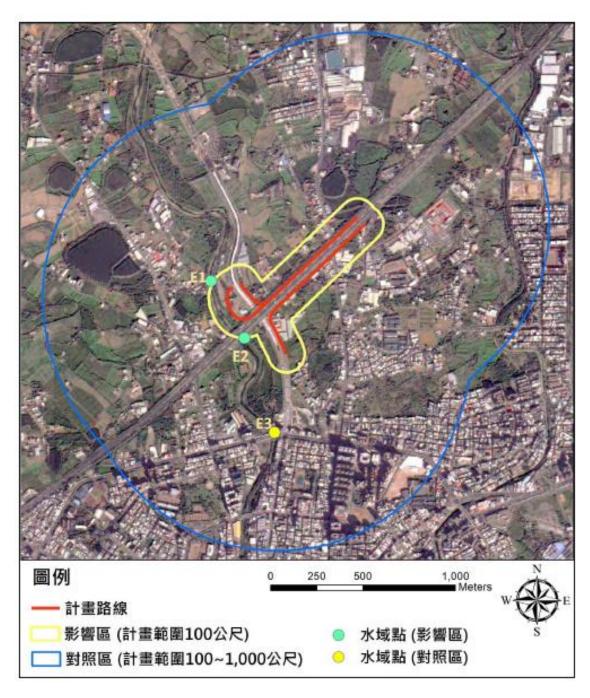


圖 1-3本計畫陸域生態環境監測測站位置圖

## 1.5 品管/品保作業措施概要

樣品檢測,除應加強檢驗室內分析流程之品保品管外,對樣品採集、保存、輸送過程,亦不可疏忽;若未按標準操作規範執行,則必然會嚴重影響分析結果的正確性。負責採樣工作或執行採樣現場品管之同仁,必須完全瞭解自行採樣之樣品進入檢驗室之前所應注意的事項及應採行的方法。本檢驗室樣品採集及檢驗如圖 1-4作業流程圖所示。

#### 1. 現場採樣之品保/品管

#### 一、採樣前準備

執行採樣及監測的人員,除了為監測儀器校正、保養外,仍必須於採樣 前做一些準備工作,以確保採樣及監測能順利進行並採得具代表性,無受污 染的樣品。相關準備工作如下:

#### (一)空氣品質

- 1.於初勘時確定電源位置,據以準備延長線。
- 2.計算監測用的儀器所需總電力之大小,並於初勘時確認電力,務必找 到一處安全又方便的電力來源。
- 3.所有監測用之附屬設備,包括儀器耗材及備品應在出發前清點確認無誤,而錄影帶數量亦要足夠。

#### (二)水質採樣

- 1.在實驗室中先將採樣器材(如長柄採樣器)清洗乾淨並晾乾放置。
- 2.根據欲採集樣品之性質,將樣品之盛裝容器依要求洗淨,並避免因清 洗之不慎導致樣品容器被污染。
- 3.準備足夠量的去離子水(D.I. Water)或逆渗透水(R.O. Water)於採樣現場清洗用。
  - 4. 準備足夠量且稍多的容器以備不時之需。
  - 5.用於保存之試劑應盡可能的使用較高級之試劑。

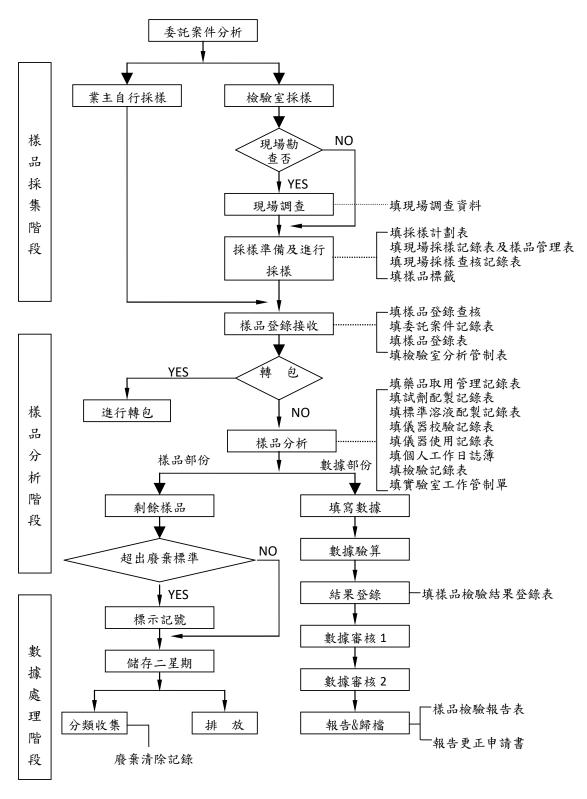


圖 1-4 樣品採樣檢驗作業流程

#### 二、採樣時樣品管制

採樣員於採樣同時必須執行以下措施,以確保採樣之品質及樣品之管制 均如要求:

#### (一)樣品標示:

為使樣品區別應於樣品容器上黏貼樣品標籤:

- 1.委託編號
- 2. 樣品編號
- 3.採樣日期
- 4.檢測項目
- 5.採樣人員
- 6.保存方法
- 7.保存期限

#### (二)現場採樣記錄表

執行現場採樣工作需即時將詳細工作內容及資料記載於現場採樣記錄表中,其內容有:

- 1.委託編號
- 2.採樣時間
- 3.委託單位
- 4. 氣候狀況
- 5.採樣位置
- 6.現場測試紀錄
- 7. 樣品編號
- 8.保存容器及方法
- 9.分析項目
- 10.會同人員簽名

#### 11.採樣人員簽名

#### 12.採樣位置概述

#### 三、樣品清點及輸送

採樣人員於樣品採集完成後必須依現場採樣記錄表清點樣品及器材,待 清點無誤後將樣品冰箱及器材固定於採樣車上,需特別注意瓶子之破損及洩 漏問題,於樣品分析期限內送達實驗室,交由收樣人員接收之。

#### 四、樣品接收登錄及取用

樣品由採樣人員送回實驗室後,由收樣人員逐一清點樣品後,將樣品依 採樣點及保存方式之不同編於實驗室之樣品監視鏈中,並將各分析項目填入 各組之工作分配表中。收樣人員於最短時間內清點樣品無誤後,立即將樣品 移入冰庫中收存,並於樣品收樣紀錄中簽名。

檢驗員於分析時取用適量之樣品進行分析,於取用樣品同時應在分析管制表上填寫取用記錄,記下取用時間、取用體積及取用人員,並於最短時間內取用完畢,同時填入取用完畢時間。

#### 五、現場採樣之品保/品管

#### (一) 周界空氣品質現場採樣之品保/品管

影響周界空氣品質監測數據準確度及精密度的因素極為繁雜,必須建立一套適當的品保,品管作業,並確實實施才能維持數據品質。

#### 1. 監測前工作

監測前之品管作業包括監測點的踏勘,待確認地點後開始進行監測儀器 架設、預防性維護與儀器校正等工作,另外對於監測過程所使用的標準氣體 之可追溯性亦必須列入檢查,避免因氣體過期,造成監測數據無法使用。

#### (1)監測點踏勘

瞭解委託業者之監測需求後,必須在進行監測前至少做一次行前踏勘, 就監測點附近的地理位置,及實際監測點詳細勘察,以使監測點更具代表性, 更可使監測工作更確實、迅速、安全。以下為監測點選定的注意事項: A.為求監測站之進氣角度良好,測站應選擇在空曠地點,盡可能遠離建築物及樹木。

- B. 遠離交通要道位置,以免受交通工具所排放的污染物影響。
- C. 電源之尋找及容量應符合需求。
- D. 監測點附近不應有大型工作母機。
- (2)儀器架設

於地點選定後,正式監測之前,可根據廠商實際監測項目進行儀器架設工作,包括空氣品質分析儀、噪音、振動計及氣象監測器。監測儀器架設流程如圖 1-5 所示。

(3)預防性維護

監測儀器架設完成後,即開始進行儀器的預防性維護工作。包括:

- A.測量電源(電壓及電流)。
- B.更换消耗性材料。
- C.作儀器動態之檢查。
- D.暖機。
- E.校正器作流量檢查。
- (4)多點校正

於每季進行多點校正,並將結果填於檢查表上。

- A.儀器先行保養及校正後再實施儀器之多點校正。
- B.將校正值與儀器讀值及兩者之差值列於表上。
- C.計算線性迴歸值,並求出斜率、截距及迴歸係數。
- (5)檢查標準氣體可追溯性

可追溯性是將一級標準品的準確度或可信度轉移到現場可使用之標準品上的程式,用以得到 CO、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 等校正濃度之氣體標準品(壓縮氣體鋼瓶),且必須是經由與「NIST」-SRM 比較過而得到證實之工作標準品。此外,必須注意標準氣體鋼瓶使用期限與鋼瓶氣體成份。一般使用期限為一年,超過使用期限則必須更換鋼瓶。

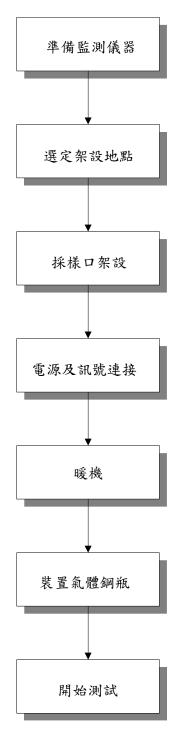


圖 1-5 監測儀器架設流程

#### 2. 監測中工作

監測中必須定期巡視監測儀器,是否需要更換零件、耗材等,並設定固定時間使儀器每日進行零點,高幅檢查,此外必須進行監測過程中所可能發生的各種異常狀況之確認與處理,以確保監測品質。

#### (1)零點、全幅檢查

空氣分析儀器需於監測過程中進行每日零點/高幅自動檢查,並記錄於 表上。若之飄移超出範圍時,則自此刻回溯至最近有效監測的時間內之所有 測值均視為"無效"。

#### (2)日檢

監測人員於監測期間需每日檢查監測儀器與監測車,有無發生斷電、儀器故障等異常狀況或需要更換零件耗材,並檢查當日之監測數據有無缺失或 遺漏之處。

#### (3)異常狀況處理

監測點附近若有異於平常之活動發生,則其結果可能影響監測數據,需 記錄發生始末時間及說明。

#### 3. 監測後工作

測完畢後,工作人員必須再次檢查儀器之零點,高幅偏移情況,然後蒐 集與彙整所有監測數據,包括原始監測數據以及所有記錄文件。

#### (1)零點、全幅檢查

監測完後需再作一次零點,高幅檢查之目的,在於確定整個監測過程所 蒐集的數據是有效的。

#### (2)數據蒐集

監測人員必須由數據蒐集器或記錄紙取得數據原始記錄,每日零點/高幅校正資料,並檢閱各種相關的記錄表格,彙整帶回實驗室,並由主管審閱以示負責。

#### (3)移機

監測完畢後需將氣象儀器設備之採樣管拆卸下來,固定放置於監測車內, 避免因監測車移動過程產生的搖晃使儀器掉落損壞。

#### (4)文件維護及管制

監測過程中所填寫的每一種記錄表格需詳細檢閱有無遺漏之處,並彙整檔案妥善保存,供必要時或日後參閱。

#### (5)樣品處理與保存

樣品取得後,必須採取必要措施以確保樣品原有之物理化學性質。不同的樣品及不同的分析項目有不同的保存要求,本計畫參照中華民國行政院環境部公告(中華民國九十三年十月四日環署檢字第 0930072069B 號)對樣品採集的容器、保存方式及儲存時間加以整理如表 1-4 所示。

| 檢測項目              | 採樣介質 | 樣品保 | 保存方法      | 最長保存 |
|-------------------|------|-----|-----------|------|
|                   |      | 存容器 |           | 期限   |
| TSP               | 濾紙   | 採樣袋 | 置於採樣袋保持乾燥 | 30 天 |
| PM <sub>10</sub>  | 濾紙   | 採樣袋 | 置於採樣袋保持乾燥 | 30 天 |
| PM <sub>2.5</sub> | 濾紙   | 採樣袋 | 置於採樣袋保持乾燥 | 30 天 |
| $NO_X$            |      |     | _         | 現場監測 |
| $SO_2$            |      | _   | _         | 現場監測 |
| CO                |      |     | _         | 現場監測 |
| O <sub>3</sub>    |      | _   | _         | 現場監測 |
| 風向                |      |     | _         | 現場監測 |
| 風速                |      |     |           |      |
| 溫濕度               |      |     |           |      |

表 1-4 空氣檢測樣品保存規定

#### (二)水質現場採樣之品保/品管

每次採樣之前,由實驗室計畫負責人員收集相關資料,擬定採樣計畫, 並由品保助理準備採樣所需之容器及裝備,採樣器材中必須做校正者,則依 規定校正,在取樣前,採樣瓶要用擬採之水樣洗滌二、三遍。

#### 1.樣品標籤

採樣準備時,採樣人員於樣品容器上黏貼標籤,並以油性簽字筆記錄委託編號,樣品名稱、樣品編碼、儲存條件(包括儲存條件、添加試劑)、採樣 日期及附註事項(如採樣人員、樣品基質或其他必要記載事項)。

#### 2.現場採樣記錄

採樣人員於現場採樣時,應即刻填寫現場採樣紀錄表,詳細記錄樣品序號、採樣位置、採樣日期、時間、樣品基質、外觀及數量等。水溫/氣溫、pH及容氧在現場立刻量測後,亦應詳實記錄於現場採樣紀錄表上。

#### 3. 樣品輸送及管理

採樣人員於採樣完成後,應仔細清點所採樣品及所攜設備,並檢查樣品是否包裝妥當、再將樣品瓶保存於 4℃以下的保溫冰箱中,整批送回實驗室;所有經人員在採樣現場所填寫之表格簽名後隨同樣品送回實驗室,由樣品管理員簽名接收並清點。樣品送至實驗室後,即行由樣品管理員將樣品分析項目記錄於分析管制表中,分析者取樣分析時,必須於分析管制表中填寫分析人員,及取用時間以便於樣品管理及追蹤。

#### 4. 樣品處理與保存

樣品取得後,必須採取必要措施以確保樣品原有之物理化學性質。不同的樣品及不同的分析項目有不同的保存要求,本計畫參照中華民國行政院環境部公告(中華民國九十三年十月四日環署檢字第 0930072069B 號)對樣品採集的容器、保存方式及儲存時間加以整理如表 1-5 所示。

| 檢測項  | 水樣需要  | 容器     | 保存方法         | 最長保存 |
|------|-------|--------|--------------|------|
| 目    | 量(mL) |        |              | 期限   |
| 水溫   |       | _      |              | 現場監測 |
| pH 值 |       | _      |              | 現場監測 |
| 懸浮固  | 500   | 抗酸性之玻璃 | 暗處,4℃冷藏      | 7天   |
| 體    |       | 或塑膠瓶   |              |      |
| 化學需  | 100   | 玻璃或塑膠瓶 | 加硫酸使水樣之 pH < | 7天   |
| 氧量   |       |        | 2,暗處,4℃冷藏    |      |
| 氨氮   | 500   | 玻璃或塑膠瓶 | 加硫酸使水樣之 pH < | 7天   |
|      |       |        | 2,暗處,4℃冷藏。   |      |
|      |       |        | 水樣中含有餘氣,則    |      |
|      |       |        | 應於採樣現場加入去    |      |
|      |       |        | 氯試劑          |      |
| 溶氧量  | _     | _      |              | 現場監測 |

表 1-5 水質樣品保存規定

|     |       | T T    |               |         |
|-----|-------|--------|---------------|---------|
| 檢測項 | 水樣需要  | 容器     | 保存方法          | 最長保存    |
| 目   | 量(mL) |        |               | 期限      |
| 生化需 | 1000  | 玻璃或塑膠瓶 | 暗處,4℃冷藏       | 原則當日分   |
| 氧量  |       |        |               | 析,48 小時 |
| 油脂  | 1000  | 廣口玻璃瓶採 | 若水樣於採樣後2小     | 28 天    |
|     |       | 集(採樣前廣 | 時內無法分析,以1     |         |
|     |       | 口玻璃瓶先以 | +1鹽酸或1+1硫酸    |         |
|     |       | 清潔劑清潔, | 酸化水樣至 pH < 2, |         |
|     |       | 於清水洗淨後 | 並於4℃冷藏。不得     |         |
|     |       | 再以正己烷淋 | 以擬採之水樣預洗      |         |
|     |       | 洗,以去除干 |               |         |
|     |       | 擾物質)   |               |         |
| 真色色 | 100   | 玻璃或塑膠瓶 | 暗處,4℃冷藏       | 48 小時   |
| 度   |       | (取樣前以擬 |               |         |
|     |       | 採集之水樣洗 |               |         |
|     |       | 滌2至3次) |               |         |
| 自由有 | _     | _      | _             | 現場監測    |
| 效餘氯 |       |        |               |         |

表 1-5 水質樣品保存規定(續 1)

#### 2. 分析工作之品保/品管

影響檢驗室分析數據準確度和精密度之主要因素為:儀器設備校正準確度、藥品管理、人員分析之能力及分析方法之精密度,以上幾點依檢驗室分析品管措施加以控制。為獲得合理且正確之分析數據,檢驗室須建立良好的品質管制系統。優良的管制系統可維持分析數據的精準化可追溯性,也可隨時由分析中得知誤差來源,並加以更正。

## 一、檢驗室之品管措施分為六大類:

#### (一)空白分析

#### 1.檢驗室空白

每十個樣品或同一批次需作一個空白分析,使用檢驗室之試劑水或吸收 液依分析步驟檢驗。此檢驗室空白分析值之可接受標準應不大於方法偵測極 限之兩倍或管制標準。若超出標準,則立即採取必要措施,並將分析數值視為不可靠值。

#### 2.野外空白

將檢驗室之試劑水或吸收液充填於適當的採樣瓶中,旋緊瓶蓋,攜至採樣地點,再隨樣品帶回檢驗室。此野外空白應依分析步驟檢驗,空白分析值可接受標準應不大於方法偵測極限之兩倍或管制標準。若超出標準,則立即採取必要措施,並將分析數值視為可靠值。

#### (二)方法偵測極限

本檢驗室原則上每一年重新製作一次,但若因實驗分析上需要,可重新 校正作。

#### 1.步驟:

- (1)預估偵測極限
- A.相當於儀器訊號與雜訊比例為 2.5~5.0 之濃度。
- B. 待測物於試劑水中,儀器重覆測定值之標準偏差之三倍濃度。
- C.檢量線率呈明顯變化之濃度。
- D.已知儀器偵測極限濃度值。

本檢驗室採以上第 B.、或 C.、或 D.項為預估偵測極限。

(2) 測定試劑水中待測物之方法偵測極限

A.準備試劑水,試劑水中不得有待測物或干擾物之干擾(即待測物或干擾物之濃度應低於方法偵測極限)。

- B.於試劑水中添加待測物,使其濃度為預估偵測極限之一至五倍。
- C.重覆分析水樣七次(分析步驟與檢測方法中待測物之分析方法步驟完全一樣),並將測得之結果依檢測方法規定之計算方法求得濃度。
  - D.計算七次測定值之標準偏差 S

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \left(x_i - x\right)^2}{N - 1}}$$

可信度,由 Student't 值表中查得  $t(n-1,1-\alpha=0.99)=2.998$ ,故方法偵測極限為 3S。

- 2.方法偵測極限之確認
- (1)配製 1~5 倍預估之方法偵測極限濃度,重覆分析七次。
- (2)計算 S、3S、S<sup>2</sup>。
- (3)重新配製 3S 之濃度,重覆分析七次。
- (4)由兩次之  $S^2$ 計算 F 值若 F<3.05,則計算真正 MDL=2.681 \* Spooled。 ( $F=S_A^2/S_B^2$ ; Spooled=  $[(6S_A^2+6S_B^2)/12]$  1/2)。
  - (5)若 F>3.05 則重新配製 3S 之濃度,重覆上述步驟直至 F<3.05。
  - (6) 將以上結果登錄於方法偵測極限記錄表。

配製七個相同的添加標準品濃度,經過完整的分析步驟,所得標準偏差為  $S_a$ ,配製七個 3 倍  $S_a$  濃度的添加標準品,經過完整的分析步驟,所得標準偏差為  $S_b$  ,若  $S_a$   $S_b$   $S_a$   $S_b$   $S_b$   $S_a$   $S_b$   $S_b$   $S_a$   $S_b$   $S_b$   $S_a$   $S_a$   $S_b$   $S_a$   $S_b$   $S_a$   $S_a$   $S_b$   $S_a$   $S_a$   $S_b$   $S_a$   $S_a$   $S_a$   $S_b$   $S_a$   $S_a$   $S_b$   $S_a$   $S_a$   $S_b$   $S_a$   $S_a$   $S_b$   $S_a$   $S_a$  S

# (三)檢量線製備

檢量線必須以檢驗方法上所規定之方法製備,並註明日期、標示方式、 分析對象及標準溶液濃度,依此繪出座標曲線、直線之最小平方式及相關係 數;可接受之相關係數應≧0.995,儀器對樣品之反應強度需小於最高濃度 之標準溶液,最低濃度之標準溶液需接近但稍高於偵測極限值。每次配置檢 量線,至少必須為一個空白加上五個以上不同濃度值。

## (四)重覆分析

通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基值相同之樣品,至少有一樣品執行重覆分析。

## (五)添加標準品分析

將樣品等分為二,一部份直接依步驟分析之,另一部份添加適當濃度之標準品後再行分析,除另有規定外,通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基值相同之樣品,應同時分析一添加標準品之樣品,樣品伴隨添加標準品於樣品分析時,應記錄並報告日期、樣品編號、添加濃度及回收率。

# (六)查核樣品分析

將適當濃度之標準品,添加於試劑水或其他適當之物質中配製而成,除 另有規定外,通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基值相同之樣品,應 同時分析一參考樣品,樣品伴隨查核樣品分析時,應記錄報告日期、樣品編 號、查核濃度及回收率。

# 二、各項監測項目的品管要求

本次環境品質監測之各項檢測項目的品管要求如表 1-6所示。

|     |             | 品管分        | 品管分析要求 |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
|     | 方法          | 檢量         | 檢量     | 空白         | 重複         | 查核         | 添加         |            |  |  |  |  |  |
| 檢測  |             | 偵測         | 線製     | 線查         | 樣品         | 樣品         | 樣品         | 樣品         |  |  |  |  |  |
| 原理  | <b>金測項目</b> | 極限         | 備      | 核          | 分析         | 分析         | 分析         | 分析         |  |  |  |  |  |
| 電極法 | pH 值        | X          | X      | X          | X          | $\bigcirc$ | X          | X          |  |  |  |  |  |
| 重量法 | 懸浮固體        | X          | X      | X          | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | X          | X          |  |  |  |  |  |
|     | 油脂          | X          | X      | X          | $\circ$    | X          | X          | X          |  |  |  |  |  |
| 滴定法 | 生化需氧量       | X          | X      | X          | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | X          |  |  |  |  |  |
|     | 溶氧量         | X          | X      | X          | X          | $\bigcirc$ | X          | X          |  |  |  |  |  |
|     | 化學需氧量       | $\bigcirc$ | X      | X          | $\circ$    | $\bigcirc$ | $\circ$    | $\bigcirc$ |  |  |  |  |  |
| 比色法 | 氨氮          | $\bigcirc$ |        | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |            | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |  |  |  |
|     | 真色色度        | X          |        | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |            | $\bigcirc$ | X          |  |  |  |  |  |
|     | 餘氯          | $\bigcirc$ |        | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |            | $\bigcirc$ | X          |  |  |  |  |  |

表 1-6水質檢測類之品管要求

註:○表示須執行; X表示可不必執行

# 3. 儀器維修校正項目及頻率

分析檢驗上,為了數據達到品質管制範圍內之精密度及準確度,除了分析技術精確外,更需要配合良好的儀器設備使用、校正及維護。精確的儀器及正確的使用方法,可得信賴的數據,所以儀器之校正程式及頻率,必須配合採樣及分析而設定。就檢驗項目儀器校正維護頻率,如表 1-7 所述。

表 1-7 儀器設備校正及維護保養表

| 儀器名稱                | 測試項目 | 頻率      | 一般程序或注意事項       | 允收標準或容        |
|---------------------|------|---------|-----------------|---------------|
|                     |      |         |                 | 許誤差           |
| 高量採樣                | 校驗:  | 使用前     | 以小孔校驗器及水柱壓      | 誤差<±10%       |
| 器                   |      | 後       | 力計作採樣流量點校驗      |               |
|                     | 浮子流量 | 每季      | 以小孔校驗器及水柱壓      |               |
|                     | 計    |         | 力計作多點流量校驗       |               |
|                     | 維護:清 | 使用前     | 保持儀器清潔          | _             |
|                     | 潔    | 後       |                 |               |
|                     | 更换   | 400-500 | 開機運轉時數達 400-500 | _             |
|                     |      | 小時      | 小時更換碳刷          |               |
| 周界空氣                | 校驗   | 使用前     | 零點、全幅及中濃度校      | 依方法規定         |
| 自動分析                |      | 後       | 驗               |               |
| 儀(SO <sub>2</sub> 、 |      | 每半年     | 多點校驗、NOx轉換率     | R ≥ 0.95 · CE |
| NOx \               |      |         | 測試              | > 96%         |
| $CO \cdot O_3)$     | 維護   | 使用前     | 檢查管路清潔及測漏       | _             |
|                     |      |         | 檢查灰塵過濾器,太髒      | _             |
|                     |      |         | 需換掉             |               |
|                     |      |         | 檢查儀器設定參數是否      | _             |
|                     |      |         | 正常              |               |
|                     |      | 毎年      | 清潔反應槽乙次         | _             |
| 動態氣體                | 校驗   | 每季      | 多點流量校驗查驗        | 誤差<±2%        |
| 稀釋器                 | 維護   | 使用前     | 保持清潔並避免受到撞      | _             |
|                     |      | 後       | 擊               |               |
| 噪音計                 | 校驗   | 使用前     | 使用基準器校驗         | 誤差<±0.7dB     |
|                     |      | 後       |                 |               |
|                     |      | 毎年      | 基準器送工研院量測中      | 以校驗值為基        |
|                     |      |         | 心校驗乙次           | 準             |
|                     | 維護   | 使用前     | 保持清潔,並避免受到      | _             |
|                     |      | 後       | 撞擊              |               |
| 振動計                 | 校驗   | 使用前     | 使用基準器校驗         | 誤差<±1.0dB     |
|                     |      | 後       |                 |               |
|                     |      | 毎年      | 基準器送工研院量測中      | 以校驗值為基        |
|                     |      |         | 心校驗乙次           | 準             |
|                     | 維護   | 使用前     | 保持清潔,並避免受到      | _             |
|                     |      | 後       | 撞擊              |               |

表 1-7 儀器設備校正及維護保養表(續 1)

| 儀器名稱  | 測試項目     | 頻率        | 一般程序或注意事項                       | 允收標準或容<br>許誤差            |
|-------|----------|-----------|---------------------------------|--------------------------|
| 天平    | 校驗:      | 每個月       | 使用標準砝碼,刻度校正                     | 可缺左<br><3 σ <sub>1</sub> |
|       | 重複性      | 六個月       | 一<br>使用標準砝碼,重複性<br>校正           | $\sigma_2 < 2\sigma_1$   |
|       | 線性量測     | 三年        | 校驗乙次,並追溯至國<br>家標準               | 微量天平:<br>0~10g:          |
|       |          |           |                                 | ±0.0003g<br>10~50g:      |
|       |          |           |                                 | ±0.0005g<br>50~100g:     |
|       |          |           |                                 | ±0.0010g<br>100~200g:    |
|       |          |           |                                 | ±0.0010g<br>上皿天平:        |
|       |          |           |                                 | 0~100g:<br>±0.05g        |
|       |          |           |                                 | 100~1000g:<br>±0.05g     |
|       |          |           |                                 | 1000~2200g:<br>±0.10g    |
|       | 維護: 乾燥清潔 | 使用前後      | 水平度調整及儀器內秤<br>盤及儀器周圍清理          |                          |
|       | 水平       |           |                                 |                          |
| 工作溫度計 | 內部校正     | 初次使<br>用前 | 以參考溫度計為標準物件,執行冰點及使用範            | 差值≤1.0℃                  |
|       |          | 每六個<br>月  | 園之多點溫度檢查<br>以參考溫度計進行冰點<br>或單點檢查 | 差值≤1.0℃                  |
| 烘箱    | 溫度       | 1次/2年     | 內校使用經外校熱電隅<br>溫度計               | ±1.5%<br>低温度可依方          |
|       | 溫度       | 使用時       | 經校驗工作溫度計                        | 法規範                      |
| 無菌操作  | 落菌量測     | 1次/1      | 預濾網每使用 400 小時                   | 菌落數超過5                   |
| 台     | 試        | 季         | 更換<br>HEPA 濾網每使用 4000<br>小時更換   | 個以上更換<br>HEPA 濾網         |

表 1-7 儀器設備校正及維護保養表(續 2)

| 儀器名稱 | 測試項目 | 頻率    | 一般程序或注意事項         | 允收標準或容        |
|------|------|-------|-------------------|---------------|
|      |      |       |                   | 許誤差           |
| 滅菌釜  | 温度   | 1次/1  | 確認滅菌時之最高溫度        | -             |
|      |      | 個月    | 是否達到 121℃         |               |
|      | 滅菌功能 | 1次/1  | 1. 孢子滅菌指示瓶測試      | -             |
|      |      | 季     | 滅菌效果              |               |
|      |      |       | 2. 一次滅菌循環的溫       |               |
|      |      |       | 度、壓力及時間的循環        |               |
|      |      |       | 應在 45 分鐘內完成       |               |
| 培養箱  | 温度   | 使用期   | 經校驗工作溫度計          | ± 1°C         |
|      |      | 間     |                   |               |
| 分光光度 | 檢量線製 | 使用前   | 依方法規範             | r>0.995       |
| 計    | 備    |       |                   |               |
|      | 波長準確 | 1 次/3 | 使用重鉻酸鉀與標準濾        | ±0.01         |
|      | 度、吸光 | 個月    | 光片                |               |
|      | 度、線  |       |                   |               |
|      | 性、迷  |       |                   |               |
|      | 光、樣品 |       |                   |               |
|      | 吸光槽配 |       |                   |               |
|      | 對校正  |       |                   |               |
| pH計  | pH 值 | 使用前   | 先使用 pH 試紙測試樣      | ± 0.05        |
| (含攜帶 | (線性) |       | 品酸鹼值範圍;使用標        |               |
| 式及桌上 |      |       | <b>準校正液校正,並以第</b> |               |
| 型)   |      |       | 二來源確認。            |               |
|      | 温度   | 1 次/6 | 經校驗工作溫度計          | ±1°C          |
|      |      | 個月    |                   |               |
| 導電度計 | 單點檢查 | 使用前   | 先以 147 查核;依水樣     | 允收標準 147±     |
| (含攜帶 |      |       | 選擇合適標準液查核。        | 5% \ 1413 \   |
| 式及桌上 | 全刻度檢 | 1 次/1 | 0.001~1.0 KCl     | 12880 \ 80000 |
| 型)   | 查    | 年     |                   | ± 2%          |
|      | 温度補償 | 1 次/3 | 經校驗工作溫度計          | ± 1°C         |
|      | 棒校驗  | 個月    |                   |               |

表 1-7 儀器設備校正及維護保養表(續 3)

| 儀器名稱 | 測試項目 | 頻率    | 一般程序或注意事項     | 允收標準或容      |
|------|------|-------|---------------|-------------|
|      |      |       |               | 許誤差         |
| 溶氧計  | 單點檢查 | 使用前   | 先使用飽和水蒸氣空氣    | 斜率變化一般      |
| (含攜帶 |      |       | 進行校正。         | 應落於         |
| 式及桌上 |      |       |               | 0.7~1.25,溶氧 |
| 型)   |      |       |               | 飽和度允差為      |
|      |      |       |               | 102±1% ∘    |
|      | 呈現值比 | 1 次/1 | 進行校驗前溶氧測定儀    | 斜率變化一般      |
|      | 對    | 個月    | 應先使用飽和水蒸氣空    | 應落於         |
|      |      |       | 氣進行校正。        | 0.7~1.25,溶氧 |
|      |      |       | 以零溶氧溶液進行零點    | 飽和度允差為      |
|      |      |       | 確認,其讀值應小於 0.1 | 102±1% ∘    |
|      |      |       | mg/L °        | 與電極法比       |
|      |      |       | 以飽和曝氣水進行滴定    | 對,其誤差應      |
|      |      |       | 法與電極法比對。      | 小於±0.2      |
|      |      |       |               | mg/L,溶氧飽    |
|      |      |       |               | 和度允差為       |
|      |      |       |               | 100±2% ,溫度  |
|      |      |       |               | 應保持於 20±3   |
|      |      |       |               | °C °        |

# 4. 分析項目之檢測方法

| 監測 | 測定項目                   | 檢測方法                                  |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 類別 |                        |                                       |
| 空氣 | TSP                    | 空氣中粒狀污染物檢測法-高量採樣法(NIEA                |
| 品質 |                        | A102)                                 |
|    | $PM_{10}$              | 空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰                  |
|    |                        | 減法(NIEA A206)                         |
|    | PM <sub>2.5</sub>      | 空氣中懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )檢測方法-手動採樣法 |
|    |                        | (NIEA A205)                           |
|    | 氮氧化物(NOx)              | 空氣中氮氧化物自動檢驗方法-化學發光法                   |
|    | 一氧化氮(NO)               | (NIEA A417)                           |
|    | 二氧化氮(NO <sub>2</sub> ) |                                       |
|    | 二氧化硫(SO <sub>2</sub> ) | 空氣中二氧化硫自動檢驗方法一紫外光螢光法                  |

| 監測 | 測定項目                                   | 檢測方法                               |
|----|--|------------------------------------|
| 類別 |  |                                    |
|    |  | (NIEA A416)                        |
|    | 一氧化碳(CO)                               | 空氣中一氧化碳自動檢測方法-紅外光法(NIEA            |
|    |  | A421)                              |
|    | 風向、風速、                                 | 儀器法(風標測定法、風杯測定法、吸引電熱               |
|    | 温度、相對濕                                 | 法、薄膜電容法)                           |
|    | 度                                      |                                    |
| 噪音 | $L_X \cdot L_{eq}$ ·                   | 環境噪音測量方法(NIEA P201)                |
|    | $L_{max} \cdot L = \cdot L$            |                                    |
|    | <b>晚、L</b> 夜                           |                                    |
| 振動 | Lv <sub>10</sub> \ Lv <sub>max</sub> \ | 環境振動測量方法(NIEA P204)                |
|    | Lv <sub>10 日</sub> 、Lv <sub>10 夜</sub> |                                    |
| 水質 | 水溫                                     | 水温檢測方法(NIEA W217)                  |
|    | рН                                     | 電極法(NIEA W424)                     |
|    | 懸浮固體                                   | 水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103~              |
|    |  | 105℃乾燥(NIEA W210)                  |
|    | 化學需氧量                                  | 密閉式重鉻酸鉀迴流法(NIEA W517)              |
|    | 氨氮                                     | 水中氨氮檢測方法一靛酚比色法(NIEA                |
|    |  | W448.52B)                          |
|    | 溶氧量                                    | 水中溶氧檢測方法-電極法(NIEA W455)            |
|    | 生化需氧量                                  | 水中生化需氧量檢測方法(NIEA W510)             |
|    | 油脂                                     | 索氏萃取重量法(NIEA W505)                 |
|    | 真色色度                                   | 水中真色色度檢測方法-分光光度計法(NIEA             |
|    |  | W223)                              |
|    | 自由有效餘氯                                 | 水中餘氣檢測方法-分光光度計法(NIEA W408)         |
| 交通 | 流量                                     | 交通流量                               |
| 量  | 車種組成                                   |                                    |
|    | 服務水準                                   |                                    |
| 生態 | 陸域生態                                   | 依據行政院環境部公告之「動物生態評估技術               |
| 環境 |  | 規範」(2011/7/12 環署綜字第 1000058655C 號) |
|    |  | 進行                                 |
|    | 水域生態                                   | 參考環境部國家環境研究院公告之各類生物檢               |
|    |  | 測方法,包括水中浮游植物採樣方法-採水法               |
|    |  | (NIEA E505)、河川底棲水生昆蟲採樣方法           |
|    |  | (NIEA E801)                        |

# 5. 數據處理原則

檢驗員分析所得之各種數據,經運算分析必須採用四則運算處理數據。

# 一、有效數字

在物理、化學之量測中,測值與直實值間多少都有些不同,此差異稱之 為誤差,對每一觀測值所得之最大誤差即稱為此量測之不準度或絕對不準度。

通常為方便計算,將不準度略去,而以一個正確數字後加一位未確定數 字之組成來表示觀測值,此種表示法稱之為有效數字法。

二、四則運算計算

# (一)進位:

1.四捨六入

例:0.457 → 0.46 0.444 → 0.44

- 2.若遇五則採下列二方式
- (1)五之後為0或無數字則採奇進偶捨

例:1.35 → 1.4 1.350 → 1.4

 $1.45 \rightarrow 1.4$   $1.450 \rightarrow 1.4$ 

(2)五之後含0以外之任何數字則一律進位

例:1.3501 → 1.4 1.3599 → 1.4

 $1.4501 \rightarrow 1.5$   $1.4599 \rightarrow 1.5$ 

(二)估計值視為有效數字

例:0.0025 → 二位 13.20 → 四位

(三)以指數符號克服"0"的困擾

例:130000 → 六位 1.30×10<sup>5</sup> → 三位

1.3×10<sup>5</sup> → 二位

(四)作加減時,以小數點最小位數為準

例: 120.05+10.1+56.323=186.473 以 186.5 表示

(五)作乘除時,以最小數之有效位數表示

例: 2.4×0.452/100.0=0.0108=0.011→二位

(六)作加乘時,以最小數之有效位數表示

例: $(1256 \times 12.2) + 125 = 1.53 \times 10^4 + 125 = 1.54 \times 10^4$ 

三、數據單位表示

一般報告中所出現之濃度單位大多為  $ppm(10^{-6}$ ,百萬分之一)及  $ppb(10^{-9}$ ,十億分之一)表示;依樣品基質不同,其所表示方式亦有所不同,說明如下所示:

液體樣品 ppm表示 mg/L, ppb表示 μg/L

固體樣品 ppm表示 mg/kg, ppb表示 μg/kg

其他表示如水量以 m³/sec 表示

空氣中粒狀污染物以 μg/m³或 μg/Nm³表示。

# 1.6 生態調查方法

# 1. 陸域調查

# 一、鳥類

鳥類調查選用固定半徑圓圈法定點調查,中小型鳥類調查可估計範圍約為半徑30公尺之區域,空曠區及空中飛行之大型鳥類則為半徑100公尺之區域,為減少重覆計數之情形發生,每樣區停留6分鐘,記錄濕地樣區邊界內目擊與聽見之鳥類的種類與數量。針對超過30公尺外區域辨識度高而定點調查未記錄鳥種,可進行補充記錄及說明,非定點樣區如有發現保育類或特殊稀有種鳥類則以手持GPS進行定位。調查時除直接目擊外,聽見或是路死個體亦列入記錄。

調查時段白天為清晨六點之後至日出後 4 小時內完成為原則。由於鳥類容易受到天候、人為干擾及其他隨機因子所影響,因此每個定點每次共進行 3 次調查,記錄及結果呈現以三樣本之最大量作為呈現。

# 二、蝶類

蝶類調查選用穿越線調查法,調查時間為 10:00 至 16:00 之間,記錄目擊之蝶類種類與數量。穿越線長度以 100 公尺為一個取樣段落,樣線選擇以能充分反映區域植被或土地利用狀況為原則,各類棲地型態(如開闊草原棲地及林蔭棲地)和樣區特色都盡量涵蓋在路徑內。此外穿越線盡量利用現存的步道(path)或小徑(trail),避免破壞現場。每 100 公尺取樣段落以步行 10 分鐘能完成為標準。標準記錄範圍設定為穿越線左右各 2.5 公尺寬、上方 5 公尺高、目視前方 5 公尺長的範圍內,緩步前進並記錄沿途所有的蝴蝶,不計算出現在背後的蝴蝶。不易辨識的小型物種則以蝶網進行掃捕,再進行辨識,辨識後原地釋放(辨識時間不計入調查時間)。穿越線標準範圍外可辨識的蝶類可作補充記錄。如有保育類或特殊稀有種則以手持 GPS 進行定位,但穿越線標準記錄範圍外之蝶種,不列入穿越線樣區正式調查資料。

# 2. 水域調查

# 一、魚類

網捕法於現場挑選魚類較可能聚集的棲地進行 5 次拋網網捕,捕獲之魚 類經鑑定後隨即原地釋回。此外,局部分佈亂樁或障礙物較多之水域,水深 較深或水勢較急等影響拋網調查的環境,另以手抄網與直接目擊等方式調查。 並以目擊法與夜間調查輔助調查。

表 1-8 指標魚類與水質污染等級對照表

|              | T                              |
|--------------|--------------------------------|
| 水質等級         | 魚種                             |
|              | 台灣纓口鰍、台灣間爬岩鰍、沈氏間爬岩鰍、南方間爬岩鰍、台   |
| 土丘二九         | 東間爬岩鰍、台灣縱紋鱲、屏東縱紋鱲、台灣白甲魚、台灣鮰、   |
| 未受污染         | 細斑吻鰕虎、台灣櫻花鉤吻鮭、溪鱧、棘鱗裂唇鯊、寬帶裸身鰕   |
|              | 虎、羅氏裸身鰕虎、環帶黃瓜鰕虎。               |
|              | 南台華吸鰍、埔里華吸鰍、台灣石魚賓、菊池氏細鯽、扁圓吻    |
|              | 鯝、陳氏鰍陀、中間鰍陀、魚密、高身小鰾鮈、短吻小鰾鮈、高   |
|              | 身白甲魚、長鰭馬口鱲、粗首馬口鱲、高屏馬口鱲、台灣副細    |
|              | 鯽、高體鰟鮍、大眼華鰞、何氏棘魞、銀鮈、飯島氏銀鮈、鯰、   |
| 輕度污染         | 脂鮠、短臀鮠、台灣鮠、南台鮠、青鱂魚、七星鱧、明潭吻鰕    |
|              | 虎、恆春吻鰕虎、南台吻鰕虎、短吻紅斑吻鰕虎、格紋島鰂、湯   |
|              | 鯉、大口湯鯉、側帶秋塘鱧、無孔塘鱧、擬鯉短塘鱧、曙首厚唇   |
|              | 黨、眼斑厚唇黨、多孔叉舌鰕虎、巴庫寡棘鰕虎、台灣吻鰕虎、   |
|              | 大吻鰕虎、斑带吻鰕虎、紫身枝牙鰕虎、黑鰭枝牙鰕虎。      |
|              | 翹嘴紅鮊、紅鰭鮊、白鱎、台灣梅氏鰞、大鱗梅氏鰞、羅漢魚、   |
|              | 條紋小魚、史尼氏小魚、巴氏銀鮈、台灣石鲋、齊氏石鲋、蓋斑   |
|              | 門魚、斑鱧、太平洋雙色鰻、鱸鰻、日本鰻、花身雞魚、銀鱗    |
| 普通污染         | al 、大鱗龜鮻、綠背龜鮻、棕塘鱧、頭孔塘鱧、金叉舌鰕虎、點 |
|              | 帶叉舌鰕虎、阿部鯔鰕虎、小鯔鰕虎、極樂吻鰕虎、日本瓢鰭鰕   |
|              | 虎、兔首瓢鰭鰕虎                       |
|              | 脚、鯉、泥鳅、大林副泥鳅、塘虱魚、黄鱔、金錢魚、鯔、蓋刺   |
| 中度污染         | 塘鳢。                            |
| 嚴重污染         | 無魚類可棲息                         |
| <b>凰里门</b> 市 |                                |

# 二、蜻蜓

蜻蛉類選擇於水域樣區周邊環境範圍約為半徑 30 m 之區域,以目視法及網捕法進行調查,調查時間為 10:00 至 16:00 之間,樣區停留 6 分鐘,另以蘇伯氏採集網及水網捕撈水中或水面上的蜻蛉類水蠆及其蛻殼。分類主要依據「日本產水生昆蟲檢索圖說」(川合,1988)與「台灣的蜻蛉」(汪,2000)作為鑑定依據。

# 三、底棲生物(蝦蟹螺貝類)

蝦、蟹類主要是利用蝦籠進行誘捕,於各測站施放5個中型蝦籠(口徑12 cm,長35 cm),以白飯混合魚餌及秋刀魚肉等兩種誘餌進行誘捕,於置放隔夜後收集籠中捕獲物,經鑑定後原地釋回。螺貝類則以直接目擊與挖掘的方式(泥灘地)進行調查、採集。並加以夜間調查。

## 四、浮游性植物

浮游性植物參考行政院環境部環境檢驗所「湖河池泊水庫藻類採樣方法 (NIEA E504.42C)」描述之方法採集,並藉過濾濃縮方式檢驗種類及數量。 本方法適用於淡水河川、湖泊、魚池及水庫等水域浮游藻類之採樣。

採樣時每一水域取3個具代表性之表層水樣。每一水樣用水桶取水樣10公升後,並再取其中1公升水樣放入3公升之廣口塑膠瓶內。依上述步驟再取另二水樣置入上述3公升之廣口塑膠瓶中。將上述3公升之水樣混合均勻後取1公升放入廣口塑膠瓶中。將上述1公升之水樣加3mL路戈氏碘液(Lugol's solution)保存。水樣瓶標記後放置暗處保存。於一個月內使用過濾濃縮法並製片進行鑑定及計數。

## 五、附著藻類

附著性藻類樣品係取水深 10 cm 處之石頭,以細銅刷或毛刷刮取 10 cm x 10 cm 定面積上之藻類,採集到的樣品以 3-5%之中性福馬林固定保存,攜回實驗室進行鑑定物種。本項採集應避免於大雨後一週內進行。

六、水域生物分析與統計方法

(一)Simpson 指數 (Simpson's dominance index ( $\lambda$ )):

$$\lambda = \sum_{i=1}^{n} N_i / N^2$$

Ni:為第i種生物之個體數

N:所有種類之個體數

(二)Shannon-Wiener 多樣性指數 (Shannon-Wiener's diversity index (H´)):

$$H' = -\sum_{i=1}^{S} P_i \log P_i$$

S: 各群聚中所記錄到之動物種數

Pi:各群聚中第 i 種物種所佔數量百分比

本指數可綜合反映一群聚內生物種類之豐富度 (Species richness) 及個體數在種間分配是否均勻。若值愈大,則表示群聚間種數愈多或種間分配較均勻。

(三)Pielou 均勻度指數 (Pielou's evenness index (J') ):

J' = H/log S

其中 S 為各群聚中所記錄到之物種數,J'值愈大,則個體數在種間分配愈均勻。

(四)Hilsenhoff 科級生物指標(水生昆蟲)

FBI 値(Family-level biotic index ) = 
$$\sum_{i=1}^{s} (aini)/N$$

其中 ai 表示第 i 科之水棲昆蟲之污染忍受值, ni 表示第 i 科水棲昆蟲之個體數, N 表示各採樣站水棲昆蟲之總個體數, 若該科種無污染忍受值,則在計算時總個體數不含該科種之個體數。水棲昆蟲各科之忍受值主要依據Hilsenhoff (1988a, b) 所定之標準, 然為適切反應台灣地區之水域狀況,部分物種依據梁(2000)與田與汪(2004)等文獻修改。

43

# 水質狀況依據指標值劃分為下列七個水質等級(Hilsenhoff, 1988a, b):

| Excellent (優良)   | 0.00 <fbi<3.75< th=""></fbi<3.75<>   |
|------------------|--------------------------------------|
| Very good(非常好)   | 3.76 <fbi<4.25< td=""></fbi<4.25<>   |
| Good (好)         | 4.26 <fbi<5.00< td=""></fbi<5.00<>   |
| Fair (尚可)        | 5.01 <fbi<5.75< td=""></fbi<5.75<>   |
| Fairly poor (不佳) | 5.76 <fbi<6.50< td=""></fbi<6.50<>   |
| Poor (差)         | 6.51 <fbi<7.25< td=""></fbi<7.25<>   |
| Very poor(非常差)   | 7.26 <fbi<10.00< td=""></fbi<10.00<> |

# (五)藻屬指數-GI 值

國內有學者建議以藻群落組成做為水質指標(吳等,1986;吳,1990;賴,1997),其計算為:

藻屬指數(GI)= (Achnanthes + Cocconeis + Cymbella) / (Cyclotella + Melosira + Nitzschia)。

# 水質狀況依據指標值劃分為下列五個水質等級:

| 極輕微污染水質 | GI>30                       |
|---------|-----------------------------|
| 微污染水質   | 11 < GI < 30                |
| 輕度污染水質  | 1.5 <gi<11< td=""></gi<11<> |
| 中度污染水質  | 0.3 < GI < 1.5              |
| 嚴重污染水質  | GI < 0.3                    |

# 第2章 監測結果數據分析

本期為施工階段環境監測,其監測期間自 114 年 7 月至 114 年 9 月。監測項目包括空氣品質、噪音振動、營建噪音及振動、工區放流水、河川水質、交通量及生態等監測項目。茲就各項調查結果分述於下列各節,各項調查之品保/品管查核紀錄請參閱附錄三,原始紀錄請參閱附錄四,生態資料詳閱附錄五,監測照片請參閱附錄六。

# 2.1 氣象及空氣品質

施工階段環境監測第十季空氣品質監測工作於 114 年 8 月 18 日至 8 月 19 日中豐北路東南側聚落(桃園市中壢區新生路 769 號台灣中油 宏昇站)進行監測,監測頻率為每季一次。

本期監測結果如表 2-2 及圖 2-1,茲將分析結果如下說明,空氣品質逐時資料請參閱附錄三,監測照片請參閱附錄六。

本期空氣品質監測結果,各測項測值均符合行政院環境部 113 年 9 月 30 日發布針對空氣品質標準修正(詳表 2-1)之標準值。

表 2-1 空氣品質標準

| 項目                     | 標準值       |       | 單位           |
|------------------------|-----------|-------|--------------|
| 粒徑小於等於十                | 日平均值或二十四小 | 75    | μg/m³ (微克/立方 |
| 微米(μm)之懸浮              | 時值        |       | 公尺)          |
| 微粒(PM <sub>10</sub> )  | 年平均值      | 30    |              |
| 粒徑小於等於                 | 二十四小時值    | 30    | μg/m³ (微克/立方 |
| 二·五微米(μm)              |           |       | 公尺)          |
| 之細懸浮微                  | 年平均值      | 12    |              |
| $(PM_{2.5})$           |           |       |              |
| 二氧化硫(SO <sub>2</sub> ) | 小時平均值     | 0.065 | ppm( 體積濃度百   |
|                        | 年平均值      | 0.008 | 萬分之一)        |
| 二氧化氮(NO <sub>2</sub> ) | 小時平均值     | 0.1   | ppm( 體積濃度百   |
|                        | 年平均值      | 0.021 | 萬分之一)        |
| 一氧化碳(CO)               | 小時平均值     | 31    | ppm( 體積濃度百   |
|                        | 八小時平均值    | 9     | 萬分之一)        |
| 臭氧(O <sub>3</sub> )    | 小時平均值     | 0.1   | ppm( 體積濃度百   |
|                        | 八小時平均值    | 0.06  | 萬分之一)        |
| 鉛(Pb)                  | 三個月移動平均值  | 0.15  | μg/m³ (微克/立方 |
|                        |           |       | 公尺)          |

資料來源:行政院環境部,民國 113 年 9 月 30 日環境部空字第 1131062467 號令修正發布。

#### **1. TSP**

本期 TSP 測值為 63 μm/m³, 無明顯異常。

# 2. PM<sub>10</sub>

本期 PM<sub>10</sub> 測值為 36 µm/m³,符合空氣品質標準值。

#### 3. PM<sub>2.5</sub>

本期 PM<sub>2.5</sub> 測值為 11 μm/m³,符合空氣品質標準值。

## 4. $NO_X$ ( $NO_X \cdot NO_2 \cdot NO$ )

本期  $NO_X$ 最大小時平均值為 0.039 ppm,日平均值則為 0.024 ppm; $NO_2$ 最大小時平均值為 0.025 ppm,日平均值則為 0.016 ppm;NO 最大小時平均值為 0.018 ppm,日平均值則為 0.006 ppm, $NO_2$ 最大小時平均值測值符合空氣品質標準值。

## 5. SO<sub>2</sub>

本期 SO<sub>2</sub> 最大小時平均值為 0.004, 日平均值則為 0.002, 最大小時平均值測值符合空氣品質標準值。

## 6. CO

本期 CO 最大小時平均值為 0.71 ppm,最大八小時平均值則為 0.49 ppm,最大小時平均值與最大八小時平均值測值皆符合空氣品質標準值。

## 7. $O_3$


本期 O<sub>3</sub> 最大小時平均值為 0.040 ppm, 最大八小時平均值則為 0.029 ppm, 最大小時平均值與最大八小時平均值測值均符合空氣品質標準值。


# 表 2-2 空氣品質監測成果表

| 監測          | 項目                | TSP           | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2.5</sub>      | NOx      |       | NO <sub>2</sub> |       | NO             |          | SO <sub>2</sub> |       | СО             |                | O <sub>3</sub> |                | 風向       | 風速  | 溫度         | 濕度   |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|------------------------|----------|-------|-----------------|-------|----------------|----------|-----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|------------|------|
| 單位          |                   | μ<br>m/m³     | μ<br>m/m³        | $\mu$ m/m <sup>3</sup> | ppm      | ppm   | ppm             | ppm   | ppm            | ppm      | ppm             | ppm   | ppm            | ppm            | ppm            | ppm            | _        | m/s | $^{\circ}$ | %    |
| 監測          | 時間                | 24<br>小時<br>值 | 日平均值             | 24 小<br>時值             | 最大 小時 平均 | 日平 均值 | 最大 小時 平均        | 日平 均值 | 最大<br>小時<br>平均 | 日平<br>均值 | 最大<br>小時<br>平均  | 日平 均值 | 最大<br>小時<br>平均 | 最大<br>8小<br>時平 | 最大<br>小時<br>平均 | 最大<br>8小<br>時平 | 最頻風<br>向 | 日平均 | 日平均        | 日平均  |
|             |                   |               |                  |                        | 值        |       | 值               |       | 值              |          | 值               |       | 值              | 均值             | 值              | 均值             |          | 值   | 值          | 值    |
| 環<br>差      | 109.03.12~13      | 53            | 25               | 20                     | 0.068    | 0.040 | 0.048           | 0.031 | 0.020          | 0.009    | 0.002           | 0.002 | 1.5            | 1.0            | 0.033          | 0.023          | 西、南南東    | 0.7 | 19.7       | 92.0 |
| 施工前         | 111.03.23~24      | 33            | 17               | 13                     | 0.029    | 0.016 | 0.018           | 0.008 | 0.017          | 0.008    | 0.002           | 0.001 | 1.8            | 1.0            | 0.038          | 0.036          | 南南西      | 1.5 | 15.0       | 87.0 |
|             | 112.03.22~23      | 87            | 29               | 13                     | 0.037    | 0.016 | 0.023           | 0.012 | 0.015          | 0.005    | 0.005           | 0.003 | 1.9            | 1.4            | 0.047          | 0.046          | 西南西      | 0.8 | 24.6       | 69.9 |
|             | 112.05.29~30      | 32            | 21               | 9                      | 0.010    | 0.006 | 0.008           | 0.004 | 0.005          | 0.001    | 0.002           | 0.001 | 0.2            | 0.1            | 0.032          | 0.025          | 西南       | 1.3 | 29.9       | 62.7 |
| 施           | 112.08.17~18      | 17            | 5                | 7                      | 0.044    | 0.020 | 0.031           | 0.016 | 0.019          | 0.004    | 0.004           | 0.002 | 0.9            | 0.7            | 0.074          | 0.055          | 東        | 0.5 | 27.2       | 81.0 |
| ル<br>エ<br>中 | 112.11.16~17      | 37            | 13               | 16                     | 0.030    | 0.015 | 0.026           | 0.013 | 0.005          | 0.002    | 0.002           | 0.002 | 0.6            | 0.5            | 0.045          | 0.038          | 北北東      | 1.8 | 64.6       | 18.1 |
| Т           | 113.02.01~02      | 79            | 51               | 22                     | 0.096    | 0.057 | 0.056           | 0.030 | 0.062          | 0.027    | 0.003           | 0.002 | 2.47           | 1.55           | 0.014          | 0.009          | 東北東      | 1.9 | 19.8       | 82.2 |
|             | 113.04.29~30      | 59            | 28               | 16                     | 0.045    | 0.029 | 0.030           | 0.018 | 0.026          | 0.010    | 0.003           | 0.002 | 1.1            | 0.9            | 0.045          | 0.035          | 西北西      | 0.8 | 29.1       | 66.2 |
|             | 113.07.25~26      | 20            | 7                | 5                      | 0.048    | 0.021 | 0.034           | 0.013 | 0.030          | 0.008    | 0.002           | 0.002 | 1.3            | 0.9            | 0.023          | 0.012          | 東        | 0.3 | 26.4       | 90.3 |
| 空氣          | 品質標準1             | _             | 100              | 35                     | _        | _     | 0.1             | _     | _              | _        | 0.075           | _     | 35             | 9              | 0.12           | 0.06           | _        | _   | _          | _    |
|             | 113.11.19~20      | 21            | 7                | 6                      | 0.042    | 0.020 | 0.024           | 0.011 | 0.033          | 0.009    | ND              | ND    | 0.9            | 0.7            | 0.038          | 0.035          | 東        | 2.7 | 20.7       | 83.5 |
| 施工          | 114.02.17~18      | 102           | 63               | 36                     | 0.053    | 0.019 | 0.030           | 0.015 | 0.024          | 0.004    | 0.002           | 0.002 | 0.6            | 0.5            | 0.069          | 0.066          | 東北東      | 3.1 | 16.6       | 66.5 |
| 中           | 114.04.21~22      | 80            | 36               | 19                     | 0.070    | 0.040 | 0.039           | 0.023 | 0.050          | 0.016    | 0.004           | 0.003 | 1.05           | 0.9            | 0.035          | 0.025          | 西南西      | 1.1 | 25.6       | 79.5 |
| •           | 114.08.18~19      | 63            | 36               | 11                     | 0.039    | 0.024 | 0.025           | 0.016 | 0.018          | 0.006    | 0.004           | 0.002 | 0.71           | 0.49           | 0.040          | 0.029          | 西南       | 1.3 | 31.2       | 70.0 |
| 空氣          | 品質標準 <sup>2</sup> | _             | 75               | 30                     | _        | _     | 0.1             | _     | _              | _        | 0.065           | _     | 31             | 9              | 0.1            | 0.06           | _        | _   | _          | _    |

- 註:1. "粗體字灰底"代表超出空氣品質標準。
  - 2. "ND"代表低於方法偵測極限之測定值。
  - 3. 環差階段數值參考「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第5次環境影響差異分析報告(中豐交流道新建工程變更)」。
  - 4. 空氣品質標準1數值資料來源為行政院環境部,民國 109 年 9 月 18 日環境部環署空字第 1091159220 號令修正發布。
  - 5. 空氣品質標準2數值資料來源為行政院環境部,民國113年9月30日環境部空字第1131062467號令修正發布。



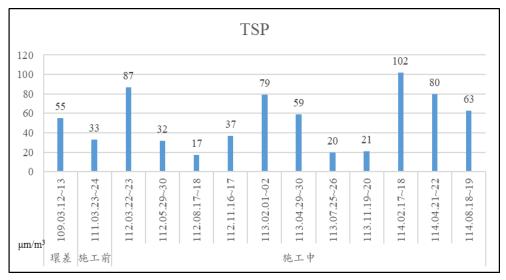

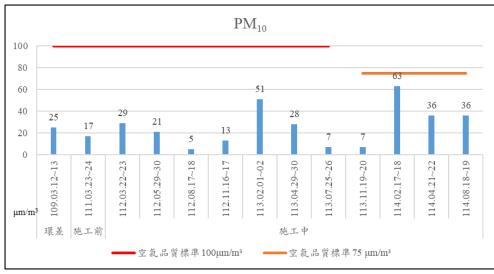

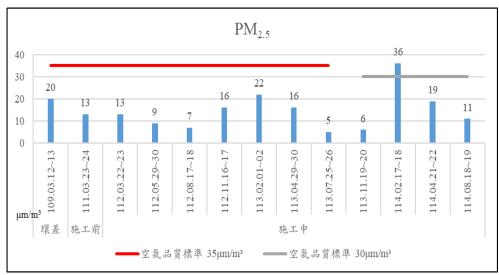
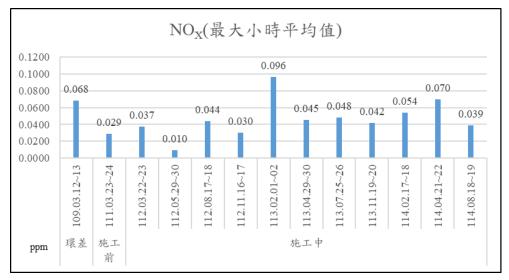
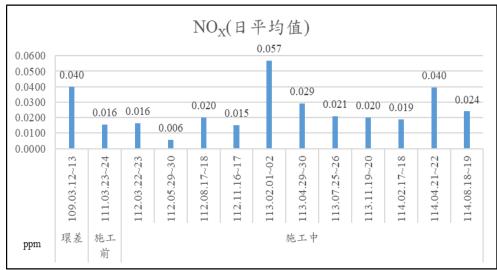


圖 2-1 空氣品質監測結果趨勢圖





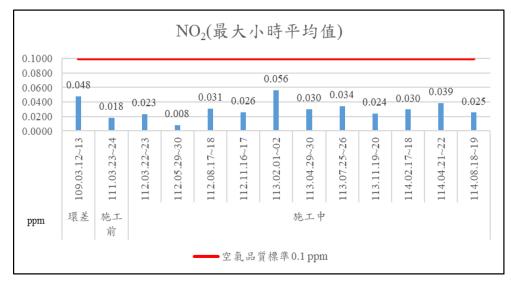
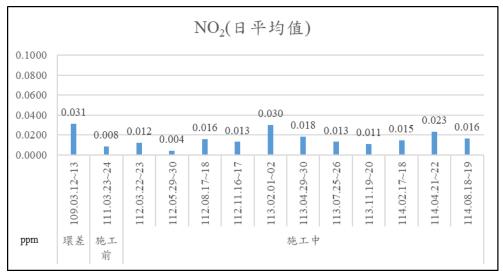
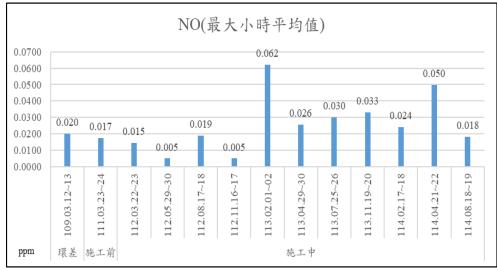


圖 2-1 空氣品質監測結果趨勢圖(續 1)





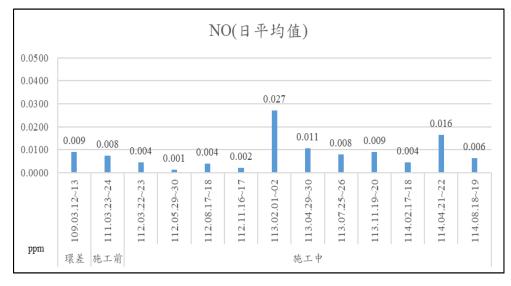
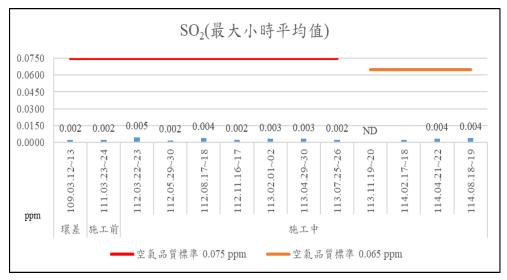


圖 2-1 空氣品質監測結果趨勢圖(續 2)





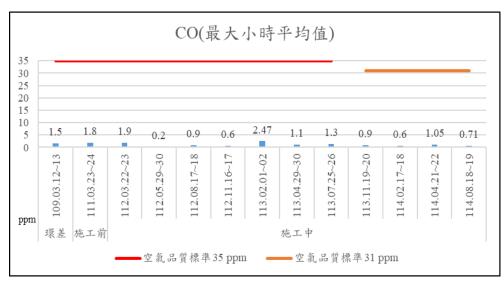
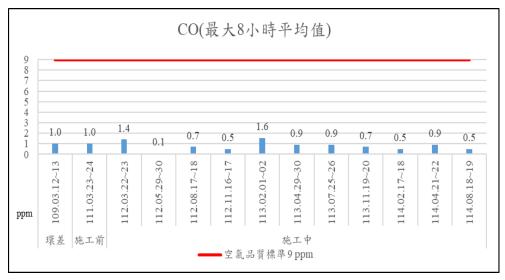
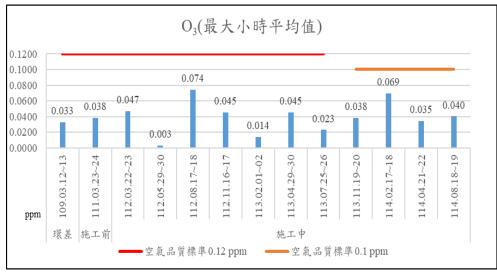


圖 2-1 空氣品質監測結果趨勢圖(續 3)





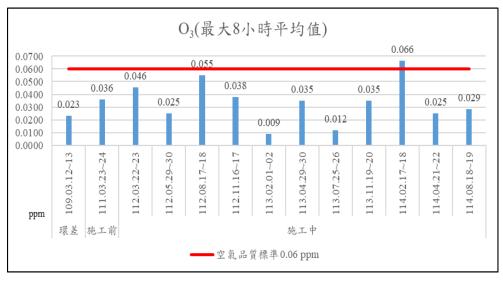


圖 2-1 空氣品質監測結果趨勢圖 (續 4)

# 2.2 噪音與振動

施工階段環境監測第十季噪音振動監測工作於 114 年 8 月 18 至 19 日於中豐北路一段 418 號、中豐北路 320 巷民宅(職人棒壘練習場旁)及中豐北路一段 399 巷 67 號(雄獅文具行)進行監測,監測頻率為每兩個月平日一次,監測區域依桃園市政府 110 年 4 月 6 日府環噪字第 1100078212 號函公告國道 1 號於桃園市境內均劃屬為第四類管制區,本計畫新增之中豐交流道之中豐路屬第四類噪音管制區,正式通車之國道、省道及縣、道,則自周界處兩側 30 公尺範圍內,劃為第三類噪音管制區。

本期監測結果如表 2-7~表 2-8 及圖 2-3, 茲將分析結果如下說明,噪音 與振動逐時資料及噪音 Lx 請參閱附錄三,監測照片請參閱附錄六。

本期噪音與振動監測結果均符合行政院環境部 99 年 1 月 21 日發布之道路交通噪音環境音量標準 (詳閱表 2-3)之標準值及行政院環境部 98 年 9 月 4 日發布之一般地區音量標準 (詳閱表 2-4)之標準值。而由於國內目前尚未通過振動相關法規,故參考日本環境廳之「振動規制法」為評估基準 (詳閱表 2-5)。

|       | <b>時</b> 段                         | 各時段均能音量(Leq (dB(A)) |                 |         |  |
|-------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|--|
| 管制    | En .                               | 日間                  | 晚間              | 夜間      |  |
| 道     | 第一類或第二類管制區內緊鄰未滿八公尺                 | 71                  | 69              | 63      |  |
| 路     | 之道路                                |                     |                 |         |  |
| 地     | 第一類或第二類管制區內緊鄰八公尺以上                 | 74                  | 70              | 67      |  |
| 品     | 之道路                                |                     |                 |         |  |
|       | 第三類或第四類管制區內緊鄰未滿八公尺                 | 74                  | 73              | 69      |  |
|       | 之道路                                |                     |                 |         |  |
|       | 第三類或第四類管制區內緊鄰八公尺以上                 | 76                  | 75              | 72      |  |
|       | 之道路                                |                     |                 |         |  |
| 計 1 活 | ; 政交通噪音環接音量煙進:依據行政院環接部於中華民國 QQ 年 1 | 日 21 口将 異元号         | ▽ 第 0000006225D | 跳、方涵或方效 |  |

表 2-3 道路交诵噪音環境音量標準

#### 2.時段區分:

日間:第一、二類管制區指上午六時至晚上八時;第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。

晚間:第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時;第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。

夜間:第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時;第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

註:1.道路交通噪音環境音量標準:依據行政院環境部於中華民國 99 年 1 月 21 日環署空字第 0990006225D 號、交通部交路 字第 0990085001 號令會銜修正發布。

表 2-4 一般地區音量標準

| 時段  | 各時段均能音量(L <sub>eq</sub> (dB(A)) |    |    |  |  |
|-----|---------------------------------|----|----|--|--|
| 管制區 | 日間                              | 晚間 | 夜間 |  |  |
| 第一類 | 55                              | 50 | 45 |  |  |
| 第二類 | 60                              | 55 | 50 |  |  |
| 第三類 | 65                              | 60 | 55 |  |  |
| 第四類 | 75                              | 70 | 65 |  |  |

註:1.一般地區音量標準:依據行政院環境部於98年9月4日環署空字第0980078181號令訂定發布。

#### 2.時段區分:

日間:第一、二類管制區指上午六時至晚上八時;第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。

晚間:第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時;第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。

夜間:第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時;第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

表 2-5 日本振動規制法之振動基準

| 時段<br>區域 | 日間(dB) | 夜間(dB) |
|----------|--------|--------|
| 第一種區域    | 65     | 60     |
| 第二種區域    | 70     | 65     |

註:1.根據日本都道府縣知事規定第一種區域為維護良好的居住環境,特別需要安靜的區域及為供居住用而需要安靜的區域, 約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區。第二種區域兼供居住用的商業、工業等使用,為維護居民的生 活環境,需防止發生振動的區域及主要供工業等使用。為不使居民的生活環境惡化,需防止發生顯著振動的區域, 約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。

#### 2.時段區分:

日間:上午5時、6時、7時或8時開始到下午7時、8時、9時或10時。

夜間:下午7時、8時、9時或10時至翌日上午5時、6時、7時或8時。

3.資料來源:日本1976年12月1日施行之振動規則法。最終改正:2011.11.30日環境省令第32號。

## 1. 噪音

一、中豐北路一段418號

本測站屬第三類噪音管制區內緊鄰八公尺以上之道路,本期於 114 年 8 月 18 至 8 月 19 日進行檢測。監測結果分別為 L = 67.6 dB(A)、L ± 60.0 dB(A)、L ± 56.6 dB(A)。本期結果各時段均符合道路交通噪音環境音量標準。

## 二、中豐北路 320 巷民宅(職人棒壘練習場旁)

本測站屬第三類噪音管制區內緊鄰八公尺以上之道路,本期於 114 年 8 月 18 至 8 月 19 日進行檢測。監測結果分別為 L = 58.0 dB(A)、L ± 51.7 dB(A)、L ± 48.3 dB(A)。本期結果各時段均符合道路交通噪音環境音量標準。

## 三、中豐北路一段399巷67號(雄獅文具行)

本測站屬第三類噪音管制區一般地區,本期於 114 年 8 月 18 至 8 月 19 日進行檢測。監測結果分別為  $L_{\mathbb{R}}$  63.6  $dB(A)、L_{\mathbb{R}}$  56.5  $dB(A)、L_{\mathbb{R}}$  52.9 dB(A)。本期結果各時段均符合一般地區音量標準。

## 2. 振動

# 一、中豐北路一段418號

本測站屬第二種區域,本期於 114 年 8 月 18 至 8 月 19 日進行檢測,測值分別為  $Lv_{10}$   $_8$  31.3 dB、 $Lv_{10}$   $_8$  30.0 dB。本期結果各時段均符合日本振動規制法之振動基準限值( $Lv_{10}$   $_8$  70.0 dB、 $Lv_{10}$   $_8$  65.0 dB)。

## 二、中豐北路 320 巷民宅(職人棒壘練習場旁)

本測站屬第二種區域,本期於 114 年 8 月 18 至 8 月 19 日進行檢測,測值分別為  $Lv_{10}$   $_{8}$  30.1 dB 、 $Lv_{10}$   $_{8}$  30.0 dB 。本期結果各時段均符合日本振動規制法之振動基準限值( $Lv_{10}$   $_{8}$  70.0 dB 、 $Lv_{10}$   $_{8}$  65.0 dB)。

# 三、中豐北路一段399巷67號(雄獅文具行)

表 2-6 噪音監測成果表

單位: dB(A)

| 形油 LL BL   | 形 : Hil no | た 月日        |              | ī               | Ţ                | T              |      | 単位・dB(A)       |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|------|----------------|
| 監測地點       | 監測時        |             | 100.02.10.20 | L <sub>eq</sub> | L <sub>max</sub> | L <sub>B</sub> | L 晚  | L <sub>夜</sub> |
| 中豐北路       | 環差         | 平日          | 109.03.19~20 | —               | _                | 71.8           | 70.9 | 66.0           |
| 一段 418     | 階段         | 假日          | 109.03.21~22 | _               | _                | 70.0           | 68.7 | 64.5           |
| 號          | 施工         | 平日          | 111.04.22    | 68.2            | 89.9             | 69.5           | 67.9 | 64.7           |
|            | 前          | 假日          | 111.04.23    | 67.6            | 101.4            | 68.9           | 68.1 | 63.7           |
|            | 施工         | 平日          | 112.02.15~16 | 69.0            | 95.3             | 70.4           | 68.5 | 65.3           |
|            | 階段         |             | 112.04.27~28 | 69.0            | 97.0             | 70.2           | 68.7 | 66.1           |
|            |            |             | 112.06.26~27 | 65.6            | 88.2             | 65.6           | 68.0 | 63.1           |
|            |            |             | 112.08.23~24 | 65.8            | 90.0             | 67.4           | 64.2 | 61.3           |
|            |            |             | 112.10.26~27 | 59.2            | 86.0             | 60.4           | 59.2 | 56.1           |
|            |            |             | 112.12.21~22 | 63.7            | 90.3             | 64.8           | 63.7 | 61.2           |
|            |            |             | 113.02.01~02 | 59.0            | 87.0             | 60.4           | 58.9 | 55.2           |
|            |            |             | 113.04.09~10 | 73.6            | 106.0            | 75.9           | 63.1 | 65.7           |
|            |            |             | 113.06.20~21 | 61.3            | 77.9             | 61.6           | 62.6 | 60.1           |
|            |            |             | 113.08.01~02 | 62.3            | 92.4             | 63.8           | 60.1 | 57.9           |
|            |            |             | 113.10.24~25 | 66.7            | 92.5             | 68.5           | 63.8 | 60.4           |
|            |            |             | 113.12.09~10 | 65.6            | 99.5             | 67.3           | 63.5 | 59.0           |
|            |            |             | 114.02.17~18 | 64.8            | 88.8             | 66.3           | 64.5 | 60.1           |
|            |            |             | 114.04.21~22 | 63.6            | 94.5             | 64.6           | 63.2 | 61.2           |
|            |            |             | 114.06.02~03 | 62.5            | 87.1             | 63.6           | 62.7 | 59.2           |
| 1 146 2 17 | -107       | -           | 114.08.18~19 | 65.6            | 94.6             | 67.6           | 60.0 | 56.6           |
| 中豐北路       | 環差         | 平日          | 109.03.19~20 | _               | _                | 73.1           | 71.9 | 68.8           |
| 320 巷民     | 階段         | 假日          | 109.03.21~22 | _               | _                | 72.0           | 71.9 | 67.4           |
| 宅          | 施工         | 平日          | 111.04.22    | 70.8            | 100.2            | 72.3           | 70.4 | 66.8           |
|            | 前          | 假日          | 111.04.23    | 70.2            | 101.8            | 71.5           | 70.7 | 65.4           |
|            | 施工         | 平日          | 112.02.15~16 | 70.7            | 97.7             | 72.2           | 69.8 | 66.5           |
|            | 階段         |             | 112.04.27~28 | 70.0            | 103.9            | 71.1           | 70.8 | 66.5           |
|            |            |             | 112.06.05~06 | 69.2            | 97.4             | 70.7           | 67.9 | 65.3           |
|            |            |             | 112.08.23~24 | 63.2            | 84.0             | 64.3           | 63.1 | 60.4           |
|            |            |             | 112.10.26~27 | 67.6            | 92.6             | 69.1           | 65.7 | 64.0           |
|            |            |             | 112.12.21~22 | 66.2            | 94.7             | 67.8           | 64.6 | 62.1           |
|            |            |             | 113.02.01~02 | 65.7            | 92.4             | 67.2           | 63.9 | 62.3           |
|            |            |             | 113.04.09~10 | 67.0            | 93.9             | 68.4           | 66.6 | 62.7           |
|            |            |             | 113.06.20~21 | 66.9            | 94.8             | 68.9           | 62.0 | 61.9           |
|            |            |             | 113.08.01~02 | 73.1            | 95.7             | 75.4           | 62.8 | 59.5           |
|            |            |             | 113.10.24~25 | 69.8            | 95.7             | 71.2           | 69.3 | 65.7           |
|            |            |             | 113.12.09~10 | 68.3            | 98.5             | 70.0           | 66.9 | 62.3           |
|            |            |             | 114.02.17~18 | 69.2            | 100.3            | 70.9           | 67.9 | 62.9           |
|            |            |             | 114.04.21~22 | 70.3            | 96.8             | 72.4           | 62.1 | 61.0           |
|            |            |             | 114.06.02~03 | 64.0            | 94.1             | 65.5           | 62.6 | 59.6           |
|            | <u> </u>   |             | 114.08.18~19 | 56.0            | 84.8             | 58.0           | 51.7 | 48.3           |
|            | 平音環境       | 古量標準        | 生-第三類管制區     | 内緊鄰八            | 公尺以              | 76.0           | 75.0 | 72.0           |
| 上之道路       |            |             |              |                 |                  |                |      |                |
|            | 1          | +11111 中国上西 |              |                 |                  |                |      |                |

註:1. "粗體字灰底"代表超出音量標準。

<sup>2.</sup> 環差階段數值參考「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第5次環境影響差異分析報告(中豐交流道新建工程變更)」

# 表 2-7 噪音監測成果表(續)

單位:dB(A)

| 監測地點   | 監測時  | <b></b> |              | L    | L <sub>max</sub> | L    | L ®  | Læ   |
|--------|------|---------|--------------|------|------------------|------|------|------|
| 中豐北路   | 環差   | 平日      | 109.03.19~20 | _    | _                | 62.2 | 60.9 | 58.6 |
| 一段 399 | 階段   | 假日      | 109.03.21~22 | _    | _                | 56.8 | 57.4 | 54.2 |
| 巷 67 號 | 施工   | 平日      | 111.04.22    | 56.6 | 85.1             | 56.4 | 57.7 | 56.3 |
|        | 前    | 假日      | 111.04.23    | 56.8 | 82.8             | 57.4 | 57.6 | 55.1 |
|        | 施工   | 平日      | 112.02.23~24 | 59.7 | 83.7             | 60.8 | 59.4 | 57.3 |
|        | 階段   |         | 112.04.27~28 | 56.9 | 80.8             | 57.0 | 57.8 | 56.3 |
|        |      |         | 112.06.14~15 | 59.4 | 85.3             | 60.4 | 60.0 | 56.7 |
|        |      |         | 112.08.23~24 | 58.3 | 80.7             | 59.7 | 57.8 | 54.5 |
|        |      |         | 112.10.26~27 | 58.7 | 97.4             | 60.5 | 57.1 | 52.7 |
|        |      |         | 112.12.21~22 | 61.6 | 89.8             | 61.9 | 63.4 | 60.1 |
|        |      |         | 113.02.01~02 | 56.0 | 89.7             | 57.0 | 56.9 | 53.2 |
|        |      |         | 113.04.09~10 | 64.0 | 90.4             | 65.7 | 62.6 | 58.6 |
|        |      |         | 113.06.20~21 | 68.8 | 83.2             | 70.7 | 57.6 | 65.3 |
|        |      |         | 113.08.01~02 | 63.6 | 89.2             | 65.1 | 62.7 | 58.0 |
|        |      |         | 113.10.24~25 | 61.5 | 95.5             | 62.8 | 61.1 | 58.1 |
|        |      |         | 113.12.09~10 | 60.7 | 84.9             | 62.2 | 60.1 | 55.9 |
|        |      |         | 114.02.17~18 | 60.5 | 93.1             | 61.3 | 61.7 | 57.9 |
|        |      |         | 114.04.21~22 | 56.1 | 82.4             | 56.9 | 55.7 | 54.3 |
|        |      |         | 114.06.02~03 | 57.2 | 85.4             | 58.6 | 56.5 | 52.8 |
|        |      |         | 114.08.18~19 | 61.5 | 92.2             | 63.6 | 56.5 | 52.9 |
| 一般地區音  | 音量標準 | - 第三類   | [噪音管制區一般     | 地區   |                  | 65.0 | 60.0 | 55.0 |

註:1. "粗體字灰底"代表超出音量標準。

<sup>2.</sup> 環差階段數值參考「國道 1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第 5 次環境影響差異分析報告(中豐交流道新建工程變更)」

# 表 2-7 振動監測成果表

單位:dB

| 監測地點                           | 監測時      | <b>手間</b> |                              | $Lv_{10}$    | Lv <sub>max</sub> | Lv <sub>10</sub> B | Lv <sub>10 夜</sub> |
|--------------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 中豐北路                           | 環差       | 平日        | 109.03.19~20                 | _            | _                 | 31.2               | 30.1               |
| 一段 418                         | 階段       | 假日        | 109.03.21~22                 |              | _                 | 30.4               | 30.0               |
| 號                              | 施工       | 平日        | 111.04.22                    | 30.0         | 38.0              | 30.0               | 30.0               |
|                                | 前        | 假日        | 111.04.23                    | 30.0         | 42.8              | 30.0               | 30.0               |
|                                | 施工       | 平日        | 112.02.15~16                 | 30.0         | 43.0              | 30.0               | 30.0               |
|                                | 階段       |           | 112.04.27~28                 | 30.0         | 46.5              | 30.0               | 30.0               |
|                                | 1812     |           | 112.06.26~27                 | 30.0         | 50.6              | 30.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 112.08.23~24                 | 30.1         | 44.6              | 30.1               | 30.0               |
|                                |          |           | 112.10.26~27                 | 30.0         | 39.5              | 30.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 112.12.21~22                 | 30.0         | 53.4              | 30                 | 30.0               |
|                                |          |           | 113.02.01~02                 | 30.0         | 76.6              | 30.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.04.09~10                 | 55.8         | 67.9              | 58.2               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.06.20~21                 | 33.0         | 44.4              | 34.4               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.08.01~02                 | 32.5         | 48.3              | 33.7               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.10.24~25                 | 31.8         | 45.9              | 32.8               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.12.09~10                 | 30.0         | 45.4              | 30.1               | 30.0               |
|                                |          |           | 114.02.17~18                 | 30.0         | 47.6              | 30.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 114.04.21~22                 | 30.3         | 39.7              | 30.6               | 30.0               |
|                                |          |           | 114.06.02~03                 | 30.0         | 58.1              | 30.0               | 30.1               |
| 1                              | -m \/    |           | 114.08.18~19                 | 30.8         | 55.0              | 31.3               | 30.0               |
| 中豐北路                           | 環差       | 平日        | 109.03.19~20                 | _            | _                 | 35.7               | 31.1               |
| 320 巷民                         | 階段       | 假日        | 109.03.21~22                 |              |                   | 33.7               | 33.7               |
| 宅                              | 施工       | 平日        | 111.04.22                    | 30.0         | 49.8              | 30.0               | 30.0               |
|                                | 前        | 假日        | 111.04.23                    | 30.0         | 49.6              | 30.0               | 30.0               |
|                                | 施工       | 平日        | 112.02.15~16                 | 30.0         | 42.0              | 30.0               | 30.0               |
|                                | 階段       |           | 112.04.27~28                 | 30.0         | 57.8              | 30.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 112.06.05~06                 | 30.5         | 62.5              | 30.9               | 30.0               |
|                                |          |           | 112.08.23~24                 | 30.0         | 42.0              | 30.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 112.10.26~27                 | 35.4         | 41.3              | 35.3               | 35.4               |
|                                |          |           | 112.12.21~22                 | 30.0         | 50.7              | 30.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.02.01~02                 | 30.0         | 42.9              | 30.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.04.09~10                 |              | 46.6              | 33.8               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.06.20~21                 | 30.0         | 49.6              | 30.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.08.01~02                 | 46.7         | 70.7              | 49.0               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.10.24~25                 | 30.3         | 47.6              | 30.5               | 30.0               |
|                                |          |           | 113.12.09~10                 | 50.4         | 72.8              | 52.7               | 30.0               |
|                                |          |           | 114.02.17~18<br>114.04.21~22 | 30.0<br>43.4 | 56.2<br>68.4      | 30.0<br>45.6       | 30.0               |
|                                |          |           | 114.04.21~22                 | 30.2         | 45.7              |                    | 30.0               |
|                                |          |           | 114.08.18~19                 | 30.2         | 44.4              | 30.4               | 30.0               |
| 日末振動却                          | <br> 制壮力 | 振動其2      |                              | 30.1         | ++.+              | 70.0               | 65.0               |
| 日本振動規制法之振動基準 - 第二種區域 70.0 65.0 |          |           |                              |              |                   |                    |                    |

註:1. "粗體字灰底"代表超出音量標準。

<sup>2.</sup> 環差階段數值參考「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第5次環境影響差異分析報告(中豐交流道新建工程變更)」

# 表 2-8 振動監測成果表(續)

單位:dB


| 監測地點   | 監測時  | 間     |              | $Lv_{10}$ | Lv <sub>max</sub> | Lv <sub>10</sub> ¤ | Lv <sub>10 夜</sub> |
|--------|------|-------|--------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 中豐北路   | 環差   | 平日    | 109.03.19~20 | _         | _                 | 30.3               | 30.0               |
| 一段 399 | 階段   | 假日    | 109.03.21~22 | _         | _                 | 30.0               | 30.0               |
| 巷 67 號 | 施工   | 平日    | 111.04.22    | 30.0      | 39.7              | 30.0               | 30.0               |
|        | 前    | 假日    | 111.04.23    | 30.0      | 44.1              | 30.0               | 30.0               |
|        | 施工   | 平日    | 112.02.23~24 | 30.0      | 38.2              | 30.0               | 30.0               |
|        | 階段   |       | 112.02.23~24 | 30.0      | 38.2              | 30.0               | 30.0               |
|        |      |       | 112.04.27~28 | 30.1      | 51.5              | 30.0               | 30.0               |
|        |      |       | 112.06.14~15 | 31.2      | 62.6              | 30.5               | 31.9               |
|        |      |       | 112.08.23~24 | 30.7      | 52.0              | 31.1               | 30.0               |
|        |      |       | 112.10.26~27 | 30.0      | 72.0              | 30.0               | 30.0               |
|        |      |       | 112.12.21~22 | 30.0      | 45.9              | 30.0               | 30.0               |
|        |      |       | 113.02.01~02 | 30.3      | 46.3              | 30.6               | 30.0               |
|        |      |       | 113.04.09~10 | 38.6      | 50.0              | 40.6               | 30.0               |
|        |      |       | 113.06.20~21 | 33.3      | 45.8              | 34.7               | 30.0               |
|        |      |       | 113.08.01~02 | 31.2      | 52.0              | 31.9               | 30.0               |
|        |      |       | 113.10.24~25 | 30.4      | 57.9              | 30.7               | 30.0               |
|        |      |       | 113.12.09~10 | 34.5      | 66.7              | 35.8               | 31.3               |
|        |      |       | 114.02.17~18 | 30.3      | 70.4              | 30.6               | 30.0               |
|        |      |       | 114.04.21~22 | 43.8      | 72.3              | 46.1               | 30.3               |
|        |      |       | 114.06.02~03 | 30.0      | 57.7              | 30.0               | 30.0               |
|        |      |       | 114.08.18~19 | 30.0      | 42.4              | 30.0               | 30.0               |
| 日本振動共  | 見制法之 | -振動基準 | 基 - 第二種區域    |           | •                 | 70.0               | 65.0               |

註:1. "粗體字灰底"代表超出音量標準。

<sup>2.</sup> 環差階段數值參考「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第5次環境影響差異分析報告(中豐交流道新建工程變更)」



圖 2-2 噪音監測結果趨勢圖

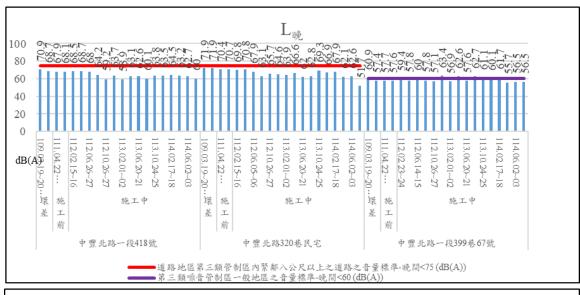

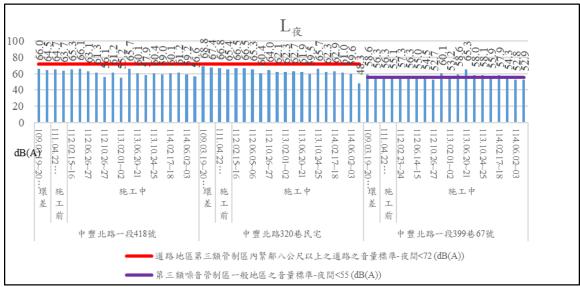
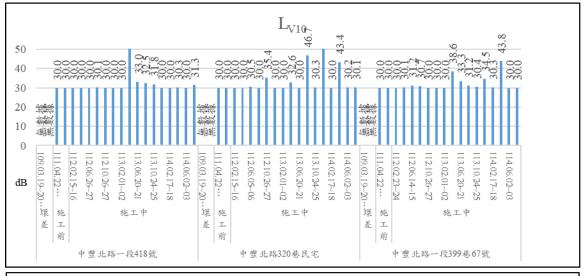
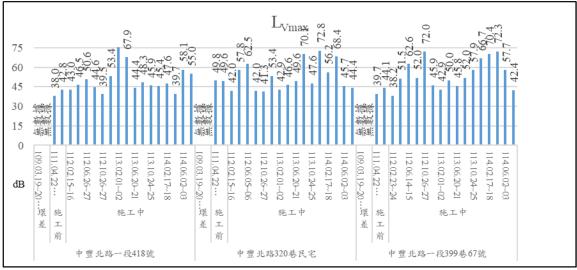


圖 2-3 噪音監測結果趨勢圖(續)





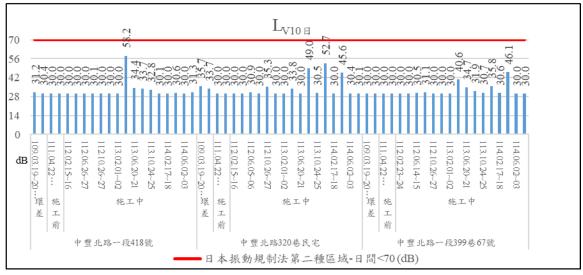


圖 2-3 振動結果趨勢圖

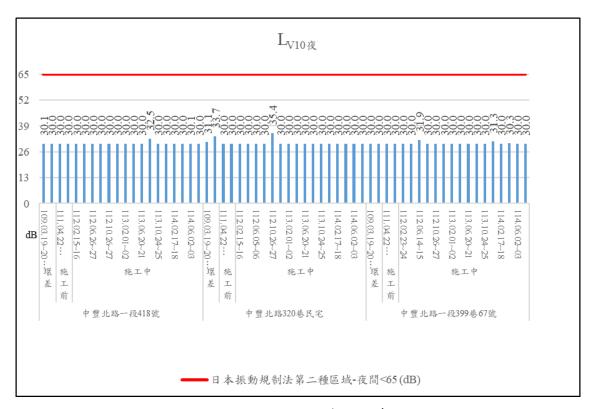


圖 2-4振動結果趨勢圖 (續 1)

# 2.3 營建噪音與振動

施工階段環境監測第十一季營建噪音振動監測工作於 114 年 7月 1日、114 年 7月 17日、114 年 8月 7日、114 年 8月 18日、114 年 9月 4日及 114年 9月 16日營建工地周界外 1 公尺處進行監測,監測頻率為每月兩次,監測區域依桃園市政府 110年 4月 6日府環噪字第 1100078212 號函公告國道 1 號於桃園市境內均劃屬為第四類管制區,本計畫新增之中豐交流道之中豐路屬第四類噪音管制區,正式通車之國道、省道及縣、道,則自周界處兩側 30 公尺範圍內,劃為第三類噪音管制區。

本期監測結果如表 2-11~表 2-12 及圖 2-5~圖 2-6,茲將分析結果如下 說明,營建噪音與振動逐時資料及噪音 LX 請參閱附錄三,監測照片請參閱 附錄六。

本期營建噪音監測結果,各測項測值均符合行政院環境部 102 年 8 月 5 日發布之營建工程噪音管制標準(詳閱表 2-9)之標準值。本期營建振動監測結果,各測項測值均符合行政院環境部 110 年 12 月 20 日發布之營建工程振動建議值(詳閱表 2-9)。

|                   | 頻率時段  | 20 Hz 至 200 Hz |    |    | 20 Hz 至 20 kHz |    |    |
|-------------------|-------|----------------|----|----|----------------|----|----|
| 管制區               |       | 日間             | 晚間 | 夜間 | 日間             | 晚間 | 夜間 |
| 均能音量              | 第一類   | 44             | 44 | 39 | 67             | 47 | 47 |
| $(L_{eq} (dB(A))$ | 第二類   | 44             | 44 | 39 | 67             | 57 | 47 |
|                   | 第三類   | 46             | 46 | 41 | 72             | 67 | 62 |
|                   | 第四類   | 49             | 49 | 41 | 80             | 70 | 65 |
| 最大音量              | 第一、二類 | _              |    |    | 100            | 80 | 70 |
| $(L_{max}(dB(A))$ | 第三、四類 | _              |    |    | 100            | 85 | 75 |

表 2-8 營建工程噪音管制標準

註:1.營建工程噪音管制標準:依據行政院環境部於中華民國 102 年 8 月 5 日環署空字第 1020065143 號令修正發布。 2.時段區分:

日間:各類管制區指上午七時至晚上七時。

晚間:第一、二類管制區指晚上七時至晚上十時;第三、四類管制區指晚上七時至晚上十一時。

夜間:第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午七時;第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

表 2-9 營建工程振動建議值

| 時段         | 日及晚   |                        | 夜   |                        |  |
|------------|---|------------------------|---|------------------------|--|
| 區域         | L <sub>veq</sub> 或<br>L <sub>veq,event</sub> (dB) | L <sub>vmax</sub> (dB) | L <sub>veq</sub> 或<br>L <sub>veq,event</sub> (dB) | L <sub>vmax</sub> (dB) |  |
| 第一類、第二類管制區 | 75  | 98                     | 72  | 95                     |  |
| 第三類、第四類管制區 | 80  | 105                    | 77  | 102                    |  |

註:1.依據行政院環境部於中華民國 110年 12月 20日環署空字第 1101142559 號令發布。

2.時段區分:

日間:各類管制區指上午七時至晚上七時。

晚間:第一、二類管制區指晚上七時至晚上十時;第三、四類管制區指晚上七時至晚上十一時。

夜間:第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午七時;第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

3.過渡期若使用參考加速度為  $10^5 \, \text{m/s}^2$ 之儀器測量,各類管制區與時段其建議值如下:

| 時段         | 日及晚   |                        | 夜   |                        |  |
|------------|---|------------------------|---|------------------------|--|
| 區域         | L <sub>veq</sub> 或<br>L <sub>veq,event</sub> (dB) | L <sub>vmax</sub> (dB) | L <sub>veq</sub> 或<br>L <sub>veq,event</sub> (dB) | L <sub>vmax</sub> (dB) |  |
| 第一類、第二類管制區 | 55  | 78                     | 52  | 75                     |  |
| 第三類、第四類管制區 | 60  | 85                     | 57  | 82                     |  |

## 1. 營建噪音

本測站屬第四類噪音管制區內,本期調查結果  $L_{eq}$  測值為  $55.5\sim68.0$  dB(A),  $L_{max}$  測值  $63.2\sim76.9$  為 dB(A), 符合營建工程噪音管制標準。

## 2. 營建振動

本測站屬第四類振動管制區內,本期調查結果  $L_{v10}$  測值為 30.0~31.6~dB,  $L_{vmax}$  測值為 30.0~46.0~dB, 符合營建工程振動建議值。

表 2-10 營建噪音監測成果表

單位:dB(A)

| B5 19.11.1.1 19.1 | 55 油加土 8日 |                            | Т    | т                |
|-------------------|-----------|----------------------------|------|------------------|
| 監測地點              | 監測時間      | Ι                          | Leq  | L <sub>max</sub> |
|                   |           | 112.02.15                  | 63.9 | 66.9             |
|                   |           | 112.02.23                  | 62.2 | 70.8             |
|                   |           | 112.03.13                  | 64.6 | 70.9             |
|                   |           | 112.03.23                  | 62.5 | 67.2             |
|                   |           | 112.04.10                  | 60.5 | 63.3             |
|                   |           | 112.04.27                  | 62.7 | 74.5             |
|                   |           | 112.05.10                  | 63.8 | 71.5             |
|                   |           | 112.05.26                  | 65.5 | 74.8             |
|                   |           | 112.06.09                  | 61.3 | 72.4             |
|                   |           | 112.06.20                  | 66.7 | 75.1             |
|                   |           | 112.07.03                  | 63.9 | 69.6             |
|                   |           | 112.07.20                  | 63.7 | 69.6             |
|                   |           | 112.08.01                  | 67.5 | 84.4             |
|                   |           | 112.08.18                  | 60.6 | 78.0             |
|                   |           | 112.09.01                  | 71.5 | 81.0             |
|                   |           | 112.09.15                  | 67.4 | 78.6             |
|                   |           | 112.10.02                  | 73.6 | 85.2             |
|                   |           | 112.10.26                  | 60.0 | 76.7             |
|                   |           | 112.11.01                  | 65.4 | 75.8             |
| 營建工地周             | 平日        | 112.11.15                  | 65.3 | 78.0             |
| 界外 1m             |           | 112.12.04                  | 75.7 | 86.0             |
|                   |           | 112.12.21                  | 63.7 | 71.9             |
|                   |           | 113.01.02                  | 68.8 | 78.5             |
|                   |           | 113.01.17                  | 60.0 | 74.5             |
|                   |           | 113.02.01                  | 67.2 | 74.4             |
|                   |           | 113.02.15                  | 61.3 | 70.0             |
|                   |           | 113.03.04                  | 59.9 | 72.2             |
|                   |           | 113.03.15                  | 63.7 | 74.4             |
|                   |           | 113.04.01                  | 61.7 | 67.7             |
|                   |           | 113.04.29                  | 65.9 | 73.5             |
|                   |           | 113.05.10                  | 68.4 | 85.4             |
|                   |           | 113.05.23                  | 61.6 | 76.8             |
|                   |           | 113.06.03                  | 59.4 | 62.5             |
|                   |           | 113.06.20                  | 62.7 | 77.1             |
|                   |           | 113.07.01                  | 64.8 | 71.8             |
|                   |           | 113.07.26                  | 61.5 | 73.5             |
|                   |           | 113.08.01                  | 61.1 | 67.6             |
|                   |           | 113.08.28                  | 61.2 | 72.1             |
|                   |           | 113.09.03                  | 56.4 | 61.6             |
|                   |           | 113.09.18                  | 68.4 | 79.3             |
| 營建工程噪音            | 音管制標準     | 第四類噪音管制區                   | 80   | 100              |
|                   | 141/11    | 1, 29, 11, <b>H</b> B 14 C | l    |                  |

表 2-11 營建噪音監測成果表(續)

單位: dB(A)

| 監測地點   | 監測時間  |           | Leq  | L <sub>max</sub> |
|--------|-------|-----------|------|------------------|
|        |       | 113.10.01 | 63.4 | 74.9             |
|        |       | 113.10.17 | 68.7 | 82.4             |
|        |       | 113.11.07 | 71.8 | 80.8             |
|        |       | 113.11.19 | 65.3 | 73.1             |
|        |       | 113.12.09 | 69.0 | 83.6             |
|        |       | 113.12.16 | 64.3 | 78.6             |
|        |       | 114.01.03 | 62.5 | 67.2             |
|        |       | 114.01.09 | 67.1 | 72.9             |
|        |       | 114.02.03 | 67.6 | 81.9             |
|        |       | 114.02.17 | 72.1 | 89.0             |
|        |       | 114.03.05 | 64.2 | 72.4             |
| 營建工地周  | 平日    | 114.03.19 | 60.8 | 63.5             |
| 界外 1m  |       | 114.04.01 | 64.2 | 72.0             |
|        |       | 114.04.21 | 61.2 | 65.6             |
|        |       | 114.05.02 | 65.7 | 70.7             |
|        |       | 114.05.12 | 65.6 | 74.0             |
|        |       | 114.06.02 | 60.3 | 66.3             |
|        |       | 114.06.19 | 64.1 | 72.3             |
|        |       | 114.07.01 | 63.0 | 73.8             |
|        |       | 114.07.17 | 58.6 | 64.3             |
|        |       | 114.08.07 | 55.5 | 63.2             |
|        |       | 114.08.18 | 68.0 | 76.9             |
|        |       | 114.09.04 | 63.6 | 69.5             |
|        |       | 114.09.16 | 62.0 | 71.1             |
| 營建工程噪音 | 音管制標準 | 第四類噪音管制區  | 80   | 100              |

表 2-11 營建振動監測成果表


單位:dB

| 監測地點                 | 監測時間        |                 | $L_{v10}$ | L <sub>vmax</sub> |      |      |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|------|------|
| TITE 1/ (1 - C) WILL | 700 0 0 1-0 | 112.02.15       | 30.0      | 30.0              |      |      |
|                      |             | 112.02.23       | 30.0      | 33.6              |      |      |
|                      |             | 112.03.13       | 30.6      | 33.6              |      |      |
|                      |             | 112.03.23       | 30.0      | 31.4              |      |      |
|                      |             | 112.03.23       | 30.0      | 30.0              |      |      |
|                      |             | 112.04.10       | 30.0      | 35.3              |      |      |
|                      |             | 112.05.10       | 30.0      | 33.3              |      |      |
|                      |             | 112.05.26       | 31.1      | 35.4              |      |      |
|                      |             | 112.05.20       | 31.5      | 33.8              |      |      |
|                      |             |                 | 31.7      |                   |      |      |
|                      |             | 112.06.20       |           | 38.9              |      |      |
|                      |             | 112.07.03       | 30.0      | 30.0<br>40.7      |      |      |
|                      |             | 112.07.20       | 38.0      |                   |      |      |
|                      |             | 112.08.01       | 35.4      | 46.9              |      |      |
|                      |             | 112.08.18       | 30.0      | 32.3              |      |      |
|                      |             | 112.09.01       | 38.3      | 47.5              |      |      |
|                      |             | 112.09.15       | 32.1      | 34.2              |      |      |
|                      |             | 112.10.02       | 34.1      | 37.1              |      |      |
|                      |             | 112.10.26       | 30.0      | 30.0              |      |      |
| 營建工地周                |             | 112.11.01       | 33.6      | 34.9              |      |      |
|                      | 平日          | 112.11.15       | 32.2      | 57.3              |      |      |
| 界外 1m                |             | 112.12.04       | 36.9      | 41.4              |      |      |
|                      |             | 112.12.21       | 30.0      | 30.5              |      |      |
|                      |             | 113.01.02       | 49.4      | 72.0              |      |      |
|                      |             |                 |           | 113.01.17         | 30.0 | 32.8 |
|                      |             | 113.02.01       | 45.5      | 52.2              |      |      |
|                      |             | 113.02.15       | 30.0      | 30.0              |      |      |
|                      |             | 113.03.04       | 30.0      | 30.7              |      |      |
|                      |             | 113.03.15       | 30.0      | 33.3              |      |      |
|                      |             | 113.04.01       | 30.0      | 35.8              |      |      |
|                      |             | 113.04.10       | 62.5      | 63.3              |      |      |
|                      |             | 113.05.10       | 60.8      | 62.8              |      |      |
|                      |             | 113.05.23       | 30.6      | 32.6              |      |      |
|                      |             | 113.06.03       | 30.0      | 31.7              |      |      |
|                      |             | 113.06.20       | 36.4      | 38.2              |      |      |
|                      |             | 113.07.01       | 61.0      | 73.2              |      |      |
|                      |             | 113.07.26       | 58.0      | 69.5              |      |      |
|                      |             | 113.08.01       | 30.0      | 30.0              |      |      |
|                      |             | 113.08.28       | 30.0      | 30.7              |      |      |
|                      |             | 113.09.03       | 31.2      | 34.2              |      |      |
|                      |             | 113.09.18       | 30.0      | 39.4              |      |      |
| 營建工程振重               | 动建議值-第      | <b>曾四類振動管制區</b> | 80        | 105               |      |      |

表 2-12 營建振動監測成果表(續)

單位:dB

| 監測地點   | 監測時間   |           | L <sub>v10</sub> | L <sub>vmax</sub> |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|--------|--------|-----------|------------------|-------------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
|        |        | 113.10.01 | 33.3             | 45.4              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 113.10.17 | 32.5             | 40.4              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 113.11.07 | 43.2             | 58.5              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 113.11.19 | 30.0             | 31.3              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 113.12.09 | 39.1             | 47.5              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 113.12.16 | 33.6             | 37.3              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.01.03 | 30.0             | 37.0              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.01.09 | 30.0             | 30.4              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.02.03 | 30.0             | 35.9              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.02.17 | 30.0             | 35.5              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 1). 1  |        | 114.03.05 | 30.0             | 33.4              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 營建工地周  | 平日     | 114.03.19 | 30.0             | 30.0              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 界外 1m  | ' -    | 114.04.01 | 30.0             | 30.0              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        |           |                  |                   | 114.04.21 | 30.0 | 41.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        |           |                  |                   |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | i | ļ |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.05.12 | 31.3             | 44.9              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.06.02 | 30.0             | 30.3              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.06.19 | 31.7             | 42.8              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.07.01 | 30               | 30                |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.07.17 | 30               | 35.2              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.08.07 | 30               | 31.8              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.08.18 | 30.3             | 46                |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.09.04 | 31.6             | 33.9              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|        |        | 114.09.16 | 30               | 32.6              |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 營建工程振動 | 动建議值-第 | 第四類振動管制區  | 80               | 105               |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |

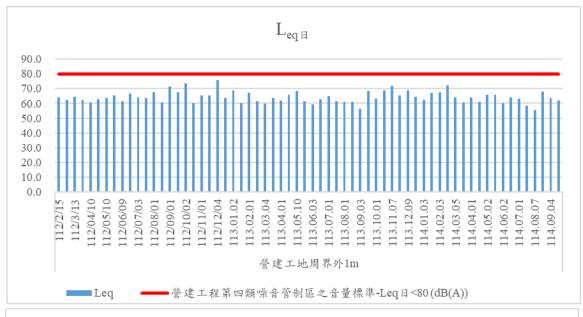

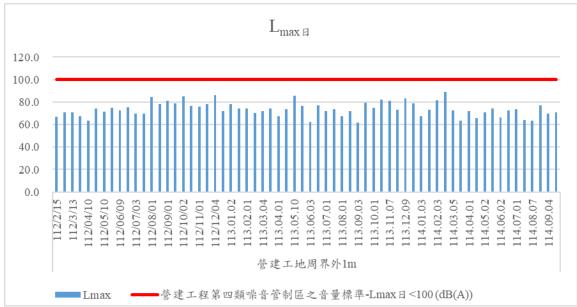
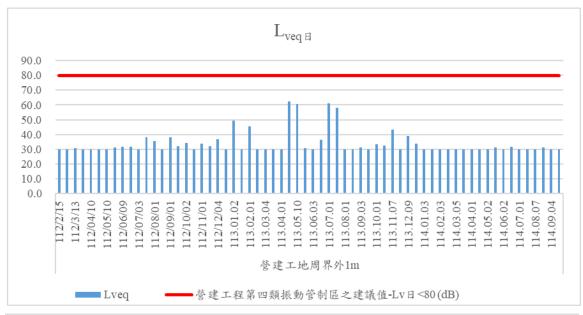


圖 2-4 營建噪音結果趨勢圖



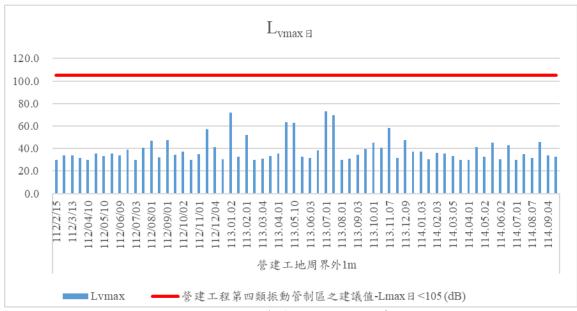


圖 2-5 營建振動結果趨勢圖

### 2.4 工區放流水

施工階段環境監測第十季工區放流水水質監測工作於114年7月1日、 114年7月24日、114年8月7日、114年9月4日各工區進行監測,監測頻 率為每月一次。

本期監測結果如表 2-13 及圖 2-7。,茲將分析結果如下說明,工區放流 水水質原始資料請參閱附錄四,監測照片請參閱附錄六。

本期放流水水質監測結果,均符合行政院環境部 113 年 12 月 18 日修正 放流水標準之晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、石油化學 業、化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製造業、 發電廠及海水淡化廠以外之事業放流水水質項目及限值(詳表 2-12)。

表 2-12 晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、石油化學業、 化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製造業、發 電廠及海水淡化廠以外之事業放流水水質項目及限值。

| 適用範圍       | 項目            | 最大限值         |
|------------|---------------|--------------|
| 共同適用       | 水溫            | 1.攝氏三十八度以下(適 |
|            |               | 用於五月至九月)     |
|            |               | 2.攝氏三十五度以下(適 |
|            |               | 用於十月至翌年四月)   |
|            | 氫離子濃度指數       | 六.0—九.0      |
|            | 氨氮(排放於自來水水質   | -            |
|            | 水量保護區內者)      |              |
|            | 油脂(正己烷抽出物)    | -0           |
|            | 自由有效餘氣        | 二.0          |
| 貯煤廠、營建工    | 生化需氧量         | $\equiv 0$   |
| 地、土石方堆(棄)製 | <br>化學需氧量     | - 00         |
| 場          | 1 1 1 子 而 利 里 | - 00         |
|            | 真色色度          | <b>=</b> 00  |
|            | 懸浮固體          | $\equiv 0$   |

#### 1. 水溫

本期水溫測值介於 15.8~29.1 ℃,均符合營建工地放流水標準。

#### 2. pH 值

本期 pH 測值介於 6.1~8.9,均符合營建工地放流水標準。

#### 3. 懸浮固體 (SS)

本期 SS 測值介於 <2.5~16.4 mg/L,均符合營建工地放流水標準。

## 4. 化學需氧量 (COD)

本期 COD 測值介於 3.3~26.1 mg/L,均符合營建工地放流水標準。

### 5. 氨氮

本期氨氮測值介於 ND ~2.94 mg/L。

# 6. 溶氧量 (DO)

本期 DO 測值介於 2.7~8.8 mg/L。

# 7. 生化需氧量 (BOD)

本期 BOD 測值介於 <2.0 ~7.7 mg/L,均符合營建工地放流水標準。

#### 8. 油脂

本期油脂測值介於 0.4~2.7 mg/L,均符合營建工地放流水標準。

# 9. 真色色度

本期真色色度測值介於 <25~42,均符合營建工地放流水標準。

# 10. 自由有效餘氣

本期自由有效餘氣測值介於 ND mg/L,均符合營建工地放流水標準。

表 2-13 工區放流水水質監測成果表

| 監測項目 | 1(單位)     | 水溫                     | pН      | SS   | COD  | 氨氮   | DO   | BOD  | 油脂   | 真色色度 | 自由有 效餘氯 |  |  |
|------|-----------|------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--|--|
| 地點   | 監測時間      | $^{\circ}\!\mathbb{C}$ | _       | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |      | mg/L    |  |  |
| 工區1  | 112.02.23 | 尚未開工                   |         |      |      |      |      |      |      |      |         |  |  |
|      | 112.03.16 | 無水可採                   |         |      |      |      |      |      |      |      |         |  |  |
|      | 112.04.27 | 24.6                   | 8.0     | 2.0  | 7.0  | 0.06 | 5.7  | <2.0 | 1.9  | <25  | < 0.09  |  |  |
|      | 112.05.10 | 24.4                   | 7.6     | 1.4  | 6.2  | 0.09 | 6.9  | <2.0 | 0.5  | <25  | ND      |  |  |
|      | 112.06.09 | 32.5                   | 7.0     | 5.4  | 6.0  | 0.19 | 7.4  | <2.0 | 0.1  | <25  | ND      |  |  |
|      | 112.07.07 | 33.7                   | 7.9     | 2.6  | 8.5  | 0.08 | 7.1  | <2.0 | 1.0  | <25  | 0.15    |  |  |
|      | 112.08.01 | 31.9                   | 8.2     | 6.1  | 6.0  | 0.09 | 6.1  | <2.0 | 1.8  | <25  | ND      |  |  |
|      | 112.09.01 | 30.1                   | 6.5     | 16.1 | 6.3  | 0.10 | 7.1  | <2.0 | 0.3  | <25  | ND      |  |  |
| 工區2  | 112.02.23 | 尚未開工                   |         |      |      |      |      |      |      |      |         |  |  |
|      | 112.03.16 | 25.4                   | 7.6     | 24.5 | 30.0 | 6.76 | 7.4  | 3.7  | 0.5  | 27   | 0.09    |  |  |
|      | 112.04.27 | 25.8                   | 8.0     | 6.6  | 6.5  | 0.12 | 5.5  | <2.0 | 1.6  | <25  | < 0.09  |  |  |
|      | 112.05.10 | 23.0                   | 7.2     | 3.5  | 6.2  | 0.06 | 8.5  | <2.0 | 0.8  | <25  | < 0.09  |  |  |
|      | 112.06.09 | 29.9                   | 6.4     | 10.8 | 6.0  | 0.10 | 3.8  | <2.0 | 1.5  | <25  | < 0.09  |  |  |
|      | 112.07.07 | 33.4                   | 8.0     | 4.6  | 8.5  | 0.08 | 7.2  | <2.0 | 1.0  | <25  | < 0.09  |  |  |
|      | 112.08.01 | 32.1                   | 8.1     | 11.1 | 6.0  | 0.13 | 6.2  | <2.0 | 1.3  | <25  | ND      |  |  |
|      | 112.09.01 | 29.9                   | 6.5     | 9.4  | 5.8  | 0.14 | 7.2  | <2.0 | 0.2  | <25  | ND      |  |  |
| 工區3  | 112.02.23 | 17.4                   | 7.5     | 7.2  | 37.1 | 6.14 | 7.7  | 4.1  | 0.1  | 31   | ND      |  |  |
|      | 112.03.16 | 21.6                   | 7.5     | 7.2  | 16.0 | 4.82 | 7.4  | 2.2  | 1.0  | <25  | < 0.09  |  |  |
|      | 112.04.27 | 21.6                   | 7.5     | 9.5  | 22.0 | 13.2 | 2.4  | 6.6  | 1.6  | 26   | < 0.09  |  |  |
|      | 112.05.10 | 21.5                   | 7.5     | 6.9  | 9.2  | 4.00 | 4.2  | 3.8  | 0.5  | <25  | ND      |  |  |
|      | 112.06.09 | 28.1                   | 6.8     | 19.8 | 20.0 | 3.22 | 6.5  | 6.4  | 0.8  | <25  | ND      |  |  |
|      | 112.07.20 | 33.9                   | 7.4     | 3.0  | 6.3  | 0.13 | 6.1  | <2.0 | 1.0  | <25  | 0.35    |  |  |
|      | 112.08.01 | 31.6                   | 8.2     | 4.9  | 6.5  | 0.11 | 6.8  | <2.0 | 0.2  | <25  | 0.10    |  |  |
|      | 112.09.01 | 29.8                   | 6.2     | 10.7 | 6.3  | 0.07 | 6.6  | <2.0 | 0.1  | <25  | 0.11    |  |  |
| 營建工地 | 也放流水水     | <38(5-9月)              | 6.0-9.0 | 30   | 100  | _    | _    | 30   | 10   | 300  | 2.0     |  |  |
| 質標準  |           | <35                    |         |      |      |      |      |      |      |      |         |  |  |
|      |           | (10-翌年4月)              |         |      |      |      |      |      |      |      |         |  |  |

註:1. "粗體字灰底"代表超出放流水標準。

<sup>2. &</sup>quot;ND"代表低於方法偵測極限之測定值。

# 表 2-14 工區放流水水質監測成果表(續)

| 監測項目     | 目(單位)     | 水溫             | pН      | SS   | COD   | 氨氮     | DO   | BOD  | 油脂   | 真色色 | 自由有    |
|----------|-----------|----------------|---------|------|-------|--------|------|------|------|-----|--------|
|          |           |                |         |      |       |        |      |      |      | 度   | 效餘氯    |
| 地點       | 監測時間      | $^{\circ}\! C$ | _       | mg/L | mg/L  | mg/L   | mg/L | mg/L | mg/L |     | mg/L   |
| 工區1      | 112.10.18 | 25.8           | 6.0     | 21.2 | 2.3   | 0.11   | 5.0  | <2.0 | 2.3  | <25 | < 0.09 |
|          | 112.11.15 | 25.1           | 6.2     | 11.4 | 6.3   | 0.09   | 4.7  | <2.0 | 0.6  | <25 | ND     |
|          | 112.12.04 | 21.1           | 6.4     | 15.4 | 6.5   | 0.14   | 5.0  | <2.0 | 0.7  | <25 | < 0.09 |
|          | 113.01.02 | 23.0           | 7.8     | 6.4  | 6.4   | 0.11   | 6.1  | <2.0 | 0.5  | <25 | < 0.09 |
|          | 113.02.01 | 19.4           | 7.2     | 0.1  | 6.7   | 0.05   | 8.2  | <2.0 | 0.6  | <25 | 0.43   |
|          | 113.03.04 | 20.7           | 7.8     | 2.4  | < 6.0 | < 0.03 | 8.4  | <2.0 | 0.9  | <25 | 0.10   |
|          | 113.04.01 | 26.2           | 7.3     | 5.8  | 21.1  | 3.61   | 3.5  | <2.0 | 1.0  | 31  | ND     |
|          | 113.05.02 | 19.1           | 7.2     | 15.3 | 28.1  | 1.81   | 2.9  | <2.0 | 4.8  | 39  | ND     |
| 工區2      | 112.10.18 | 30.2           | 7.6     | 1.0  | 6.9   | 0.05   | 5.0  | <2.0 | 0.1  | <25 | ND     |
|          | 112.11.15 | 28.1           | 6.0     | 0.6  | 6.8   | 0.04   | 3.9  | <2.0 | 3.4  | <25 | < 0.09 |
|          | 112.12.04 | 21.3           | 6.5     | 5.6  | 6.0   | 0.13   | 5.1  | <2.0 | 1.4  | <25 | < 0.09 |
|          | 113.01.29 | 25.9           | 6.3     | 0.9  | 6.7   | 0.04   | 4.2  | <2.0 | 0.3  | <25 | < 0.09 |
|          | 113.02.01 | 34.8           | 6.6     | 0.7  | 11.7  | 0.06   | 2.8  | <2.0 | 1.5  | <25 | ND     |
|          | 113.03.04 | 25.6           | 6.0     | 0.4  | <6.0  | 0.05   | 4.3  | <2.0 | 0.2  | <25 | 0.10   |
|          | 113.04.01 | 33.7           | 6.2     | 21.2 | <6.0  | 0.08   | 3.5  | <2.0 | 1.2  | <25 | < 0.09 |
|          | 113.05.02 | 22.3           | 8.9     | 20.4 | 9.8   | 0.12   | 5.7  | <2.0 | 2.2  | <25 | ND     |
| 工區3      | 112.10.02 | 26.3           | 7.8     | 29.8 | 19.4  | 2.31   | 3.6  | <2.0 | 2.5  | <25 | 0.14   |
|          | 112.11.29 | 24.0           | 7.1     | 12.4 | 5.7   | 0.10   | 8.5  | <2.0 | 1.1  | <25 | ND     |
|          | 112.12.04 | 21.5           | 6.4     | 0.4  | 18.0  | 0.16   | 5.0  | <2.0 | 0.1  | <25 | ND     |
|          | 113.01.02 | 24.8           | 7.8     | 4.9  | 5.9   | 0.08   | 6.5  | <2.0 | 1.0  | <25 | < 0.09 |
|          | 113.02.29 | 17.1           | 7.8     | 0.1  | <6.0  | 0.07   | 6.6  | <2.0 | 0.6  | <25 | 0.40   |
|          | 113.03.04 | 17.8           | 7.7     | 0.2  | <6.0  | 0.03   | 9.3  | <2.0 | 0.6  | <25 | 0.20   |
|          | 113.04.30 | 31.0           | 7.7     | 4.0  | 24.1  | 0.33   | 5.7  | 2.3  | 1.2  | <25 | 0.10   |
|          | 113.05.24 | 26.9           | 7.6     | 11.6 | 24.0  | 1.73   | 6.7  | 2.6  | 0.8  | <25 | < 0.09 |
| 營建工地放流水水 |           | <38(5-9月)      | 6.0-9.0 | 30   | 100   |        |      | 30   | 10   | 300 | 2.0    |
| 質標準      |           | <35            |         |      |       |        |      |      |      |     |        |
|          |           | (10-翌年4月)      |         |      |       |        |      |      |      |     |        |

註:1. "粗體字灰底"代表超出放流水標準。



<sup>2. &</sup>quot;ND"代表低於方法偵測極限之測定值。

表 2-14 工區放流水水質監測成果表(續)

| 監測項目 | 目(單位)     | 水溫                     | pН      | SS   | COD   | 氨氮     | DO   | BOD  | 油脂   | 真色色 | 自由有    |
|------|-----------|------------------------|---------|------|-------|--------|------|------|------|-----|--------|
|      |           |                        |         |      |       |        |      |      |      | 度   | 效餘氯    |
| 地點   | 監測時間      | $^{\circ}\!\mathbb{C}$ |         | mg/L | mg/L  | mg/L   | mg/L | mg/L | mg/L |     | mg/L   |
| 工區1  | 113.06.03 | 24.7                   | 7.3     | 17.2 | 15.3  | 0.35   | 7.6  | 5.5  | 1.0  | 35  | < 0.09 |
|      | 113.07.01 | 29.6                   | 8.0     | 0.1  | 8.8   | 0.07   | 6.1  | <2.0 | 0.8  | <25 | < 0.09 |
|      | 113.08.01 | 32.3                   | 7.5     | 8.7  | 30.1  | 4.55   | 3.1  | 9.9  | 0.3  | 41  | < 0.09 |
|      | 113.09.03 | 28.8                   | 7.4     | 7.4  | 14.5  | 1.89   | 5.7  | 4.6  | 1.0  | <25 | ND     |
|      | 113.10.25 | 26.6                   | 7.1     | 21.2 | 29.1  | 2.06   | 2.9  | 12.8 | 1.4  | 29  | < 0.09 |
|      | 113.11.07 | 23.3                   | 7.9     | 10.4 | 19.0  | 3.08   | 4.0  | 5.8  | 0.6  | 30  | 0.1    |
|      | 113.12.09 | 19.0                   | 7.9     | 11.6 | 14.8  | 4.52   | 7.0  | 6.0  | 0.6  | 28  | ND     |
| 工區2  | 113.06.03 | 23.7                   | 7.2     | 8.1  | 7.3   | 0.09   | 4.8  | 3.8  | 0.9  | <25 | ND     |
|      | 113.07.01 | 36.5                   | 7.6     | 0.2  | 9.8   | 0.11   | 5.7  | 2.5  | 1.1  | <25 | 0.13   |
|      | 113.08.01 | 30.3                   | 6.2     | 15.4 | ND    | 0.14   | 6.2  | <2.0 | 0.4  | <25 | < 0.09 |
|      | 113.09.03 | 31.3                   | 6.3     | 3.7  | < 6.0 | 0.05   | 6.5  | 2.1  | 1.4  | <25 | ND     |
|      | 113.10.25 | 26.2                   | 7.2     | <1.2 | 37.1  | < 0.03 | 6.0  | 20.1 | 1.2  | <25 | < 0.09 |
|      | 113.11.07 | 23.3                   | 8.2     | 1.2  | < 6.0 | < 0.03 | 7.2  | 3.1  | 1    | <25 | ND     |
|      | 113.12.09 | 19.0                   | 7.2     | 8.3  | 8.8   | ND     | 6.0  | 2.2  | 0.7  | <25 | < 0.09 |
| 工區3  | 113.06.03 | 25.6                   | 7.5     | 2.0  | 6.8   | 0.61   | 6.4  | <2.0 | 1.7  | <25 | < 0.09 |
|      | 113.07.01 | 31.3                   | 8.2     | 0.3  | 9.3   | 0.11   | 6.2  | <2.0 | 1.2  | <25 | ND     |
|      | 113.08.01 | 30.6                   | 7.2     | 10.6 | 20.0  | 0.85   | 3.7  | 6.7  | 4.4  | 41  | < 0.09 |
|      | 113.09.03 | 28.7                   | 7.3     | 25.6 | 16.0  | 5.00   | 4.0  | 5.8  | 0.6  | <25 | < 0.09 |
|      | 113.10.01 | 29.5                   | 8.3     | <1.2 | ND    | 0.05   | 7.6  | <2.0 | 0.5  | <25 | 0.21   |
|      | 113.11.07 | 23.5                   | 7.7     | 17.6 | 17    | 2.94   | 3.2  | 8.2  | 0.9  | 29  | 0.13   |
|      | 113.12.30 | 18.4                   | 8.2     | <1.2 | <6.0  | 0.05   | 8.0  | 2.7  | 1.1  | <25 | ND     |
| 營建工地 | 也放流水水     | <38(5-9月)              | 6.0-9.0 | 30   | 100   |        |      | 30   | 10   | 300 | 2.0    |
| 質標準  |           | <35                    |         |      |       |        |      |      |      |     |        |
|      |           | (10-翌年4月)              |         |      |       |        |      |      |      |     |        |

註:1. "粗體字灰底"代表超出放流水標準。

<sup>2. &</sup>quot;ND"代表低於方法偵測極限之測定值。


# 表 2-14 工區放流水水質監測成果表(續)


| 監測項目 | (單位)      | 水溫                         | pН      | SS   | COD   | 氨氮     | DO   | BOD  | 油脂    | 真色色度 | 自由有效餘  |
|------|-----------|----------------------------|---------|------|-------|--------|------|------|-------|------|--------|
| 地點   | 監測時間      | $^{\circ}$ C               |         | mg/L | mg/L  | mg/L   | mg/L | mg/L | mg/L  |      | mg/L   |
| 工區1  | 114.01.03 | 16.6                       | 6.7     | <1.2 | <6.0  | 0.07   | 7.4  | <2.0 | 0.9   | <25  | ND     |
|      | 114.02.03 | 15.1                       | 7.3     | 13.8 | 20.9  | 1.74   | 5.4  | 5.0  | 3.1   | <25  | 0.3    |
|      | 114.03.05 | 18.5                       | 7.4     | 13.5 | 31.0  | 0.63   | 6.7  | 7.6  | 1.1   | 31   | < 0.09 |
|      | 114.04.01 | 15.8                       | 6.1     | 3.1  | 19.9  | 0.25   | 6.7  | 5.0  | 2.7   | 42   | ND     |
|      | 114.05.02 | 24.9                       | 7.4     | 16.4 | 20.0  | 2.94   | 2.7  | 7.0  | 1.0   | <25  | ND     |
|      | 114.06.02 | 28.7                       | 6.9     | 5.3  | 8.3   | ND     | 7.8  | <2.0 | 1.4   | <25  | ND     |
|      | 114.07.01 | 29.8                       | 7.3     | 6    | 18.2  | 4.73   | 3.2  | 7.5  | 0.4   | <25  | ND     |
|      | 114.08.07 | 30.5                       | 7.6     | 18.5 | 19.5  | 0.87   | 4.1  | 4    | 0.7   | <25  | < 0.09 |
|      | 114.09.04 | 29.2                       | 7.5     | 14.3 | 23.9  | 3.67   | 1.7  | 7.2  | 1.4   | 26   | 0.1    |
| 工區2  | 114.01.03 | 17.9                       | 8.0     | 1.4  | < 6.0 | 0.07   | 7.6  | <2.0 | 1.0   | <25  | ND     |
|      | 114.02.03 | 15.0                       | 6.1     | 2.9  | < 6.0 | 0.03   | 6.9  | <2.0 | 0.5   | <25  | 0.46   |
|      | 114.03.05 | 19.6                       | 6.6     | <2.5 | 9.2   | 0.03   | 6.1  | 2.9  | 0.7   | <25  | 0.12   |
|      | 114.04.01 | 16.4                       | 6.2     | 2.6  | 7.0   | < 0.03 | 8.8  | 3.6  | 0.5   | <25  | ND     |
|      | 114.05.02 | 26.8                       | 8.9     | <2.5 | 3.8   | < 0.03 | 6.2  | <2.0 | 0.6   | <25  | ND     |
|      | 114.06.02 | 29.1                       | 6.1     | 4.6  | 3.3   | ND     | 5.7  | <2.0 | 0.4   | <25  | ND     |
|      | 114.07.01 | 32.9                       | 6.5     | 6.8  | 4.7   | < 0.03 | 5.4  | 2.4  | 0.2   | 30   | 0.28   |
|      | 114.08.07 | 31.7                       | 6.5     | <1.2 | 4.5   | ND     | 5.0  | <2.0 | 0.5   | <25  | < 0.09 |
|      | 114.09.04 | 30.3                       | 6.9     | <1.2 | 9.4   | 0.08   | 4.6  | <2.0 | 1     | <25  | 0.09   |
| 工區3  | 114.01.03 | 16.7                       | 7.4     | 4.3  | <6.0  | 0.51   | 4.8  | <2.0 | 0.7   | <25  | ND     |
|      | 114.02.21 | 17.9                       | 7.7     | 6.2  | 8.3   | 0.04   | 9.2  | 2.1  | 0.3   | <25  | 0.12   |
|      | 114.03.05 | 19.4                       | 6.5     | <2.5 | 6.2   | < 0.03 | 6.8  | 2.4  | 0.7   | <25  | < 0.09 |
|      | 114.04.01 | 16.5                       | 6.3     | 8.2  | < 6.0 | 0.40   | 8.8  | <2.0 | 0.5   | <25  | ND     |
|      | 114.05.02 | 26.7                       | 7.2     | 5.8  | 12.9  | 0.61   | 3.8  | 3.3  | 0.5   | <25  | ND     |
|      | 114.06.02 | 28.7                       | 6.9     | 11.4 | 26.1  | 0.87   | 7.8  | 6.7  | 1.0   | <25  | ND     |
|      | 114.07.24 | 28.1                       | 7.6     | 1.4  | 8.9   | < 0.03 | 5    | 2.2  | < 0.5 | <25  | ND     |
|      | 114.08.07 | 30.5                       | 7.9     | <1.2 | 7.5   | 0.07   | 6.4  | 2    | 0.5   | <25  | < 0.09 |
|      | 114.09.04 | 28.7                       | 7.6     | 1.4  | 8.9   | < 0.03 | 5    | 2.2  | < 0.5 | <25  | < 0.09 |
|      | 流水水質標準    | <38(5-9月)<br><35 (10-翌年4月) | 6.0-9.0 | 30   | 100   | _      | _    | 30   | 10    | 300  | 2.0    |

註:1. "粗體字灰底"代表超出放流水標準。

<sup>2. &</sup>quot;ND"代表低於方法偵測極限之測定值。



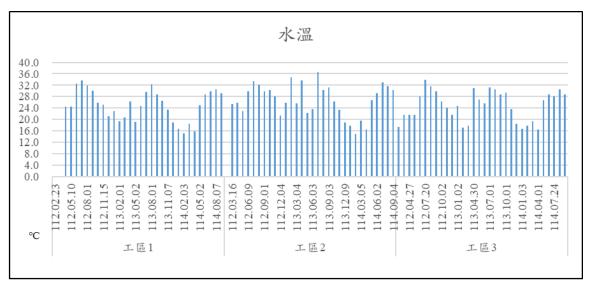

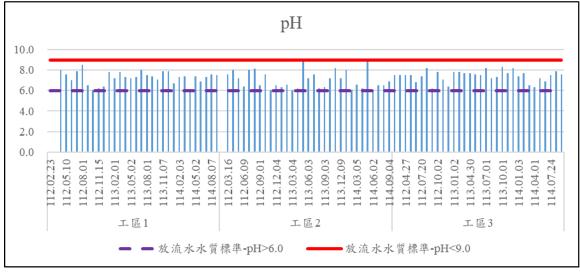

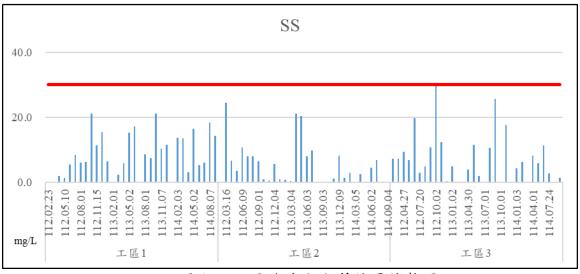
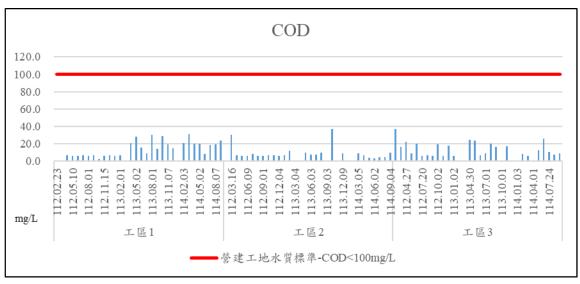
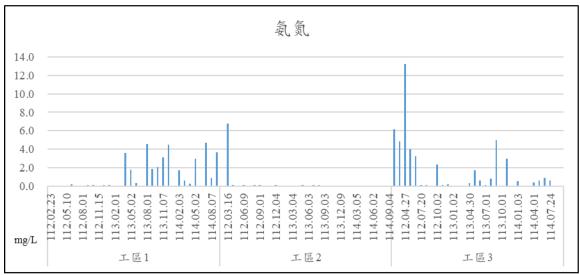


圖 2-6工區放流水水質結果趨勢圖





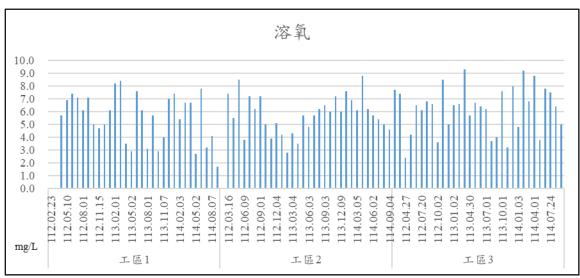
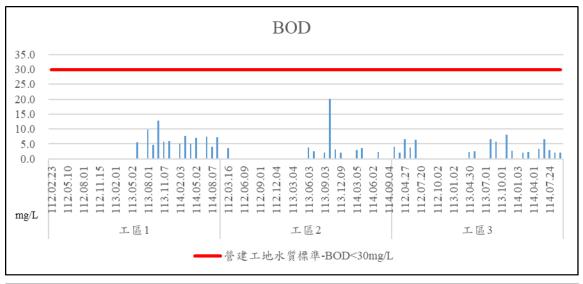
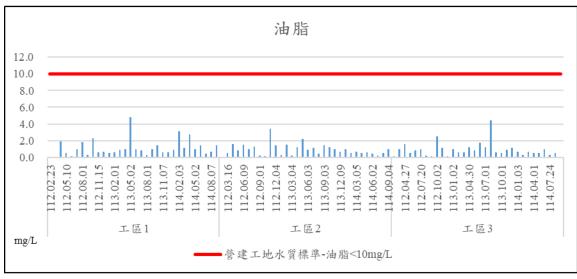


圖 2-7工區放流水水質結果趨勢圖(續 1)







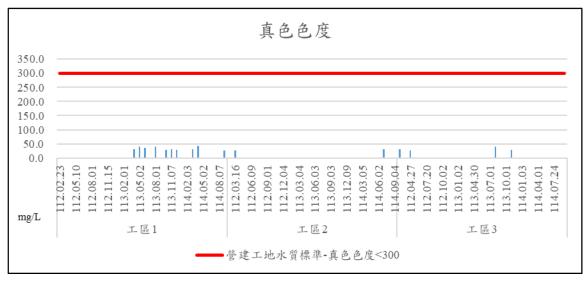


圖 2-7 工區放流水水質結果趨勢圖(續 2)

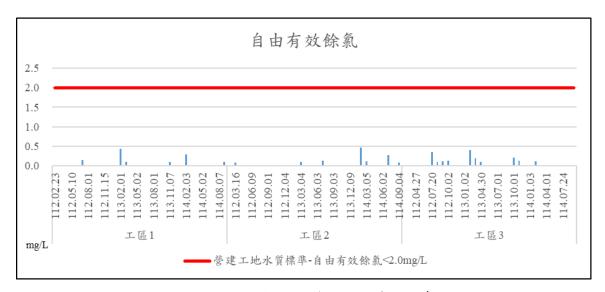


圖 2-7 工區放流水水質結果趨勢圖(續 3)

# 2.5 河川水質

施工階段環境監測第十季河川水質監測工作於 114 年 9 月 30 日老街溪上游(中壢區環北路老街溪橋下)、老街溪下游(中壢區中豐北路一段 399 巷側)進行監測,監測頻率為每季一次。

本期監測結果如表 2-16 及圖 2-8,茲將分析結果如下說明,河川水質原始資料請參閱附錄四,監測照片請參閱附錄六。

依據行政院環境部及地方政府 105 年 1 月 30 日公告水區、水體分類表,本計畫水體分類屬丙類水體。本期河川水質監測結果,氨氮(上、下游: 6.25 mg/L、6.09 mg/L)未符合標準未符合標準,其餘測項測值均符合行政院環境部 106 年 9 月 13 日發布地面水體分類及水質標準(詳表 2-14)之標準值。

| 分 | 基準值     |        |       |          |          |        |         |
|---|---------|--------|-------|----------|----------|--------|---------|
| 級 | pН      | DO     | BOD   | SS       | 大腸桿菌群    | 氨氮     | 總磷      |
| 甲 | 6.5-8.5 | 6.5 以上 | 1以下   | 25 以下    | 50 以下    | 0.1 以下 | 0.02 以下 |
| 乙 | 6.5-9.0 | 5.5 以上 | 2以下   | 25 以下    | 5000 以下  | 0.3 以下 | 0.05 以下 |
| 丙 | 6.5-9.0 | 4.5 以上 | 4以下   | 40以下     | 10000 以下 | 0.3 以下 | _       |
| 丁 | 6.0-9.0 | 3以上    | 8以下   | 100以下    | _        | _      | _       |
| 戊 | 6.0-9.0 | 2以上    | 10 以下 | 無漂浮物且無油污 | _        | _      | _       |

表 2-14 陸域地面水體 (河川、湖泊)水質標準

#### 1. 水溫

本期老街溪上下游水溫測值分別為28.6℃和30.2℃,無異常情形發生。

## 2. pH 值

本期老街溪上下游 pH 測值分別為 7.4 和 8.6,均符合丙類水體水質標準值 (6.5~9.0)。

#### 3. 懸浮固體 (SS)

本期老街溪上下游 SS 測值分別為 8.2 mg/L 和 6.7 mg/L ,均符合丙類水體水質標準值(40.0 mg/L)。

#### 4. 化學需氧量 (COD)

本期老街溪上下游 COD 測值分別為 26.1 mg/L 和 26.1 mg/L, 無異常情形發生。

# 5. 氨氮

本期老街溪上下游氨氮測值分別為 6.25~mg/L 和 6.09~mg/L ,均超出丙類水體水質標準值(0.3~mg/L)。

### 6. 溶氧量 (DO)

本期老街溪上下游 DO 測值分別為 6.2 mg/L 和 9.5 mg/L, 均符合丙類水體水質標準值(4.5 mg/L 以上)。

### 7. 生化需氧量 (BOD)

本期老街溪上下游 BOD 測值分別為 2.6 mg/L 和 3.8 mg/L,均符合丙類水體水質標準值(4 mg/L)。

#### 8. 油脂

本期老街溪上下游油脂測值分別為 1.0 mg/L 和 0.7 mg/L。

參考環差階段、施工前階段(表 2-16)及測點附近環境部地面水質測站老街溪(公園橋上游(原為青埔橋))近年監測成果(表 2-15),顯示氨氮為長期超標測項,屬於河段環境狀態。可說明本次河川水質超標與本案開發行為並無直接關係,將持續監測觀察及掌控監測結果。

表 2-15 環境部老街溪(公園橋上游(原為青埔橋)) 地面水質測站近年監測成果

| 測項         | SS     | 氨氮     | DO     | BOD    | RPI  | 污染程度    |
|------------|--------|--------|--------|--------|------|---------|
| 時間         | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |      |         |
| 2025/05/07 | -      | 0.95   | 8.5    | 27.6   | ı    | -       |
| 2025/04/08 | 12.7   | 2.74   | 8.8    | 11.5   | 3.5  | 中度污染    |
| 2025/03/06 | 38.4   | 1.23   | 9.6    | 6.4    | 4.0  | 中度污染    |
| 2025/02/05 | 12.6   | 4.04   | 8.8    | 9.2    | 4.5  | 中度污染    |
| 2025/01/07 | 31.0   | 4.68   | 8.8    | 11.3   | 5.0  | 中度污染    |
| 2024/12/06 | 35.3   | 5.39   | 7.9    | 11.5   | 5.0  | 中度污染    |
| 2024/11/08 | 30.4   | 2.09   | 7.5    | 6.2    | 5.75 | 中度污染    |
| 2024/10/12 | 31.3   | 1.94   | 7.8    | 7.5    | 4.0  | 中度污染    |
| 2024/08/16 | 44.5   | 1.45   | 6.6    | 6.0    | 4.0  | 中度污染    |
| 2024/07/03 | 19.6   | 3.00   | 9.5    | 6.1    | 3.5  | 中度污染    |
| 2024/06/06 | 17.7   | 0.70   | 8.0    | 5.4    | 2.75 | 輕度污染    |
| 2024/05/02 | 35.4   | 0.99   | 7.7    | 7.9    | 3.5  | 中度污染    |
| 2024/01/03 | 42.6   | 6.79   | 8.0    | 14.0   | 5.0  | 中度污染    |
| 2023/12/09 | 32.2   | 2.58   | 6.7    | 7.9    | 4.0  | 中度污染    |
| 2023/11/07 | 27.5   | 1.16   | 6.9    | 5.4    | 4.0  | 中度污染    |
| 2023/10/03 | 30.8   | 2.42   | 6.8    | 6.4    | 4.0  | 中度污染    |
| 2023/09/05 | 15.6   | 2.38   | 5.1    | 5.9    | 4.0  | 中度污染    |
| 2023/08/08 | 7.4    | 0.86   | 6.9    | 3.7    | 2.0  | 輕度污染    |
| 2023/07/06 | 7.7    | 0.89   | 9.9    | 2.7    | 1.5  | 未(稍)受污染 |
| 2023/06/09 | 11.2   | 1.04   | 7.9    | 3.2    | 2.75 | 輕度污染    |
| 2023/05/22 | 13.6   | 2.01   | 7.4    | 5.3    | 3.5  | 中度污染    |
| 2023/04/11 | 12.2   | 2.92   | 6.8    | 5.9    | 3.5  | 中度污染    |
| 2023/03/01 | 22.2   | 3.27   | 7.8    | 12.0   | 5.0  | 中度污染    |
| 2023/02/01 | 18.8   | 5.67   | 8.5    | 14.6   | 4.5  | 中度污染    |
| 2023/01/03 | 13.6   | 5.13   | 8.1    | 11.1   | 4.5  | 中度污染    |
| 丙類水體水      | 40 以下  | 0.3 以下 | 4.5 以上 | 4以下    |      | _       |
| 質標準        |        |        |        |        |      |         |

註:1.資料參考行政院環境部,全國環境水質監測資訊網,

 $<sup>\</sup>underline{https://wq.epa.gov.tw/EWQP/zh/ConService/DownLoad/HistoryData.aspx} \ \circ \\$ 

<sup>2. &</sup>quot;粗體字灰底"代表超出或未達丙類水體水質標準。

表 2-16 河川水質監測成果表


| 監測項      | 目(單位)     |           | 水溫   | рН      | SS    | COD  | 氨氮     | DO     | BOD  | 油脂   |
|----------|-----------|-----------|------|---------|-------|------|--------|--------|------|------|
| 地點       | 監測時間      | <b></b>   | °C   |         | mg/L  | mg/L | mg/L   | mg/L   | mg/L | mg/L |
| 老街溪上     | 環差<br>階段  | 109.03.12 | 19.1 | 7.2     | 3.2   | 22.0 | 4.43   | 7.0    | 4.7  | _    |
| 游        | 施工前       | 111.03.23 | 17.3 | 7.7     | 93.3  | 43.2 | 3.23   | 8.9    | 25.1 | 2.2  |
|          | 施工        | 112.03.16 | 22.5 | 7.7     | 21.8  | 30.0 | 6.56   | 6.2    | 4.9  | 1.1  |
|          | 階段        | 112.05.30 | 27.8 | 7.6     | 11.2  | 38.0 | 13.6   | 3.5    | 13.5 | 4.9  |
|          |           | 112.09.01 | 30.2 | 7.7     | 21.9  | 28.4 | 4.76   | 6.3    | 4.0  | 1.1  |
|          |           | 112.11.16 | 24.2 | 7.8     | 54.8  | 86.0 | 14.6   | 4.4    | 12.9 | 3.5  |
|          |           | 113.02.01 | 20.9 | 7.7     | 17.8  | 37.8 | 7.46   | 9.4    | 9.4  | 3.7  |
|          |           | 113.04.09 | 21.1 | 7.5     | 17.6  | 34.0 | 4.62   | 6.4    | 4.8  | 0.6  |
|          |           | 113.08.23 | 31.4 | 7.2     | 9.8   | 27.8 | 4.30   | 3.7    | 7.3  | 1.8  |
|          |           | 113.11.14 | 26.4 | 7.4     | 17.3  | 24.1 | 2.56   | 7.7    | 6.4  | 0.2  |
|          |           | 114.01.15 | 16.4 | 7.8     | 17.6  | 36.0 | 5.04   | 8.3    | 11.4 | 1.9  |
|          |           | 114.06.18 | 28.4 | 7.6     | 6.2   | 24.0 | 0.60   | 6.9    | 6.0  | 0.7  |
|          |           | 114.09.30 | 28.6 | 7.4     | 8.2   | 26.1 | 6.25   | 6.2    | 2.6  | 1.0  |
| 老街<br>溪下 | 環差<br>階段  | 109.03.12 | 19.1 | 7.4     | 3.3   | 22.3 | 5.23   | 6.8    | 4.8  | _    |
| 游        | 施工前       | 111.03.23 | 17.5 | 7.6     | 75.8  | 53.3 | 3.08   | 8.2    | 12.3 | 2.3  |
|          | 施工        | 112.03.16 | 23.2 | 7.8     | 13.4  | 20.0 | 6.95   | 6.5    | 5.6  | 0.9  |
|          | 階段        | 112.05.30 | 28.7 | 7.8     | 5.5   | 16.0 | 4.05   | 8.9    | 2.7  | 2.2  |
|          | 1612      | 112.09.01 | 32.0 | 7.9     | 14.6  | 26.4 | 4.78   | 7.8    | 4.1  | 1.0  |
|          |           | 112.11.16 | 23.1 | 7.3     | 23.2  | 3.5  | 4.47   | 4.8    | 3.5  | 1.8  |
|          |           | 113.02.01 | 21.1 | 7.6     | 19.2  | 41.8 | 7.50   | 6.7    | 5.8  | 1.6  |
|          |           | 113.04.09 | 20.5 | 7.6     | 4.6   | 26.0 | 3.95   | 6.4    | 4.5  | 0.7  |
|          |           | 113.08.23 | 31.6 | 7.4     | 7.4   | 17.3 | 5.27   | 2.6    | 3.6  | 0.2  |
|          |           | 113.11.14 | 26.9 | 7.2     | 14.8  | 22.1 | 2.15   | 6.5    | 9.4  | 1.1  |
|          |           | 114.01.15 | 16.5 | 7.6     | 7.7   | 28.0 | 5.43   | 6.2    | 5.3  | 2.0  |
|          |           | 114.06.08 | 29.6 | 7.9     | 5.9   | 22.0 | 3.18   | 7.4    | 3.9  | 0.3  |
|          | 114.09.30 |           | 30.2 | 8.6     | 6.7   | 26.1 | 6.09   | 9.5    | 3.8  | 0.7  |
| 丙類水魚     | 體水質標      | 準         | _    | 6.5-9.0 | 40 以下 |      | 0.3 以下 | 4.5 以上 | 4以下  |      |


註:1. "粗體字灰底"代表超出或未達丙類水體水質標準。

<sup>3.</sup> 環差階段數值參考「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第5次環境影響差異分析報告(中豐交流道新建工程變更)」,上游位於國道1號跨越橋處。



<sup>2. &</sup>quot;ND"代表低於方法偵測極限之測定值。

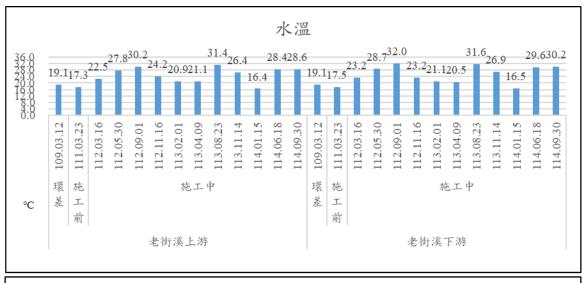

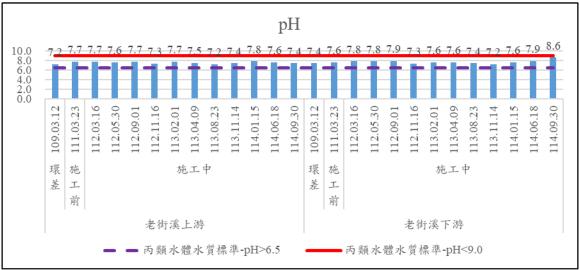

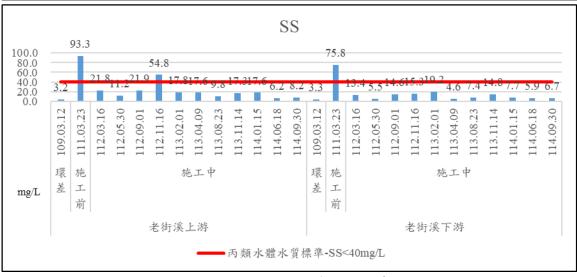
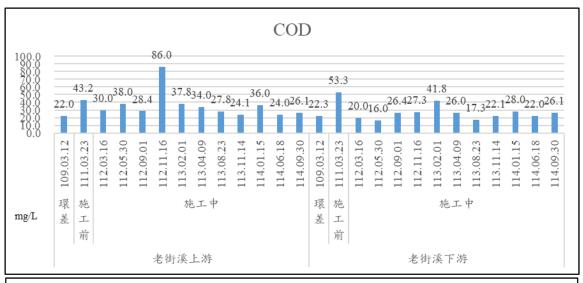
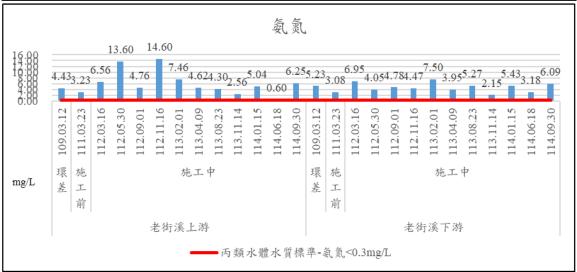


圖 2-7河川水質結果趨勢圖





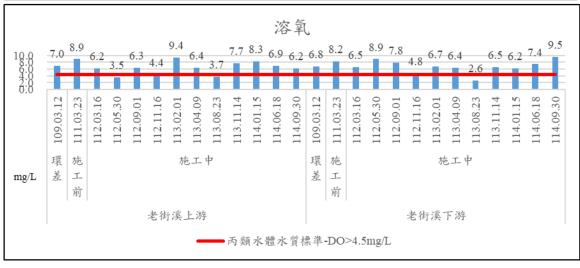
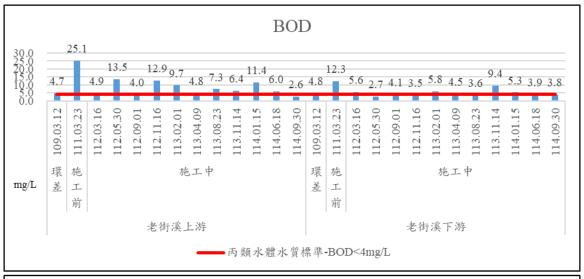


圖 2-8 河川水質結果趨勢圖(續 1)



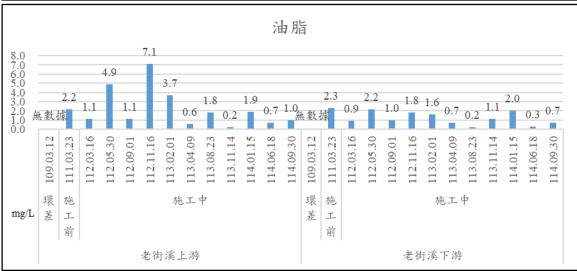


圖 2-8 河川水質結果趨勢圖(續 2)

# 2.6 交通量

施工中環境監測第十季交通量監測工作於 114 年 8 月 18 日至 114 年 8 月 19 日 (平日)中豐交流道之連絡道中豐北路 (中壢區中豐北路一段與 A2 環北站北站停車場出口處)進行監測,監測頻率為每季平日一次。

本期道路服務水準之評估,參照表 2-18 之 V/C 比值劃分,監測結果如表 2-20 及圖 2-9,茲將分析結果如下說明,交通車流量逐時資料請參閱附錄三,監測照片請參閱附錄六。

#### 一、道路特性

中豐北路屬市道113線,北起與省道台15線相銜接,南迄與省道台3乙線相銜接,於計畫範圍內路段採中央實體分隔雙向6車道配置,道路寬度為40公尺,為國道1號內壢交流道之連絡道,亦為中壢區往來龍潭區、平鎮區、大園區及台灣高鐵桃園站之主要道路。

## 二、道路線況服務水準評定

依據交通部運輸研究所編訂之「2022 年臺灣地區公路容量手冊」中道 路容量之推估,多車道一般道路容量之推估公式說明如下:

$$\frac{V}{C} = \frac{SF_i}{C \times N \times f_{W1} \times f_{HV} \times f_E}$$

$$SF_i = \frac{PCU}{PHF}$$

$$f_{HV} = \frac{1}{P_1E_1 + P_2E_2 + P_3E_3 + P_4E_4} , 其式中$$

 $SF_i = 服務流率$ 

PCU=尖峰小時之流量

PHF = 尖峰係數(市郊公路 0.95)

C=在基本狀況下之容量(2,100 小客車/小時/車道)

N=單方向快車道之車道數

fw1 = 快車道之車道寬及橫向淨距調整因素(如表 2-17)

f<sub>HV</sub> = 車種調整因素

 $P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \cdot P_4 =$  機車、小型車、大型車、特種車之比例

 $E_1 \cdot E_2 \cdot E_3 \cdot E_4 =$  機車、小型車、大型車、特種車之小客車當量

 $f_E = 環境調整因素(市郊有分隔島 0.996)$ 

表 2-17 快車道之車道寬及橫向淨距調整因素 fwi

|      | 調整因素  |         |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 横向淨距 | 雙邊障礙物 |         |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (公尺) |       | 車道寬(公尺) |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 3.75  | 3.50    | 3.0  | 2.75 |  |  |  |  |  |  |
| >2.0 | 1.00  | 0.96    | 0.89 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2  | 0.98  | 0.94    | 0.87 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |
| 0.5  | 0.96  | 0.92    | 0.85 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 0    | 0.91  | 0.87    | 0.81 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |

註:依據「2001年臺灣地區公路容量手冊」。

表 2-18 一般區段快車道(汽車道)之服務水準劃分標準

| 服務  | 水準      |     |     | A    | В           | С           | D    | Е    | F    |
|-----|---------|-----|-----|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 延滯  | 延滯時間百分比 |     |     | ≦30  | <b>≦</b> 45 | <b>≦</b> 60 | ≦75  | 75   | 100  |
| V/C | 平       | 平均行 | 駛速度 | ≧65  | ≥57         | ≧48         | ≥40  | ≧31  | < 31 |
| 上   | 原       | 禁止  | 0   | 0.15 | 0.27        | 0.43        | 0.64 | 1.00 | ı    |
| 限   | 品       | 超車  | 20  | 0.12 | 0.24        | 0.39        | 0.62 | 1.00 | ı    |
|     |         | 區段  | 40  | 0.09 | 0.21        | 0.36        | 0.60 | 1.00 | ı    |
|     |         | 百分  | 60  | 0.07 | 0.19        | 0.34        | 0.59 | 1.00 | -    |
|     |         | 比   | 80  | 0.05 | 0.17        | 0.33        | 0.58 | 1.00 | -    |
|     |         |     | 100 | 0.04 | 0.16        | 0.32        | 0.58 | 1.00 | -    |

註:依據「2001年臺灣地區公路容量手冊」。

#### 1. 流量

本期中豐北路平日上午時段往南最大尖峰流量發生時間為7時至8時,交通量為745 PCU/hr,往北方向最大尖峰流量發生時間為7時至8時,交通量為1678 PCU/hr。;平日下午往南最大尖峰流量發生時間為17時至18時,交通量為1741 PCU/hr,往北方向最大尖峰流量發生時間為17時至18時,交通量為902 PCU/hr。

## 2. 車種組成

本期平日尖峰時段車種組成皆以小型車為主,其次為機車。

#### 3. 服務水準

本期尖峰時段中豐北路平日上午往南之服務水準為B級,而往北之服務水準為C級;下午往南之服務水準為C級,而往北之服務水準為B級。

表 2-19 交通流量調查監測成果表

| 路    | 階  | 方  | 尖峰 | 監測日期                | 尖峰車流時       | 尖峰小 | 時車輛數  | (輛)         |       |       |      |       |      |          |        | 尖峰小時           | V/C   | 服務       |      |       |
|------|----|----|----|---------------------|-------------|-----|-------|-------------|-------|-------|------|-------|------|----------|--------|----------------|-------|----------|------|-------|
| 段    | 段  | 向  | 時段 |                     | 間           | 機車  | 占比    | 小型車         | 占比    | 大型車   | 占比   | 特種車   | 占比   | 總車輛<br>數 | 占比     | 流量<br>(PCU/hr) |       | 水準<br>等級 |      |       |
| 中豐北路 | 施工 | 往南 | 晨峰 | 111.03.25<br>(平日)   | 08:00-09:00 | 217 | 33.5% | 416         | 64.2% | 15    | 2.3% | 0     | 0.0% | 648      | 100.0% | 569            | 0.087 | В        |      |       |
| 路    | 前  |    | 昏峰 |                     | 17:00-18:00 | 706 | 40.8% | 1000        | 57.8% | 23    | 1.3% | 0     | 0.0% | 1729     | 100.0% | 1458           | 0.215 | С        |      |       |
|      |    | 往北 | 晨峰 | _                   | 07:00-08:00 | 649 | 40.4% | 943         | 58.7% | 15    | 0.9% | 0     | 0.0% | 1607     | 100.0% | 1355           | 0.200 | С        |      |       |
|      |    |    | 昏峰 |                     | 17:00-18:00 | 261 | 38.4% | 409         | 60.2% | 9     | 1.3% | 0     | 0.0% | 679      | 100.0% | 579            | 0.086 | В        |      |       |
|      |    | 往南 | 晨峰 | (假日)                | 10:00-11:00 | 105 | 18.2% | 459         | 79.4% | 14    | 2.4% | 0     | 0.0% | 578      | 100.0% | 543            | 0.089 | В        |      |       |
|      |    |    | 昏峰 |                     | 17:00-18:00 | 300 | 24.9% | 891         | 74.1% | 12    | 1.0% | 0     | 0.0% | 1203     | 100.0% | 1089           | 0.172 | С        |      |       |
|      |    | 往北 | 晨峰 |                     | 11:00-12:00 | 153 | 26.7% | 416         | 72.5% | 5     | 0.9% | 0     | 0.0% | 574      | 100.0% | 515            | 0.081 | В        |      |       |
|      |    |    | 昏峰 |                     | 16:00-17:00 | 158 | 26.8% | 425         | 72.2% | 6     | 1.0% | 0     | 0.0% | 589      | 100.0% | 529            | 0.083 | В        |      |       |
|      | 施工 | 往南 | 晨峰 | ~23<br>(平日)         | 07:00-08:00 | 229 | 39.0% | 346         | 58.9% | 12    | 2.0% | 0     | 0.0% | 587      | 100.0% | 501            | 0.075 | В        |      |       |
|      | 階段 |    | 昏峰 |                     | 17:00-18:00 | 821 | 44.2% | 1028        | 55.3% | 9     | 0.5% | 0     | 0.0% | 1858     | 100.0% | 1534           | 0.221 | С        |      |       |
|      |    | 往北 | 晨峰 |                     |             |     | -     | 07:00-08:00 | 864   | 43.0% | 1122 | 55.8% | 24   | 1.2%     | 0      | 0.0%           | 2010  | 100.0%   | 1676 | 0.244 |
|      |    |    | 昏峰 |                     | 17:00-18:00 | 395 | 45.2% | 456         | 52.2% | 23    | 2.6% | 0     | 0.0% | 874      | 100.0% | 728            | 0.106 | В        |      |       |
|      |    | 往南 | 晨峰 | 晨峰 112.05.29<br>~30 | 07:00-08:00 | 214 | 37.3% | 349         | 60.9% | 10    | 1.7% | 0     | 0.0% | 573      | 100.0% | 492            | 0.074 | В        |      |       |
|      |    |    | 昏峰 | (平日)                | 17:00-18:00 | 958 | 48.0% | 1028        | 51.6% | 8     | 0.4% | 0     | 0.0% | 1994     | 100.0% | 1615           | 0.229 | С        |      |       |
|      |    | 往北 | 晨峰 |                     | 07:00-08:00 | 989 | 44.3% | 1221        | 54.7% | 22    | 1.0% | 0     | 0.0% | 2232     | 100.0% | 1847           | 0.267 | С        |      |       |
|      |    |    | 昏峰 |                     | 17:00-18:00 | 352 | 39.6% | 517         | 58.2% | 20    | 2.2% | 0     | 0.0% | 889      | 100.0% | 758            | 0.113 | В        |      |       |

# 表 2-20 交通流量調查監測成果表(續 1)

| 路    | 階      | 方      | 尖峰 | 監測日期             | 尖峰車流時       | 尖峰小         | 時車輛數  | (輛)   |       |       |      |              |      |             |        | 尖峰小時           | V/C   | 服務       |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|------|--------|--------|----|------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|--------------|------|-------------|--------|----------------|-------|----------|----|------|---|------|------|--------|------|-------|---|
| 段    | 段      | 向      | 時段 |                  | 間           | 機車          | 占比    | 小型車   | 占比    | 大型車   | 占比   | 特種車          | 占比   | 總車輛<br>數    | 占比     | 流量<br>(PCU/hr) |       | 水準<br>等級 |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
| 中豐北路 | 施<br>工 | 往南     | 晨峰 | ~15              | 07:00-08:00 | 296         | 36.5% | 503   | 61.9% | 12    | 1.5% | 1            | 0.1% | 812         | 100.0% | 702            | 0.106 | В        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
| 路    | 階<br>段 |        | 昏峰 | (平日)             | 17:00-18:00 | 1067        | 54.4% | 869   | 44.3% | 25    | 1.3% | 0            | 0.0% | 1961        | 100.0% | 1547           | 0.213 | С        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        | 往<br>北 | 晨峰 |                  | 07:00-08:00 | 1093        | 49.7% | 1085  | 49.4% | 20    | 0.9% | 0            | 0.0% | 2198        | 100.0% | 1771           | 0.249 | С        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        |        | 昏峰 |                  | 17:00-18:00 | 356         | 45.0% | 418   | 52.8% | 17    | 2.1% | 0            | 0.0% | 791         | 100.0% | 657            | 0.095 | В        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        | 往南     | 晨峰 | 112.11.16<br>~17 | 07:00-08:00 | 268         | 32.9% | 537   | 66.0% | 9     | 1.1% | 0            | 0.0% | 814         | 100.0% | 711            | 0.109 | В        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        |        | 昏峰 | (平日)             | 17:00-18:00 | 979         | 44.2% | 1218  | 55.0% | 18    | 0.8% | 0            | 0.0% | 2215        | 100.0% | 1832           | 0.265 | С        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        | 往北     | 晨峰 |                  | 07:00-08:00 | 1005        | 50.5% | 975   | 48.9% | 12    | 0.6% | 0            | 0.0% | 1992        | 100.0% | 1596           | 0.223 | С        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        |        | 昏峰 |                  | 17:00-18:00 | 308         | 40.4% | 439   | 57.6% | 15    | 2.0% | 0            | 0.0% | 762         | 100.0% | 646            | 0.096 | В        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        | 往南     | 晨峰 | ~02              | 07:00-08:00 | 480         | 46.8% | 516   | 50.3% | 30    | 2.9% | 0            | 0.0% | 1026        | 100.0% | 849            | 0.123 | В        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        |        | 昏峰 | (平日)             | 17:00-18:00 | 948         | 51.9% | 857   | 46.9% | 19    | 1.0% | 4            | 0.2% | 1828        | 100.0% | 1466           | 0.206 | С        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        | 往北     | 晨峰 |                  | -           | -           |       |       | -     | _     |      | <del> </del> | -    | 07:00-08:00 | 1062   | 53.1%          | 924   | 46.2%    | 11 | 0.6% | 2 | 0.1% | 1999 | 100.0% | 1584 | 0.219 | С |
|      |        |        | 昏峰 |                  | 17:00-18:00 | 354         | 43.5% | 455   | 55.9% | 5     | 0.6% | 0            | 0.0% | 814         | 100.0% | 675            | 0.098 | В        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        | 往南     | 晨峰 | 113.04.29<br>~30 | 08:00-09:00 | 378         | 40.8% | 518   | 55.9% | 30    | 3.2% | 1            | 0.1% | 927         | 100.0% | 793            | 0.118 | В        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        |        | 昏峰 | (平日)             | 17:00-18:00 | 930         | 48.5% | 972   | 50.7% | 12    | 0.6% | 3            | 0.2% | 1917        | 100.0% | 1557           | 0.221 | С        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        | 往北     | 晨峰 |                  | 07:00-08:00 | 1026        | 51.1% | 954   | 47.6% | 24    | 1.2% | 2            | 0.1% | 2006        | 100.0% | 1612           | 0.226 | С        |    |      |   |      |      |        |      |       |   |
|      |        |        | 昏峰 | 昏峰               |             | 16:00-17:00 | 261   | 37.4% | 417   | 59.8% | 14   | 2.0%         | 5    | 0.7%        | 697    | 100.0%         | 610   | 0.093    | В  |      |   |      |      |        |      |       |   |



# 表 2-20 交通流量調查監測成果表(續 1)

| 路    | 階      | 方      | 尖峰 | 監測日期                   | 尖峰車流時                  | 尖峰小                  | 時車輛數        | (輌)  |       |     |       |     |      |          |        | 尖峰小時           | V/C    | 服務       |       |   |
|------|--------|--------|----|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------|-------|-----|-------|-----|------|----------|--------|----------------|--------|----------|-------|---|
| 段    | 段      | 向      | 時段 |                        | 問                      | 機車                   | 占比          | 小型車  | 占比    | 大型車 | 占比    | 特種車 | 占比   | 總車輛<br>數 | 占比     | 流量<br>(PCU/hr) |        | 水準<br>等級 |       |   |
| 中豐北路 | 施工     | 往南     | 晨峰 | 113.08.01<br>~02(平日)   | 08:00-09:00            | 404                  | 40.0%       | 582  | 57.6% | 24  | 2.4%  | 1   | 0.1% | 1011     | 100.0% | 863            | 0.129  | В        |       |   |
| 路    | 階段     |        | 昏峰 |                        | 17:00-18:00            | 991                  | 52.6%       | 868  | 46.1% | 24  | 1.3%  | 0   | 0.0% | 1883     | 100.0% | 1499           | 0.208  | С        |       |   |
|      |        | 往<br>北 | 晨峰 |                        | 07:00-08:00            | 1092                 | 54.4%       | 907  | 45.2% | 6   | 0.3%  | 3   | 0.1% | 2008     | 100.0% | 1580           | 0.217  | С        |       |   |
|      |        |        | 昏峰 |                        | 17:00-18:00            | 456                  | 51.8%       | 402  | 45.7% | 20  | 2.3%  | 2   | 0.2% | 880      | 100.0% | 712            | 0.101  | В        |       |   |
| 中豐北路 | 施工階    | 往南     | 晨峰 | 113.11.19<br>~20(平日)   | 08:00-09:00            | 426                  | 43.2%       | 534  | 54.1% | 27  | 2.7%  | 0   | 0.0% | 987      | 100.0% | 830            | 0.122  | В        |       |   |
| 路    | 階<br>段 |        | 昏峰 |                        | 18:00-19:00            | 1038                 | 48.7%       | 1080 | 50.6% | 15  | 0.7%  | 0   | 0.0% | 2133     | 100.0% | 1725           | 0.244  | С        |       |   |
|      |        | 往北     | 晨峰 |                        | 07:00-08:00            | 1160                 | 55.1%       | 924  | 43.9% | 21  | 1.0%  | 2   | 0.1% | 2107     | 100.0% | 1658           | 0.228  | С        |       |   |
|      |        |        | 昏峰 |                        | 12:00-13:00            | 195                  | 27.5%       | 486  | 68.6% | 24  | 3.4%  | 3   | 0.4% | 708      | 100.0% | 648            | 0.104  | В        |       |   |
| 中豐北路 | 施<br>工 | 往南     | 晨峰 | 114.02.17<br>~18(平日)   | 07:00-08:00            | 423                  | 38.9%       | 637  | 58.6% | 26  | 2.4%  | 1   | 0.1% | 1087     | 100.0% | 933            | 0.140  | В        |       |   |
| 路    | 階段     |        | 昏峰 |                        | 17:00-18:00            | 1107                 | 54.0%       | 923  | 45.0% | 18  | 0.9%  | 2   | 0.1% | 2050     | 100.0% | 1620           | 0.224  | С        |       |   |
|      |        | 往北     | 晨峰 |                        | 07:00-08:00            | 1208                 | 54.2%       | 1004 | 45.0% | 16  | 0.7%  | 1   | 0.0% | 2229     | 100.0% | 1756           | 0.242  | С        |       |   |
|      |        |        | 昏峰 |                        | 17:00-18:00            | 452                  | 46.0%       | 511  | 52.0% | 20  | 2.0%  | 0   | 0.0% | 983      | 100.0% | 812            | 0.117  | В        |       |   |
| 中豐北路 | 施工     | 往南     | 晨峰 | 晨峰<br>  114.0<br> ~22( | 晨峰 114.04.2<br>~22(平 E | 114.04.21<br>~22(平日) | 07:00-08:00 | 328  | 36.6% | 546 | 61.0% | 18  | 2.0% | 3        | 0.3%   | 895            | 100.0% | 779      | 0.118 | В |
| 路    | 階段     |        | 昏峰 | 3                      | 17:00-18:00            | 956                  | 45.7%       | 1122 | 53.6% | 13  | 0.6%  | 3   | 0.1% | 2094     | 100.0% | 1724           | 0.248  | С        |       |   |
|      |        | 往<br>北 | 晨峰 |                        | 07:00-08:00            | 912                  | 44.5%       | 1110 | 54.2% | 24  | 1.2%  | 2   | 0.1% | 2048     | 100.0% | 1699           | 0.246  | С        |       |   |
|      |        |        | 昏峰 |                        | 17:00-18:00            | 370                  | 39.2%       | 545  | 57.8% | 27  | 2.9%  | 1   | 0.1% | 943      | 100.0% | 811            | 0.122  | В        |       |   |

# 國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程委託環境監測服務

| 豐   | 施<br>工 | 往南 | 晨峰 | 114.08.18<br>~19(平日) | 07:00-08:00 | 358  | 41.1% | 487  | 55.8% | 25 | 2.9% | 2 | 0.2% | 872  | 100.0% | 745  | 0.111 | В |
|-----|--------|----|----|----------------------|-------------|------|-------|------|-------|----|------|---|------|------|--------|------|-------|---|
| * L | 階<br>段 |    | 昏峰 |                      | 17:00-18:00 | 1033 | 48.3% | 1081 | 50.6% | 19 | 0.9% | 4 | 0.2% | 2137 | 100.0% | 1741 | 0.248 | С |
|     |        | 往北 | 晨峰 |                      | 07:00-08:00 | 1044 | 50.4% | 989  | 47.8% | 32 | 1.5% | 5 | 0.2% | 2070 | 100.0% | 1678 | 0.238 | С |
|     |        |    | 昏峰 |                      | 17:00-18:00 | 424  | 40.2% | 607  | 57.5% | 21 | 2.0% | 3 | 0.3% | 1055 | 100.0% | 902  | 0.135 | В |

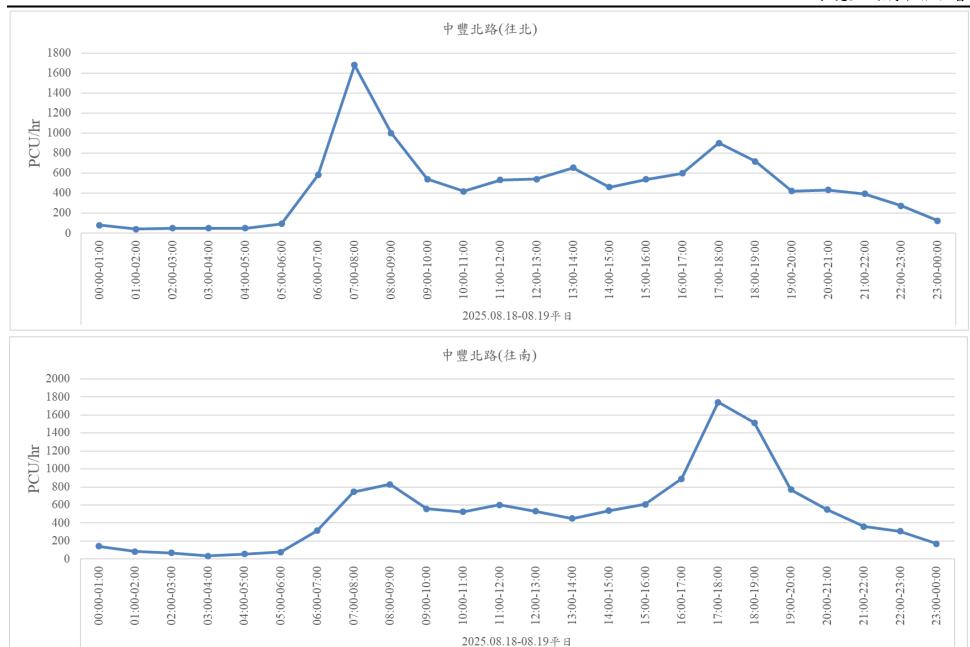


圖 2-8 本期交通逐時變化圖

# 2.7 生態

施工中環境監測第六期生態監測工作陸域於 114 年 8 月 24 日至 8 月 26 日以計畫路線向外 100 m 範圍為計畫區,其周邊 1 km 範圍則為對照區進行監測,監測頻率為施工中每季一次,水域於 114 年 8 月 24 日至 8 月 25 日老街溪上游(中壢區環北路老街溪橋下)、老街溪中游(中壢區中豐北路一段 399 巷與國道 1 號橋下)及老街溪下游(中壢區中豐北路一段 399 巷側)進行監測,監測頻率為施工中每季一次。

計畫沿線多數環境為農耕地、市區及住宅區,以及零星水池,車流量大 且人為干擾頻繁,調查範圍之南邊則有水池。

## 1. 陸域生態

# 一、鳥類

#### (一)種類組成

本次調查共記錄鳥類 21 科 35 種 337 隻次(詳見鳥類名錄),記錄物種包含翠鳥科的翠鳥;八哥科的白尾八哥、家八哥、八哥、黑領椋鳥;文鳥科的麻雀;伯勞科的棕背伯勞;卷尾科的大卷尾;梅花雀科的斑文鳥;燕科的洋燕、赤腰燕;繡眼科的綠繡眼;鵯科的白頭翁、紅嘴黑鵯;鶺鴒科的白鶺鴒;鶲科的黑枕藍鶲;鴉科的樹鵲、喜鵲;鶇科的鵲鴝;扇尾鶯科的褐頭鷦鶯、灰頭鷦鶯;鳩鴿科的紅鳩、珠頸斑鳩、野鴿、金背鳩;五色鳥科的五色鳥;鷺科的小白鷺、黃頭鷺、大白鷺、夜鷺;秧雞科的白腹秧雞、紅冠水雞;雨燕科的小雨燕;鷸科的磯鷸;鴴科的小環頸鴴等。

# (二)優勢種

本次調查以麻雀最為優勢(55 隻次),佔出現數量的 16.3%。調查期間共發現 1 種特有種(五色鳥),11 種特有亞種(八哥、棕背伯勞、大卷尾、白頭翁、紅嘴黑鵯、黑枕藍鶲、樹鵲、褐頭鷦鶯、斑頸鳩、金背鳩、小雨燕),特有性物種佔總物種數之 34.3%(詳見鳥類名錄)。

#### (三)多樣性及均勻度計算

代入公式計算本季鳥類多樣性及均勻度指數,多樣性指數為 2.934,說明本區之鳥類物種豐富程度略高。均勻度指數為 0.83,指數偏低,顯示各物種之間個體數分配集中於少數物種。(詳見鳥類名錄)。

#### (四)與環差階段比較

環說階段(2005 年/民 94 年)的調查結果共記錄鳥類 12 科 19 種,環差階段(2013/民 102 年)的調查結果共記錄鳥類 16 科 25 種,環差階段(民 109/3)的調查結果共記錄鳥類 25 科 45 種,本季(民 114-8)共記錄 21 科 35 種(詳見本季陸域生態調查結果與歷次比較表)。檢視資料之差異,主要原因與調查範圍相異有關,施工前及環差階段調查範圍為基地外推 1000 公尺之範圍,尚含部分樹林棲地;環說階段之調查範圍則為基地外推 500 公尺之區域,所包含之棲地類型及其面積有所不同,然而基地周圍之草生灌叢及鄰近樹林環境調查發現之物種則與環差階段相近,物種數量之差異主要與森林性鳥種及候鳥記錄種類有關。

#### (五)區內及區外比較

本期(114Q3)調查記錄到21科35種337隻次,區內共12種29隻次,區外共35種308隻次。由於區外的面積較大且所包含之棲地類型較多樣,因此鳥種數以及隻數均較多。

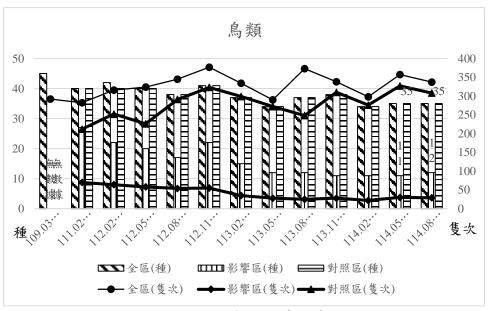


圖 2-9 鳥類調查趨勢圖

#### 二、蝶類

#### (一)種類組成

本次調查共記錄蝶類 5 科 26 種 123 隻次(詳見蝶類名錄),記錄物種為弄蝶科的台灣單帶弄蝶、埔里紅弄蝶、大白紋弄蝶、褐弄蝶;鳳蝶科的大鳳蝶、青帶鳳蝶、玉帶鳳蝶、無尾鳳蝶;粉蝶科的紋白蝶、臺灣紋白蝶、荷氏黃蝶、淡黃蝶、黑點粉蝶;灰蝶科的微小灰蝶、波紋小灰蝶、沖繩小灰蝶;蛺蝶科的琉球三線蝶、琉球紫蛺蝶、圓翅紫斑蝶、樹蔭蝶、孔雀蛺蝶、小紫斑蝶、紫蛇目蝶、黄蛺蝶、小波紋蛇目蝶、樺蛺蝶等。

# (二)優勢種

本次調查以沖繩小灰蝶最為優勢(18 隻次),佔出現數量的 14.6%。調查期間未發現保育類物種,亦未有特有性物種之發現(詳見蝶類名錄)。

#### (三)多樣性及均勻度計算

代入公式計算本季蝶類多樣性及均勻度指數,多樣性指數為 2.93,說明本區蝶類物種之豐富度為中等偏高。均勻度指數為 0.90,指數偏低,顯示物種個體數分配屬不均勻(詳見蝶類名錄)。

#### (四)與環差階段比較

環說階段(2005 年/民 94 年)的調查結果共記錄蝶類 5 科 7 種,環差階段 (2013/民 102 年)的調查結果共記錄蝶類 5 科 12 種,環差階段(109/3)共記錄 5 科 21 種,本期(114-8)則記錄 5 科 26 種(詳見本季陸域生態調查結果與歷次比較表)。檢視資料之差異,主要原因與調查範圍相異以及季節的差異有關,施工前及環差階段調查範圍為基地外推 1000 公尺之範圍,尚含部分樹林棲地;環說階段之調查範圍則為基地外推 500 公尺之區域,所包含之棲地類型及其面積有所不同,然而基地周圍之草生灌叢及鄰近樹林環境調查發現之物種則與環差階段相近,使得二者調查記錄之蝶類物種組成不盡相同。

季節的差異則是環差階段(109/3)季節上屬於春季,蝶類開始發生,因此記錄有21種蝶類。而本期(114-8)季節上屬於夏季,記錄到26種蝶類,與環差階段相較,可能因施工與周邊重劃區環境改變,種類相差較大。

#### (五)區內及區外比較

本期(114-8)調查記錄到5科26種123隻次,區內共5種7隻次,區 外共26種116隻次。由於區外的面積較大且所包含之棲地類型較多樣,因此 蝶類種數以及隻數均較多。

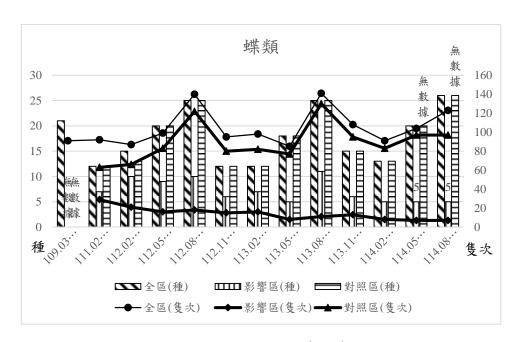


圖 2-10 蝶類調查趨勢圖

表 2-20 本期陸域生態調查結果與歷次比較

| ,     | - 1 2741. | _ (_ (_ (_ (_ (_ (_ (_ (_ (_ (_ (_ (_ (_ |       | , , , , , |
|-------|-----------|--|-------|-----------|
|       |           | 鳥  | 類     |           |
| nt HB |           |  | 22- 1 |           |

|                | 鳥  | 類   | 蝶  | 類   |
|----------------|----|-----|----|-----|
| 時間             | 種  | 隻次  | 種  | 隻次  |
| 環說階段(94)       | 19 | 217 | 7  | 17  |
| 環差階段(102)      | 25 | 217 | 12 | 66  |
| 環差階段(109/3)    | 45 | 292 | 21 | 91  |
| 施工前(111/02)    | 37 | 334 | 12 | 98  |
| 第一期施工中(112/02) | 37 | 305 | 21 | 101 |
| 第二期施工中(112/05) | 34 | 290 | 18 | 85  |
| 第三期施工中(112/08) | 37 | 373 | 25 | 141 |
| 第四期施工中(112/11) | 38 | 338 | 15 | 108 |
| 第五期施工中(113/02) | 34 | 298 | 13 | 91  |
| 第六期施工中(113/05) | 19 | 217 | 7  | 17  |

| 第七期施工中(113/08) | 25 | 217 | 12 | 66  |
|----------------|----|-----|----|-----|
| 第八期施工中(113/11) | 45 | 292 | 21 | 91  |
| 第九期施工中(114/2)  | 37 | 334 | 12 | 98  |
| 第十期施工中(114/5)  | 35 | 372 | 20 | 104 |
| 本期(114/8)      | 35 | 337 | 26 | 123 |

註:前期資料,「環說」參考「國道一號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究環境影響說明書。」(交通部台灣區國道高速公路局,2005);「環差 2013」參考「國道 1 號五股至楊梅段拓寬工程(替代方案)第三次變更環境影響差異分析報告(定稿本)」(交通部台灣區國道高速公路局,2013)之資料;「環差 109/3」參考「國道 1 號中豐交流道新建工程環境影響差異分析之資料。

## 2. 水域生態

## 一、棲地環境現況

- (一)老街溪上游樣站:溪流略急,水域型態多為淺流、淺瀨及岸邊緩流,河岸兩側為砌石護岸及草生地,底質以礫石及卵石為主,部分泥沙。
- (二)老街溪中游樣站:溪流略急,水域型態多為淺流、淺瀨及岸邊緩流,河岸兩側為砌石護岸及草生地,水質混濁,底質以礫石及卵石為主,部分泥沙。
- (三)老街溪下游樣站:溪流略急,水域型態多為淺流及岸邊緩流,河岸 兩側為砌石護岸及草生地,水質混濁,底質以礫石及卵石為主,部分泥沙。

## 二、魚類

## (一)種類組成

本季魚類調查共記錄魚類 4 目 4 科 5 種 226 尾次(表 2-3),魚種組成為 鯉、雜交翼棘鯰、食蚊魚、線鱧及雜交口孵魚。

# (二)優勢種

本季魚類調查以雜交口孵魚(178)最為優勢,佔總數量的 75.22%;其次 為食蚊魚(45 尾) 佔總數量的 13.72%。

#### (三)保育類物種

本季魚類調查中未記錄保育類物種。

#### (四)特有性物種

本季魚類調查中未記錄特有性魚種。記錄的線鱧、雜交翼棘鯰、食蚊魚 及雜交口孵魚皆為外來種,佔物種數的 80.00%。

#### (五)各測站狀況

#### 1. WB1(老街溪上游)

本季魚類記錄 4 目 4 科 5 種 77 尾次,魚種組成為鯉、雜交翼棘鯰、食蚊魚、雜交口孵魚及線鱧。以雜交口孵魚(57 尾次)為優勢種,佔總數量的 74.03%。指數分析方面,Simpson 指數為 0.60;Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.48;Pielou 均勻度指數為 0.68。

## 2. WB2(老街溪中游)

本季魚類記錄 4 目 4 科 4 種 69 尾次,魚種組成為鯉、雜交翼棘鯰、食蚊魚及雜交口孵魚。以雜交口孵魚(53 尾次)為優勢種,佔總數量的 76.81%。指數分析方面,Simpson 指數為 0.60; Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.46; Pielou 均勻度指數為 0.66。

## 3. WB3(老街溪下游)

本季魚類記錄 4 目 4 科 4 種 80 尾次,魚種組成為鯉、雜交翼棘鯰、食蚊魚及雜交口孵魚。以雜交口孵魚(60 尾次)為優勢種,佔總數量的 75.00%。指數分析方面,Simpson 指數為 0.41;Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.35; Pielou 均勻度指數為 0.58。

## (六)討論

根據臺灣河川水質魚類指標之研究(陳,2009),評估測站水質狀況,在本季的調查中,三個樣站皆出現屬於中度污染指標的鯉與鯽,故三個樣站在本次調查水質狀況屬於中度污染。

本季魚類調查結果與過往調查相較,在魚類組成上與 112 年 8 月相同, 分別為鯉、鯽、雜交翼棘鯰及食蚊魚。皆未發現厚唇雙冠麗魚。

本季調查在區內(WB2與WB3)與區外(WB1)相比較,在魚種組成上相同, 皆為鯉、鯽、雜交翼棘鯰、食蚊魚及雜交口孵魚等魚種。數量上僅有些許差 異,並無明顯的差別。

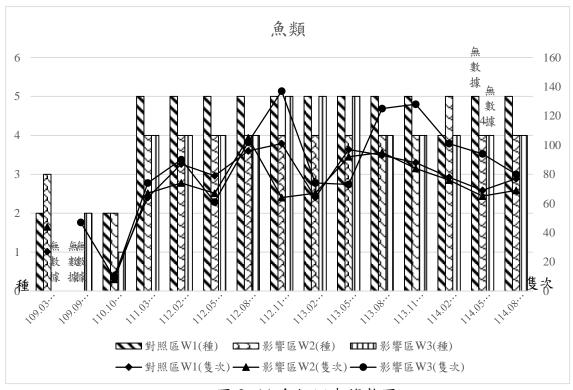


圖 2-11 魚類調查趨勢圖

# 三、蜻蜓

# (一)種類組成

本季蜻蛉目調查共記錄 1 目 3 科 8 種 135 隻次(表 2-5),包括細蟌科的青紋細蟌;琵蟌科的脛蹼琵蟌;蜻蜓科的霜白蜻蜓(中印亞種)、杜松蜻蜓、褐斑蜻蜓、薄翅蜻蜓、鼎脈蜻蜓及侏儒蜻蜓。

## (二)優勢種

本季蜻蛉目調查以薄翅蜻蜓(129隻次)最多,佔總數量的88.36%。

## (三)保育類物種

本季蜻蛉目調查未記錄保育類物種。

## (四)特有性物種

本季蜻蛉目調查未記錄特有性物種。

## (五)各測站狀況

## 1. WB1(老街溪上游)

本季蜻蛉目調查共記錄蜻蛉目1目3科5種36隻次,物種組成為 杜松蜻蜓、霜白蜻蜓(中印亞種)、薄翅蜻蜓、脛蹼琵蟌及青紋細蟌。以 薄翅蜻蜓 (31 隻次)為優勢種,佔總數量的 86.11%。指數分析方面, Simpson 指數為 0.25; Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.26; Pielou 均勻 度指數為 0.37。

# 2. WB2(老街溪中游)

本季蜻蛉目調查共記錄蜻蛉目1目2科5種49隻次,物種組成為 杜松蜻蜓、霜白蜻蜓(中印亞種)、薄翅蜻蜓及青紋細蟌。以薄翅蜻蜓 (45隻次)為優勢種,佔總數量的91.84%。指數分析方面,Simpson指數 為0.24;Shannon-Wiener多樣性指數為0.25;Pielou均勻度指數為0.32。

## 3. WB3(老街溪下游)

本季蜻蛉目調查共記錄 1 目 3 科 6 種 37 隻次,為霜白蜻蜓(中印亞種)、杜松蜻蜓、褐斑蜻蜓、薄翅蜻蜓、侏儒蜻蜓、脛蹼琵蟌及青紋細蟌。以薄翅蜻蜓 28 隻次)為優勢種,佔總數量的 75.67%。指數分析方面,Simpson指數為 0.41; Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.40; Pielou均勻度指數為 0.52。

#### (六)討論

本季調查與過往調查資料相較在蜻蛉目組成相似,皆為台灣平地常見的 物種僅數量上有所差異。

本季調查在區內(WB2與WB3)與區外(WB1)相比較,在蜻蛉目昆蟲物種組成上相似。在種類與數量上有些許差異,但並無明顯的差別。

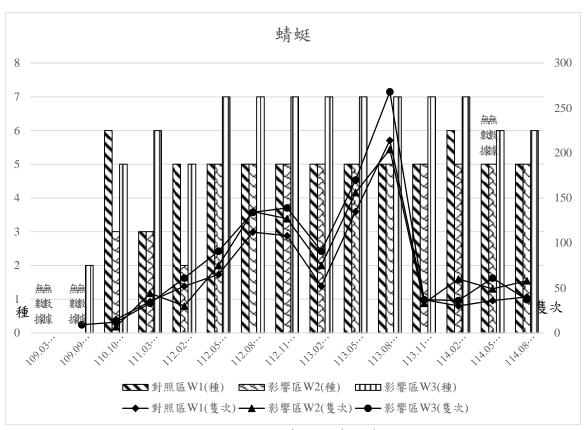


圖 2-12 蜻蜓調查趨勢圖

## 四、底棲動物(蝦蟹螺貝類)

## (一)種類組成

本季底棲生物調查共記錄底棲生物 3 門目 4 目 6 科 6 種 288 隻次(表 2-4),其物種組成為臺灣椎實螺、囊螺、福壽螺、石田螺、克氏原蝲蛄及巴蛭。

# (二)優勢種

本季底棲生物調查以環節動物門的巴蛭(135 隻次)為優勢種,佔總數的 46.87%。

## (三)保育類物種

本季底棲生物調查中未記錄保育類物種。

#### (四)特有性物種

本季底棲生物調查中未記錄特有性物種;囊螺、福壽螺及克氏原蝲蛄等 3種為外來種,佔物種數的 50.00%。

## (五)各測站狀況

## 1. WB1(老街溪上游)

本季底棲生物調查共記錄底棲生物 3 門 4 目 6 科 6 種 84 隻次。其物種組成為臺灣椎實螺、囊螺、福壽螺、石田螺、克氏原蝲蛄及巴蛭。以巴蛭 (34 隻次)為優勢種,佔總數量的 40.47%。指數分析方面,Simpson 指數為 0.73; Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.64; Pielou 均匀度指數為 0.83。

## 2. WB2(老街溪中游)

本季底棲生物調查共記錄底棲生物 3 門 4 目 5 科 6 種 91 隻次。其物種組成為臺灣椎實螺、囊螺、福壽螺、石田螺、克氏原蝲蛄及巴蛭。以巴蛭 (44 隻次)為優勢種,佔總數量的 48.35%。指數分析方面,Simpson 指數為 0.69; Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.59; Pielou 均勻度指數為 0.84。

## 3. WB3(老街溪下游)

本季底棲生物調查共記錄底棲生物 3 門 4 目 5 科 5 種 113 隻次。 其物種組成為臺灣椎實螺、囊螺、福壽螺、石田螺、克氏原蝲蛄及巴蛭。 以巴蛭 (57 隻次)為優勢種,佔總數量的 50.44%。指數分析方面, Simpson 指數為 0.67; Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.58; Pielou 均勻 度指數為 0.74。

#### (六)討論

台灣並無有效的利用底棲生物作為水質指標的方法,故在此不討論指標生物與水質的相對關係。

本季底棲生物調查與過去調查相較,本季與112年8月在底棲生物上組成上相同。皆為3門4目6科6種,物種組成分別為臺灣椎實螺、囊螺、福壽螺、石田螺、克氏原蝲蛄及巴蛭。

本季調查在區內(WB2與WB3)與區外(WB1)相比較,底棲生物種組成上相似,皆為台灣椎實螺、囊螺、福壽螺、石田螺及巴蛭等物種。WB1多了克氏原蝲蛄,數量上僅有些許差異,並無明顯的差別。

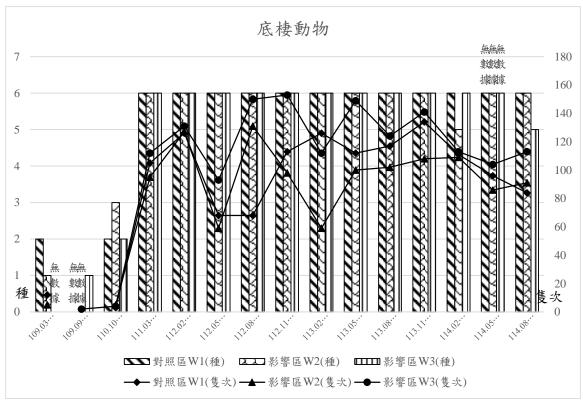


圖 2-13 底棲動物調查趨勢圖

## 五、浮游性植物

# (一)種類組成

本季浮游植物調查結果共記錄浮游性植物 5 門 24 種,如表 2-6 所示。記錄的藻類組成為藍藻門的小顫藻、鞘絲藻、平裂藻、泥生顫藻及顫藻;綠藻門的衣藻、小球藻、絲藻及柵藻;矽藻門的曲殼藻、小環藻、鈍脆桿藻、脆杆藻、直鏈藻、顆粒直鏈藻、隱柔舟形藻、舟形藻、橋灣藻、菱形藻及羽紋藻;裸藻門的裸藻、鱗孔藻及扁裸藻;隱藻門的隱藻。

## (二)優勢種

數量較多的物種為隱藻門的隱藻屬,佔記錄的19.52%。

# (三)各測站狀況

## 1. WB1(老街溪上游)

本季調查結果共記錄附著性藻類 5 門 22 種,密度為 15,280 cells/L, 記錄數量最多的藻種為隱藻門的隱藻屬。指數分析方面, Simpson 指數 為 0.91; Shannon-Wiener 多樣性指數為 1.18; Pielou 均匀度指數為 0.84。

## 2. WB2(老街溪中游)

本季調查結果共記錄附著性藻類 5 門 19 種,密度為 10,740 cells/L, 記錄數量最多的藻種為隱藻門的隱藻屬。指數分析方面, Simpson 指數 為 0.97; Shannon-Wiener 多樣性指數為 1.11; Pielou 均勻度指數為 0.82。

# 3. WB3(老街溪下游)

本季調查結果共記錄附著性藻類 5 門 21 密度為 14,520 cells/L, 記錄數量最多的藍藻門的顫藻屬。指數分析方面, Simpson 指數為 0.91; Shannon-Wiener 多樣性指數為 1.13; Pielou 均勻度指數為 0.83。

## (四)結果分析討論

本季調查與過往調查相較。本季與上季在浮游藻類組成相似,數值相較 上季增加,可能其因素為水質的改善與上游的河濱公園建設已完成有關。目 前三樣站藻類相已趨於穩定。

本季調查在區內(WB2 與 WB3)與區外(WB1)相比較,在浮游藻類物種組成上相似。數量上僅有些許差異,但並無明顯的差別。

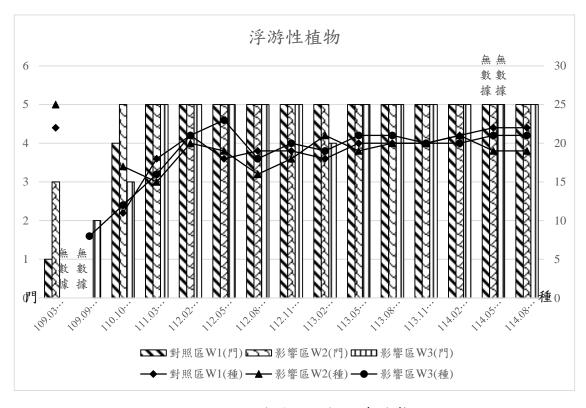


圖 2-14 浮游性植物調查趨勢圖

## 六、附著性藻類

## (一)種類組成

本季調查結果共記錄附著性藻類 6 門 36 種,如表 2-7 所示。記錄的種類 組成為藍藻門的小顫藻、鞘絲藻、平裂藻、念珠藻、顫藻及螺旋藻;綠藻門 的葡萄藻、小球藻及絲藻;輪藻門的鼓藻;矽藻門的曲殼藻、雙眉藻、卵形 藻 1、卵形藻 2、小環藻 1、小環藻 2、橋灣藻、針桿藻、等片藻、脆杆藻 1、 脆杆藻 2、脆杆藻 3、曲殼藻、異極藻、異極藻、橄欖形異極藻、直鏈藻、 長篦藻、菱形藻、菱形藻、兩棲菱形藻、谷皮菱形藻、間斷羽紋藻及羽紋藻; 裸藻門的袋鞭藻;隱藻門的隱藻等。

## (二)優勢種

數量上較多的物種為藍藻門的顫藻屬,佔記錄數量的23.76%。

# (三)各測站狀況

## 1. WB1(老街溪上游)

本季調查結果共記錄附著性藻類 5 門 27 種,密度為 7,980 cells/100cm<sup>2</sup>,記錄數量最多的藻種為藍藻門的顫藻屬。GI 值為 0.30,屬於中度污染水質的狀態。指數分析方面,Simpson 指數為 0.87;Shannon-Wiener 多樣性指數為 1.10;Pielou 均勻度指數為 0.77。

## 2. WB2(老街溪中游)

本季調查結果共記錄附著性藻類 5 門 28 種,密度為 8,120 cells/100cm<sup>2</sup>,記錄數量最多的藻種為藍藻門的顫藻屬。GI 值為 0.30,屬於中度污染水質的狀態。指數分析方面,Simpson 指數為 0.89;Shannon-Wiener 多樣性指數為 1.17; Pielou 均勻度指數為 0.81。

#### 3. WB3(老街溪下游)

本季調查結果共記錄附著性藻類 4 門 29 種,密度為 7,880 cells/100cm<sup>2</sup>,記錄數量最多的藻種為矽藻門的顫藻屬。GI 值為 0.44,屬於中度污染水質的狀態。指數分析方面,Simpson 指數為 0.88;Shannon-Wiener 多樣性指數為 1.15; Pielou 均勻度指數為 0.78。

## (四)結果分析討論

本季調查結果與過往調查相比,在藻類組成與 112 年 8 月相似,就單位面積數量上比較有增多的趨勢,應為上游河濱公園工程完畢後,河川相對穩定矽藻門的藻類有明顯增多的趨勢。

本季調查在區內(WB2 與 WB3)與區外(WB1)相比較,在附生性藻類藻種組成上相似。數量上僅有些許差異,並無明顯的差別。

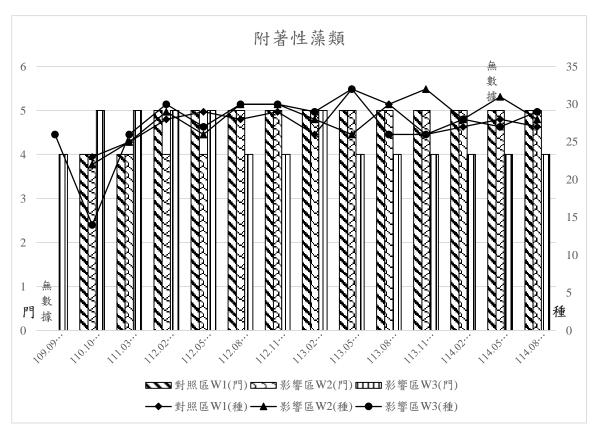


圖 2-15 附著性藻類調查趨勢圖

# 第3章 檢討與建議

# 3.1 監測結果檢討與因應對策

## 1. 監測結果綜合檢討、分析

本期施工階段監測計畫包括空氣品質、噪音振動、營建噪音及振動、工 區放流水、河川水質、交通量及生態環境,有關各類監測結果說明如第二章 所述,現就各類監測結果做綜合性的檢討分析說明。

## 一、空氣品質

- (一)空氣品質監測點為中豐北路東南側聚落(桃園市中壢區新生路 769 號台灣中油 宏昇站),本期採樣日期為 114 年 8 月 18 日至 8 月 19 日。
  - (二)本期監測結果顯示,各測值均符合空氣品質標準,

## 二、噪音振動

- (一) 噪音振動監測點為中豐北路一段 418 號、中豐北路 320 巷民宅(職人棒壘練習場旁)及中豐北路一段 399 巷 67 號(雄獅文具行),本期採樣日為 114 年 8 月 18 至 19 日。
- (二)本計畫中豐北路一段 418 號、中豐北路 320 巷民宅屬第三類噪音管制區內緊鄰八公尺以上之道路,中豐北路一段 399 巷 67 號屬第三類噪音管制區一般地區;振動皆屬第二類區域。
  - (三)各點位各時間均符合音量標準及振動基準。

## 三、營建噪音及振動

(一) 營建噪音振動監測點為營建工地周界外 1m,本期採樣日為 114 年 7 月 1日、114 年 7 月 17 日、114 年 8 月 7 日、114 年 8 月 18 日、114 年 9 月 4 日及 114 年 9 月 16 日。

(二)本期營建噪音監測結果,各測項測值均符合營建工程噪音管制標準 之標準值。本期營建振動監測結果,各測項測值均符合營建工程振動建議值。

# 四、工區放流水

- (一)工區放流水監測點為工區 1、工區 2 及工區 3,本期採樣日為 114 年 7月 1日、114 年 7月 24 日、114 年 8月 7日、114 年 9月 4日。
- (二)本期放流水水質監測結果,均符合行政院環境部 113 年 12 月 18 日 修正放流水標準之晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、石油 化學業、化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製 造業、發電廠及海水淡化廠以外之事業放流水水質項目及限值。

### 五、河川水質

- (一)河川水質監測點為老街溪上游(中壢區環北路老街溪橋下)、老街溪下游(中壢區中豐北路一段399 巷側),本期採樣日為114年9月30日。
- (二)本計畫道路鄰近老街溪流域,依行政院環境部水體分類老街溪全段屬丙類水體。上、下游氨氮經常超標,屬於河段環境狀態,附近環境部老街溪(公園橋上游)地面水質測站歷年測值及環差(109/03)補充調查皆有超標情形。
- (三)本期監測結果顯示,除氨氮(上、下游: 6.25 mg/L、6.09 mg/L)未符合標準,其餘測項測值均符合丙類水體水質標準。
- (四)參考環差階段及環境部地面水質測站(公園橋上游(原為青埔橋)) 近年監測成果資料,如表 2-15,顯示氨氮為經常超標測項,屬於河段環境狀態。可說明本次河川水質超標與本案開發行為並無直接關係,將持續監測觀察及掌控監測結果。

## 六、交通量

(一)交通量監測點為中豐交流道之連絡道中豐北路(中壢區中豐北路一段與 A2 環北站北站停車場出口處),本期採樣日為 114 年 8 月 18 日至 8 月 19 日。

(二)本期監測結果顯示,期中豐北路平日上午時段往南最大尖峰流量發生時間為7時至8時,交通量為745 PCU/hr,往北方向最大尖峰流量發生時間為7時至8時,交通量為1678 PCU/hr。;平日下午往南最大尖峰流量發生時間為17時至18時,交通量為1741 PCU/hr,往北方向最大尖峰流量發生時間為17時至18時,交通量為902 PCU/hr。

## 七、生態

## (一)陸域生態

1.陸域生態監測範圍為中豐交流道及匝道周邊 1 公里範圍,計畫範圍 100 公尺內為影響區,計畫範圍 100 公尺至 1 公里內為對照區,本期調查時 間為 114 年 8 月 24 日至 26 日。

## 2.鳥類調查結果:

- (1) 本期調查記錄到 21 科 35 種 337 隻次,區內共 12 種 29 隻次,區外共 35 種 308 隻次。由於區外的面積較大且所包含之棲地類型較多樣,因此鳥種數以及售數均較多。
  - (2) 本次調查以麻雀最為優勢(55 隻次), 佔出現數量的 16.3%。
- (3) 調查期間共發現 1 種特有種(五色鳥), 11 種特有亞種(八哥、棕背伯勞、大卷尾、白頭翁、紅嘴黑鵯、黑枕藍鶲、樹鵲、褐頭鷦鶯、斑頸鳩、金背鳩、小雨燕), 特有性物種佔總物種數之 34.3%。
- (4) 多樣性指數為 2.934, 說明本區之鳥類物種豐富程度略高。均勻度指數為 0.83, 指數偏低, 顯示各物種之間個體數分配集中於少數物種。

#### 3.蝶類調查結果:

- (1) 本期調查記錄到 5 科 26 種 123 隻次,區內共 5 種 7 隻次,區外共 26 種 116 隻次。由於區外的面積較大且所包含之棲地類型較多樣,因此蝶類種數以及售數均較多。
  - (2) 本次調查以以紋白蝶最為優勢(15隻次),佔出現數量的14.6%。
  - (3)調查期間未發現保育類物種,亦未發現特有性物種。
- (4) 多樣性指數為 2.93, 說明本區蝶類物種之豐富度為中等偏高。均勻度指數為 0.90, 指數偏低, 顯示物種個體數分配屬不均勻。

## (二)水域生態

1.水域生態監測點為老街溪上游 WB1 (中壢區環北路老街溪橋下)、老街溪中游 WB2 (中壢區中豐北路一段 399 巷與國道 1 號橋下)及老街溪下游 WB3 (中壢區中豐北路一段 399 巷側),WB2、WB3 為影響區,WB1 為對照區,本期調查時間為 114 年 8 月 24 日至 25 日。

## 2. 魚類調查結果:

- (1)種類組成調查共發現5種226尾次;影響區外WB1共發現5種77尾次;影響區內WB2發現4種69尾次;影響區內WB3共發現4種80尾次。
  - (2) 本季魚類調查以雜交口孵魚(178 尾) 最為優勢,佔總數量的 75.22%。
- (3) 本季魚類調查中未記錄特有性魚種。記錄的雜交翼棘鯰、食蚊魚及雜交口孵魚皆為外來種,佔物種數的80.00%。
- (4)WB1~WB3, Simpson 多樣性指數為 0.58、0.56、0.58; Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.48、0.46、0.35; Pielou 均勻度指數為 0.68、0.66、0.58。三種指數相似度高。

## 3.蜻蜓調查結果:

- (1)種類組成調查共發現 8 種 135 隻次;影響區外 WB1 共發現 5 種 40 隻次;影響區內 WB2 共發現 5 種 58 隻次;影響區內 WB3 共發現 6 種 37 隻次,物種組成相似,皆為台灣平地常見的物種僅數量上有所差異。
  - (2) 本季蜻蛉目調查以薄翅蜻蜓(107 隻次)最多,佔總數量的 79.25%。
  - (3)調查期間皆未發現保育類物種,亦未發現特有性物種。
- (4)WB1~WB3, Simpson 多樣性指數為 0.46、0.25、0.41; Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.44、0.25、0.40; Pielou 均勻度指數為 0.56、0.32、0.52。三種指數相似度高。
  - 4.底棲動物(蝦蟹螺貝類)調查結果:
- (1)種類組成調查共發現 6種 288 隻次;影響區外 WB1 共發現 6種 84 隻次;影響區內 WB2 共發現 6種 91 隻次;影響區內 WB3 共發現 5種 113 隻次。
- (2) 本季底棲生物調查以環節動物門的巴蛭(135 隻次)為優勢種,佔總數的 46.87%。

- (3) 本季底棲生物調查中未記錄特有性物種;囊螺、福壽螺及克氏原蝲蛄等 3 種為外來種, 佔物種數的 50.00%。
- (4)WB1~WB3, Simpson 多樣性指數為 0.73、0.69、0.67; Shannon-Wiener 多樣性指數為 0.64、0.59、0.58; Pielou 均勻度指數為 0.83、0.84、0.74, 三種指數相似度高。
  - 5. 浮游性植物調查結果:
- (1)種類組成調查共發現 5 門 24 種;影響區外 WB1 共發現 5 門 22 種; 影響區內 WB2 共發現 5 門 19 種;影響區內 WB3 共發現 5 門 21 種。
  - (2) 數量較多的物種為隱藻門的隱藻屬, 佔記錄的 19.52%。
- (3)WB1~WB3, Simpson 多樣性指數為 0.91、0.97、0.91; Shannon-Wiener 多樣性指數為 1.18、1.11、1.13; Pielou 均勻度指數為 0.84、0.82 及 0.91。三種指數相似度高。
  - 6.附著性藻類調查結果:
- (1)種類組成調查共發現 6 門 36 種;影響區外 WB1 共發現 5 門 27 種; 影響區內 WB2 共發現 5 門 28 種;影響區內 WB3 共發現 4 門 29 種。
  - (2) 數量上較多的物種為藍藻門的顫藻屬, 佔記錄數量的 23.76%。
- (3)WB1~WB3, Simpson 多樣性指數為 0.87、0.89、0.88; Shannon-Wiener 多樣性指數為 1.10、1.17、1.15; Pielou 均勻度指數為 0.77、0.81 及 0.78。三種指數相似度高。

# 2. 監測結果異常現象因應對策

表 3-1 監測之異常狀況及處理情形

| 監測項目  | 上期(114年4月~6月                    | 本期(114年7月~9月                  | 因應對策與效果                 |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|       | 施工階段第十期)異                       | 施工階段第十一期)                     |                         |
|       | 常狀況                             | 異常狀況                          |                         |
| 空氣品質  | 無                               | 無                             | 持續監測觀察及掌握測值             |
|       |                                 |                               | 變化趨勢。                   |
| 噪音振動  | 無                               | 無                             | 持續監測觀察及掌握測值             |
|       |                                 |                               | 變化趨勢。                   |
|       |                                 |                               |                         |
|       |                                 |                               |                         |
|       |                                 |                               |                         |
|       |                                 |                               |                         |
|       |                                 |                               |                         |
|       |                                 |                               |                         |
|       |                                 |                               |                         |
| 營建噪音  | 無                               | 無                             | 持續進行監測,掌握測值             |
| 振動    |                                 |                               | 變化趨勢。                   |
|       |                                 |                               |                         |
|       |                                 |                               |                         |
| 工區放流  | 無                               | 無                             | 持續進行監測,掌握測值             |
| 水     |                                 |                               | 變化趨勢。                   |
|       |                                 |                               |                         |
|       |                                 |                               |                         |
| 河川水質  | 本期調查結果,氨氮                       | 本期調查結果,氨氮                     | 氨氮超標,屬於河段環境             |
|       | (上、下游: 0.60                     | (上、下游:6.25                    | 狀態,附近環境部老街溪             |
|       | mg/L、3.18 mg/L)、<br>BOD(上游: 6.0 | mg/L、6.09 mg/L)未<br>符合標準,其餘測項 | (公園橋上游(原為青埔橋)) 地面水質測站近年 |
|       | mg/L)未符合標準,                     | 測值均符合丙類水體                     | 及環差(109/03)補充調查         |
|       | 其餘測項測值均符合                       | 水質標準。                         | 皆有超標情形。                 |
|       | 丙類水體水質標準。                       |                               | 可說明本次河川水質超標             |
|       |                                 |                               | 與本案開發行為並無直接             |
|       |                                 |                               | 關係,將持續監測觀察及             |
|       |                                 |                               | 掌控監測結果。                 |
| 交通量   | 無                               | 無                             | 持續進行監測,掌握測值             |
| , Ale | ,                               | ,                             | 變化趨勢。                   |
| 生態    | 無                               | 無                             | 持續進行監測,掌握測值             |
|       |                                 |                               | 變化趨勢。                   |

# 3.2 建議事項

本計畫目前為施工中階段為減輕施工行為對環境之影響,因此建議執行 以下環境保護對策事項:

## 一、空氣品質

- (一)工區裸露面及土方、物料等堆置區應灑水或加覆蓋,並加強施工區域周圍環境之清潔與維護工作,以防止塵土飛揚及減少施工作業產生之粒狀污染物逸散量。
- (二)於環境敏感地區之工區周界設置全阻隔式園籬,減少施工作業產生 之粒狀污染物逸散量。
- (三)工區出入口設置自動或人工洗車設備,車輛進出確實清洗車身及輪胎。
- (四)土方運輸車輛加覆蓋,防止運送途中溢散掉落之情形。施工便道以 級配鋪面並灑水,減少施工車輛之車行揚塵
- (五)施工期間之施工機具選用符合油品規範之低污染油品及加裝濾煙器, 以減少空氣污染物產生。
- (六)施工期間工地出入口規劃設置監視錄影設施,並錄影存查提供環保機關查核。

#### 二、噪音振動

- (一)選用低噪音低振動之施工方法與機具進行施工,以降低音源噪音量。
- (二)調整施工作業時間,於敏感點周界 500 公尺範圍內,除交通維持作業及當地縣、市政府環保主管機關依噪音管制法第八條公告可於夜間施工之營建工程行為外,不於夜間施工以維護民眾權益。
- (三)計畫沿線經過聚落處於工區周界將設置全阻隔式圍籬,以阻絕聲音之傳播路徑、減低噪音影響程度。
- (四)針對高噪音之施工機具,進行包覆方式或裝設消音器等遮音設施以 降低音量。

#### 三、水文水質

- (一)於工區外圍設置截流系統,並於工區排水出口前設置沉砂池,將暴雨產生之地表逕流與洗車廢水收集沉澱後再行排放。
- (二)工區設置臨時廁所收集施工人員之生活雜排水與糞尿排泄物,定期 由清運業者清除處理。
- (三)整地施工期間路工回填未達設計高程時,於每日收工及雨季來臨前, 先以塑膠布暫時覆蓋施工區域,以防雨水的沖刷、增加邊坡的穩定及減少土 砂之流失。
- (四)路工施工期間,應隨時保持良好之排水狀況。為防止暴雨造成災害,應做好臨時排水設施,以宣洩雨水及其他積水,且施工期間應注意臨時排水設施之排水功能,各邊溝之出水口或其他排水設施,對路堤可能發生沖刷作用者須預先設法避免。
- (五)若無設置洗車台空間時,得以加壓沖洗設備清洗,並妥善處理洗車 廢水。

## 四、生態維護

## (一)陸域動物

- 1.應適時進行車輛之汰舊換新並經常保養維修,避免使用車況低劣者而產生高分貝噪音,並避免高噪音機具同時施工。
- 2.工區燈光可使用收束式燈具或遮蓋式燈具,以避免散光影響夜間動物 之活動與覓食;或可利用遮光罩、植生綠帶及建築物以降低夜間照明、噪音 與振動。
- 3.對於施工期間之工程行為、機械操作及工程廢棄物等嚴謹控管出入工 區,降低對施工範圍以外之環境造成影響。
- 4.定期對施工人員進行「野生動物保育法」法規保育宣導,並加強施工人員管制作業,嚴禁相關狩獵與騷擾動物行為。

#### (二)水域生態

1.施工地區及土方資源堆置區須避免因施工所產生之泥水,流入周遭低 窪地區或溝渠造成污染或阻塞,進而影響該地區之正常排水及周邊水域生態, 因此其工程之排水須符合環境部之規定,始可排放。

# 参考文獻

- 1. 交通部高速公路局,國道 1 號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案 環境影響說明書第 5 次環境影響差異分析報告(中豐交流道新建工程變更) 定稿本,民國 110 年 6 月。
- 2. 行政院環境部,一般地區音量標準,民國 98 年 9 月 4 日。
- 3. 行政院環境部,環境音量標準,民國99年1月21日。
- 4. 行政院環境部,動物生態評估技術規範,民國 100 年 7 月。
- 5. 行政院環境部,地面水體分類及水質標準,民國 106年9月13日。
- 6. 行政院環境部,空氣品質標準,民國 113 年 9 月 30 日。
- 7. 行政院環境部,放流水標準,民國 113年 12月 18日。
- 8. 交通部運輸研究所,2022年臺灣公路容量手冊。